

## Bestellungshinweis

Alle Ersatzteile, die für die Klasse 8014/43 benötigt werden, sind in graphischer Wiedergabe aufgeführt und durch Nummern gekennzeichnet. Die dargestellten Teile entsprechen nicht der natürlichen Größe und können durch Verbesserung eventuell in ihrer Form etwas abweichen.

Wenn beim Montieren einer zerlegten Nähmaschine die in den Bildtafeln angegebene Reihenfolge eingehalten wird, ergibt sich der günstigste Montageablauf.

Beim Demontieren empfiehlt es sich, umgekehrt zu verfahren.

Die wichtigsten Einstelldaten für das Justieren der Nähmaschine finden Sie im Anhang.

Bei Bestellung bitten wir, nicht die laufende Nummer = ●, sondern die Bestell-Nr. = ▲ anzugeben.

Geben Sie bei der Bestellung von farbigen Teilen die Farbe des bestellten Teiles und die Bestell-Nr. an.

Bei ohne großen Aufwand zerlegbaren Komplettteilen, die von uns auch geliefert werden, sind keine laufenden Nummern angegeben.

Unter dem Symbol ■ ist die Bezeichnung der Teile angegeben und welche Nummern hierzu gehören.

Besonders beanspruchte Teile sind unter dem Symbol ○ angeführt.

## Пояснение к заказу

Все запасные части, необходимые для швейных машин класса 8014/43, показаны на графических изображениях и пронумерованы. Изображённые на рисунках детали не соответствуют своим натуральным размерам и в результате усовершенствования они могут немного отклоняться от своей формы.

Если при сборке разобранный швейной машины придерживаться указанной на рисунках последовательности, то это облегчает и упрощает процесс монтажа. При разборке рекомендуется действовать в обратном порядке.

При заказе просим Вас указать не порядковый номер = ●, а номер заказа = ▲.

При заказе цветных деталей указывайте цвет заказанной детали и номер заказа.

Детали в комплекте, которые могут разбираться просто, и которые также поставляются нами, не имеют порядковых номеров.

Под символом ■ указано наименование деталей со соответствующими номерами.

Детали, которые особенно подлежат износу, указаны под символом ○.

## Pokyny k objednávce

Veskeré náhradní díly pro šicí stroje třídy 8014/43 jsou v katalogu nakresleny a výkres, jednotlivých dílů jsou očíslovány. Zobrazené díly stroje neodpovídají skutečné velikosti dílů a jejich tvar se může následkem dalšího vývoje nepatrně změnit.

Dodrží li se během montáže rozebraného stroje pořadí, uvedené v obrázkových tabulkách katalogu, je zaručen nejvhodnější postup montážních prací. Při demontáži/stroje doporučujeme postupovat opačným způsobem.

Nejdůležitější údaje k seřízení šicího stroje a k justáži jednotlivých ústrojí jsou uvedené v příloze.

Při objednávce se neudává běžné číslo = ●, nýbrž číslo objednávky = ▲.

Při objednávce barevných dílů se vedle čísla objednávky udá požadovaná barva dílu.

U snadno rozebratelných kompletních dílů, které výrobce na objednávku též dodává, se neuvádí běžná čísla jednotlivých dílů. Pod symbolem ■ je uvedeno označení tohoto kompletního dílu a čísla, která k němu náleží.

Rychle se opotřebující díly jsou uvedeny pod symbolem ○.

## Remarques concernant vos commandes

Les pièces de rechange pour la machine à coudre domestique de la classe 8014/43 sont représentées graphiquement sur ce catalogue et portent des numéros. Les dessins ne correspondent pas à la grandeur naturelle des pièces dont la forme pourra faire l'objet de légères modifications dans l'intérêt du progrès technique.

Pour remonter une machine désassemblée il est indiqué de suivre l'ordre de succession des numéros figurant sur les dessins. Cela facilite considérablement le travail de montage. Pour le démontage on procédera dans l'ordre inverse.

Pour les données principales du réglage de la machine, voir l'annexe. Pour les passations de commandes, prière d'indiquer le numéro de commande = ● et non le numéro d'ordre = ▲.

Pour la commande de pièces colorées, indiquer la couleur et le numéro de commande des pièces concernées.

Nous livrons également des éléments complets à plusieurs pièces détachées démontables aisément. Ceux-ci ne sont pas pourvus de numéros d'ordre mais sont indiqués dans la colonne marquée du signe ■ destinée à la dénomination des pièces suivie dans ce cas des numéros de repère des pièces détachées dont se composent ces éléments.

Les pièces fortement sollicitées sont réunies sous le signe ○.

## Megrendelési útmutatás

A 8014/43-as típushoz szükséges valamennyi alkatrészt grafikusan ábrázoltuk és számokkal jelöltük meg. Az ábrázolt részek nem felelnek meg a valódi nagyságának és továbbfejlesztés következetében esetleg eltérhetnek valamennyire azok alakjától.

Ha a szétszerelt varrógépek szerelésénél betartják a képtáblákon megadott sorrendet, akkor ez biztosítja a legelőnyösebb szerelési folyamatot. A szétszerelésnél ajónlatos fordított sorrendben eljární.

A varrógépek beállítására vonatkozó legfontosabb utasításokat a függelék tartalmazza.

Megrendelések esetén kérjük, hogy ne a folyószámot = ●, hanem a megrendelési számot = ▲ adják meg.

A színes műanyagrészkek megrendelésénél a megrendelt rész színét és a megrendelési számot kérjük megadni.

A nagy ráfordítás nélkül szétszerelhető komplett részek esetében, amelyeket szintén szállítunk, nem adtunk meg folyószámot. A ■ szimbólum alatt adjuk meg a részek megnevezését és azt, hogy milyen számú alkatrészkből állnak.

A különösen igénybevett részeket a ○ szimbólum alatt adjuk meg.

| Tafel<br>Таблица<br>Tabulka<br>Planche<br>Tábla | Seite<br>Страница<br>Strana<br>Page<br>Oldal | Inhaltsverzeichnis<br>Содержание<br>Obsah<br>Table des matières<br>Tartalomjegyzék  |
|---|--|---|
|   | 9 - 16                                       | Bestellungshinweise für die Varianten der Kl. 8014/43<br>Пояснение к заказу варианты класса 8014/43<br>Pokyny k objednávce Varianty stroje třídy 8014/43<br>Remarques concernant vos commandes Variantes de la classe 8014/43<br>Megrendelési útmutatás a 8014/43-as típus változatai |
| 1   | 17 - 18                                      | Flachbettgehäuse<br>Стойка швейной машины плоским столом<br>Rámeno se základní deskou<br>Boîtier à semelle plate<br>Lapos ágyazású ház  |
| 2   | 19 - 22                                      | Stichstelleinrichtung f. 8014/43<br>Механизм установки стежка для класса 8014/43<br>Zařízení k nastavení stehů pro tř. 8014/43<br>Régulateur de point pour classe 8014/43<br>A 8014/43-as típus öltésszabályozó berendezése   |
| 3   | 23 - 26                                      | Hauptantrieb<br>Главный привод<br>Hlavní náhon<br>Entrainement principal<br>Főhajtómű   |
| 4   | 27 - 28                                      | Lüftleinrichtung<br>Механизм прижимной лапки<br>Uvolnovací zařízení<br>Dispositif de desserrage<br>Lazítóberendezés   |
| 5   | 29 - 31                                      | Fadenhebelantrieb<br>Механизм нитепрятягивателя<br>Ústroj nitové páky<br>Entrainement du releveur de fil<br>Szálemelőhajtás   |
| 6   | 32 - 35                                      | Presserstange und Oberfadenspannung<br>Направляющий стержень прижимной лапки и регулятор натяжения верхней нитки<br>Ústroj patkové tyče a napínání horní nitě<br>Barre de pied-de-biche et tendeur du fil de dessus<br>Nyomórúd és felsőszálfeszítő                                   |
| 7   | 36 - 41                                      | Zentraleinrichtung für Kl. 8014/43<br>Механизм управления для класса 8014/43<br>Ústřední řízení pro stroj tř. 8014/43<br>Commande centrale pour classe 8014/43<br>A 8014/43-as típus központi kapcsolása  |

| Tafel<br>Таблица<br>Tabulka<br>Planche<br>Tábla | Seite<br>Страница<br>Strana<br>Page<br>Oldal | Inhaltsverzeichnis<br>Содержание<br>Obsah<br>Table des matières<br>Tartalomjegyzék |  |
|---|--|--|--|
|   | 7a   | 42 - 46  | Zentraleinrichtung 4.2<br>Механизма управления 4.2<br>Ústřední řízení 4.2<br>Commande centrale variante 4.2<br>Központi kapcsolás 4.2          |
|   | 8  | 47 - 49  | Nadelantrieb<br>Механизм иглы<br>Ústroj jehelní tyče<br>Entrainement de l'aiguille<br>Tűhajtás   |
|   | 8a   | 50 - 52  | Nadelantrieb<br>Механизм иглы<br>Ústroj jehelní tyče<br>Entrainement de l'aiguille<br>Tűhajtás   |
|   | 9  | 53 - 54  | Versenkeinrichtung<br>Механизм погружения зубчатой рейки<br>Vypinaci zařízení podávače<br>Dispositif d'abaissement<br>Lesüllyesztő berendezés  |
|   | 10   | 55 - 57  | Schubantrieb<br>Механизм привода подъёмного устройства<br>Náhon zvedádi podávače<br>Entrainement du dispositif baladeur<br>Tolóhajtás          |
|   | 11   | 58 - 59  | Hubantrieb<br>Подъёмный механизм<br>Náhon zvedání podávače<br>Entrainement de la course<br>Emelőhajtás   |
|   | 12   | 60 - 61  | Greiferantrieb<br>Привод зубчатой рейки<br>Náhon chapače<br>Entrainement du crochet<br>Hurokfogóhajtás   |
|   | 13   | 62 - 65  | Stichbildeinrichtung<br>Механизм образования стежка<br>Zařízení na tvoření stehu<br>Dilpositif de formation de points<br>Oltésképző berendezés |
|   | 14   | 66 - 69  | Verschlußteile<br>Прикладные детали<br>Součásti uzavírací hlavy<br>Pièces de fermeture<br>Elzárórészek   |

| Tafel<br>Таблица<br>Tabulka<br>Planche<br>Tábla | Seite<br>Страница<br>Strana<br>Page<br>Oldal | Inhaltsverzeichnis<br>Содержание<br>Obsah<br>Table des matières<br>Tartalomjegyzék   |
|---|--|--|
| 14a   | 70 - 71                                      | Musterplatten<br>Фасонные игольные пластинки<br>Vzorková deska<br>Plaques-modèles<br>Mintalapok  |
| 14b   | 72 - 74                                      | Flachbettgehäuse Kl. 8014/43 mit Graugußgrundplatte<br>Стойка швейной машины с плоским столом класса 8014/43 и с платформой из серого чугуна<br>Rameno a základní deska tř. 8014/43 se základní deskou z šedé litiny<br>Boîtier à semelle plate pour classe 8014/43 avec plaque d'assise en fonte grise<br>A 8014/43-as típus lapos ágyazású háza szürkeöntvény alaplappal |
| 15  | 75 - 77                                      | Armdeckel 8014/43<br>Крышка рукава 8014/43<br>Víko ramena pro tř. 8014/43<br>Couvercle de bras pour classe 8014/43<br>A 8014/43-as típus karfedele   |
| 16  | 78 - 81                                      | Nöhlicht<br>Освещение на швейной машине<br>Osvětlení<br>Eclairage<br>Varrógép-világítás  |
| 17  | 82 - 84                                      | Zubehör<br>Принадлежности<br>Příslušenství<br>Accessoires<br>Tartozékok  |
|   | 85   | Justieranleitung<br>Руководство по юстировке<br>Návod k justáži<br>Instructions de réglage<br>Beállítási utasítás  |
| 1   | 86   | Presserfußhöhe<br>Положение лапки по высоте<br>Výška patkové tyče<br>Hauteur du pied-de-biche<br>Nyomótalp-magasság  |
|   | 86   | Nadelstangenhöhe<br>Высота игловодителя<br>Výška jehlové tyče<br>Hauteur de la barre à aiguille<br>Tűrúd-magasság  |

| Tafel<br>Таблица<br>Tabulka<br>Planche<br>Tábla | Seite<br>Страница<br>Strana<br>Page<br>Oldal | Inhaltsverzeichnis<br>Содержание<br>Obsah<br>Table des matières<br>Tartalomjegyzék   |
|---|--|--|
| 1   | 86   | Stellung der Nadel im Stichloch<br>Установка иглы в иглопроходное отверстие<br>Poloha jehly v dírci stehové desky<br>Position de l'aiguille dans le trou de piqûre<br>A tü helyzete az öltéslyukban  |
| 2   | 86   | Justieren des vorderen Füllhebels bei Kl. 8014/43<br>Юстировка переднего контактного рычага у класса 8014/43<br>Justáž přední dotykové páky u stroje třídy 8014/43<br>Réglage du levier palpeur avant pour classe 8014/43<br>A mellső tapintókar beállítása a 8014/43-as típusnál  |
| 3   | 86   | Justieren des hinteren Füllhebels bei Kl. 8014/43<br>Юстировка заднего контактного рычага у класса 8014/43<br>Justáž zadní dotykové páky u stroje třídy 8014/43<br>Réglage du levier palpeur arrière pour classe 8014/43<br>A hátsó tapintókar beállítása a 8014/43-as típusnál  |
| 4   | 87   | Einstellen des Zahnradspiels zwischen Schnecke und Schnellenrad mit Einstellstück 80 02 16 78<br>Установить зазор зубчатого колеса между червяком и червячным колесом с помощью установочной детали 80 02 16 78<br>Nastavení výše ozubení mezi šnekem a šnekovým kolem nastavovacím prckem 80 02 16 78<br>AJuster le jeu de denture entre la vis sans fin et la roue-vis au moyen de la pièce de réglage 80 02 16 78<br>Beállítjuk a fogaskerék játékat a csiga és a csigakerék között a 80 02 16 78 beállító darabbal |
| 5   | 87 - 88                                      | Beseitigung von Einstichfehlern<br>Устранение ошибок при проколе<br>Odstranění chyb zápicí<br>Elimination de points de manque<br>Beszúrási hibák felszámolása  |
| 6   | 88   | Justieren der Rahmenanschlagschraube<br>Юстировка упорного винта рамы<br>Justáž dorazového šroubu rámu<br>Réglage de la vis de butée de châssis<br>A keretüközö csavar beállítása  |
| 7   | 89   | Ausschalten der Transporturbewegung bei 0-Stellung<br>Отключение механизма движения транспортёра при нулевом положении<br>Vypnutí pohybu podávače na polohy 0<br>Arrêt du mouvement du transporteur en position 0<br>Az anyagtovábbító mozgásának kikapcsolása 0-helyzetben  |

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| 8        | 89      | Transporteurhöhe<br>Положение транспортера по высоте<br>Výška podávace<br>Hauteur du transporteur<br>Anyagtovábbító-magasság  |
| 9        | 90      | Einstellen des Schleifenhubes<br>Установка петельного размаха<br>Seřízení smyčky<br>Réglage de la course de boucle<br>A huroklöket beállítása   |
| 9        | 90      | Nadelabstand vom Greifer<br>Расстояние между иглой и челноком<br>Seřízení odstupu jehly od chaláče<br>Ecartement entre aiguille et crochet<br>A tű távolsága a hurokfogótól   |
| 9        | 90      | Fadenluft zwischen Greifer und Stellungsfinger<br>Проход для нити по положению челнока относительно установочного пальца<br>Vzduchová mezera mezi chapačem a polohovým prstem<br>Espace pour fil entre le crochet et le doigt de positionnement<br>Fonaljáték a kurokfogó és az állítóui között     |
| 10       | 91 - 92 | Stichstellerkulisse justieren bei Kl. 8014/43<br>Юстировка кулисы регулятора стежка и класса 8014/43<br>Justáž kulisy k nastavení stehu u stroje třídy 8014/43<br>Réglage de la coulisse du régulateur de point pour classe 8014/43<br>Az öltésszabályozó kulissza beállítása a 8014/43-as tipusnál |
| 11 + 11a | 92 - 94 | Automatisches Knopfloch justieren<br>Юстировка автоматической обмётки петель<br>Justáž pro automatické šití knoflikové dirky<br>Réglage pour boutonnière automatique<br>Automatikus gombolyukszabályozás  |
| 12 + 12a | 93 - 95 | Justieren der automatischen Rückwärtssteuerung<br>Юстировка автоматического управления обратным ходом<br>Justáž automatické reversace<br>Réglage de la commande en arrière automatique<br>Az automatikus visszavezérlés beállítása  |
| 13 + 14  | 97 - 99 | Einbau und Justierung des Anschlages 80 02 08 99<br>Установка и юстировка упора 80 02 08 99<br>Vestavení a justáž dorazu 80 02 08 99<br>Montage et réglage de la butée 80 02 08 99<br>A 80 02 08 99 ütközö beszerelése és beállítása  |

| ● | ▲        | ■  | ● | ▲        | ■   |
|---|----------|--|---|----------|---|
|   | 80600236 | Flachbettähnmaschine<br>GGL-Platte<br>Oberteil elfenbein<br>Verkleidungsteile br.<br>Bedienteile br.<br>Klasse 8014/43<br>швейная машина с плоским<br>столом с платформой из<br>серого чугуна, рукав цвета<br>слоновой кости<br>прикладные детали, корич-<br>невые<br>элементы обслуживания,<br>коричневые<br>класс 8014/43<br>Plocholůžkový šicí stroj se<br>základní deskou ze šedé<br>litiny<br>Horní část, barva: slonovina<br>Obkladní díly hnědé<br>Ovládací prvky hnědé<br>Třída 8014/43<br>Machine à coudre à<br>plateau en "GGL"<br>(alliage de fonte grise),<br>partie supérieure ivoirin,<br>parties du revêtement:<br>brun (br.)<br>éléments de commande br.<br>classe 8014/43<br>Lapos ágyazású varrógép<br>szürkeöntvény, alaplapjal,<br>elefántcsontszínű felsőrész,<br>barna burkolórészek, barna<br>kezelőelemek, 8014/43-as<br>tipus | 1 | 80601428 | Flachbettgehäuse<br>корпус с плоским столом<br>Plocholůžkové těleso<br>corps de machine à plateau<br>lapos ágyazású ház |
|   |          |  | 2 | 80001184 | Haken<br>крючок<br>Hák<br>crampon<br>horog  |
|   |          |  | 3 | 80022245 | Federaufhängung<br>закрепление пружины<br>Pérový závěs<br>suspension à ressort<br>rugófelfüggesztés                     |
|   |          |  | 4 | 80040902 | Stichplatte<br>игольная пластинка<br>Stehová deska<br>plaque à aiguille<br>tülemez                                      |
|   |          |  | 5 | 80040914 | Schraube<br>винт<br>Sroub<br>vis<br>csavar  |

## Variante 2

Вариант 2

Varianta 2

Variante 2

2. Változat

| ●        | ▲  | ■ | ●        | ▲   | ■ |
|----------|--|---|----------|---|---|
| 80600280 | Flachbettähmaschine<br>GGL-Platte<br>Oberteil elfenbein<br>Verkleidungsteile br.<br>Bedienteile br.<br>Klasse 8014/43<br>швейная машина с<br>плоским столом<br>платформа из серого<br>чугуна<br>рукав цвета слоновой кости<br>прикладные детали, корич-<br>невые<br>элементы обслуживания,<br>коричневые<br>класс 8014/43<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska ze šedé<br>litiny<br>Horní část, barva: slonovina<br>Obkladní díly hnědé<br>Ovládací prvky hnědé<br>Třída 8014/43<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en alliage de fonte<br>grise<br>partie supérieure ivoirin,<br>parties du revêtement br.<br>éléments de commande br.<br>classe 8014/43<br>Lapos ágyazású varrógép<br>szürkeöntvény, alaplapjal,<br>elefántcsontszínű felsőrész,<br>barna burkolórészek, barna<br>kezelőelemek, 8014/43-as<br>tipus | 1 | 80601362 | Flachbettgehäuse<br>корпус с плоским столом<br>Plocholůžkové těleso<br>corps de machine à plateau<br>lapos ágyazású ház |   |
|          |  | 2 | 80022245 | Federaufhängung<br>закрепление пружины<br>Pérový závěs<br>suspension à ressort<br>rugófelfügggesztés                    |   |
|          |  | 3 | 80001184 | Haken<br>крючок<br>Hák<br>crampón<br>horog  |   |
|          |  | 4 | 80040902 | Stichplatte<br>игольная пластинка<br>Stehová deska<br>plaqué à aiguille<br>tülemez                                      |   |
|          |  | 5 | 80040914 | Schraube<br>винт<br>Šroub<br>vis<br>csavar  |   |
|          |  | 6 | 80022030 | Musterplatte<br>узорная пластинка<br>Deska vzorů<br>plaqué des motifs<br>mintalap                                       |   |
|          |  | 7 | 80080822 | Klemmring<br>зажимное кольцо<br>Upinací kroužek<br>anneau des serrage<br>szorítógyűrű                                   |   |

## Variante 3

Вариант 3

Varianta 3

Variante 3

3. Változat

| ● | ▲ | ■        | ●   | ▲ | ■        |   |
|---|---|----------|---|---|----------|---|
|   |   | 80600294 | Flachbettähmaschine<br>Alu-Platte<br>Oberteil sandgelb<br>Verkleidungsteile br.<br>Bedienteile br.<br>Klasse 8014/43<br>швейная машина с плоским<br>столом<br>платформа из алюминия<br>рукав песочно жёлтого<br>цвета<br>прикладные детали, корич-<br>невые<br>элементы обслуживания,<br>коричневые<br>класс 8014/43<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska z hliníku<br>Horní část pískově žlutá<br>Obkládaci díly hnědé<br>Ovládací prvky hnědé<br>Třída 8014/43<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en aluminium<br>partie supérieure jaune sable<br>parties du revêtement br.<br>éléments de commande br.<br>classe 8014/43<br>Lapos ágyazású varrógép<br>alumínium alapplappal, ho-<br>moksárga felsőrész, barna<br>burkolórészek, barna keze-<br>lőelemek, 8014/43-as típus | 1 | 80601427 | Flachbettgehäuse<br>корпус с плоским столом<br>Plocholůžkové těleso<br>corps de machine à plateau<br>lapos ágyazású ház   |
|   |   |          |   | 2 | 80040935 | Armwelle<br>вал рукава<br>Hřídel ramena<br>arbre du bras supérieur<br>kartengely  |
|   |   |          |   | 3 | 80020363 | Zugstange mit SE-Buchse<br>тяга с втулкой из металло-<br>керамики<br>Táhlo s pouzdrami ze<br>slinovaného kovu<br>tige de traction à douille<br>en fer fritté<br>vonórúd szintervas persellyel |
|   |   |          |   | 4 | 80040501 | Fadenhebelantrieb<br>механизм нитепрятяги-<br>вателя<br>Ustrojí nitové páky<br>commande du releveur de fil<br>szálemléhajtás  |
|   |   |          |   | 5 | 80040402 | Lüftthebel<br>рычаг подъёма лапки<br>Uvolňovací páka<br>relève-presseur<br>lazítóemelő  |
|   |   |          |   | 6 | 80021205 | Greiferwelle<br>вал челюска<br>Hřídel chápáče<br>arbre du crochet<br>hurokfogótengely   |
|   |   |          |   | 7 | 84003251 | Spule-Metall<br>шпулька - металл<br>Cívka – kov<br>canette – métal<br>cséve-fém   |

**Variante 4**  
**Вариант 4**  
**Variante 4**  
**Variante 4**  
**4. Változat**

| ●        | ▲   | ■ | ●        | ▲  | ■ |
|----------|---|---|----------|--|---|
| 80600892 | <p>Flachbettähmaschine<br/> GGL-Platte<br/> Oberteil elfenbein<br/> Verkleidungsteile ws<br/> Bedienteile br.<br/> Klasse 8014/43<br/> швейная машина с плоским столом<br/> платформа из серого чугуна<br/> рукав цвета слоновой кости<br/> прикладные детали, чёрно-белые<br/> элементы обслуживания, коричневые<br/> класс 8014/43<br/> Plocholůžkový šicí stroj<br/> Základní deska ze šedé litiny<br/> Horní část, barva: slonovina<br/> Obkládací díly bílé<br/> Ovládací prvky bílé<br/> Třída 8014/43<br/> Machine à coudre à plateau<br/> plateau en alliage de fonte grise<br/> partie supérieure ivoirin,<br/> parties du revêtement bl.<br/> éléments de commande br.<br/> classe 8014/43<br/> Lapos ágyazású varrógép<br/> szürkeöntvény, alaplappal,<br/> elefántcsontszínű felsőrész,<br/> fehér-fekete burkolórészek,<br/> barna kezelőelemek,<br/> 8014/43-as típus</p> | 1 | 80601472 | <p>Flachbettgehäuse<br/> корпус с плоским столом<br/> Plocholůžkové těleso<br/> corps de machine à plateau<br/> lapos ágyazású ház</p> |   |

**Variante 5**  
**Вариант 5**  
**Variante 5**  
**Variante 5**  
**5. Változat**

| ● | ▲ | ■ | ●        | ▲   | ■  |  |
|---|---|---|----------|---|--|--|
|   |   |   | 80600908 | <p>Flachbettähmaschine<br/> Alu-Platte<br/> Oberteil sandgelb<br/> Verkleidungsteile br.<br/> Bedienteile br.<br/> Klasse 8014/43<br/> швейная машина с плоским столом<br/> платформа из алюминия<br/> рукав песочно жёлтого цвета<br/> прикладные детали, коричневые<br/> элементы обслуживания, коричневые<br/> класс 8014/43<br/> Plocholůžkový šicí stroj<br/> Základní deska z hliníku<br/> Horní část piskově žlutá<br/> Obkládací díly hnědé<br/> Ovládací prvky hnědé<br/> Třída 8014/43<br/> Machine à coudre à plateau<br/> plateau en aluminium<br/> partie supérieure jaune sable<br/> parties du revêtement br.<br/> éléments de commande br.<br/> classe 8014/43<br/> Lapos ágyazású varrógép<br/> aluminium alaplappal, homokárga felsőrész, barna burkolórészek, barna kezelőelemek, 8014/43-as típus</p> |  |  |
|   |   |   | 1        | 80601427  | <p>Flachbettgehäuse<br/> корпус с плоским столом<br/> Plocholůžkové těleso<br/> corps de machine à plateau<br/> lapos ágyazású ház</p> |  |

## Variante 6

Variant 6

Varianta 6

Variante 6

6. Változat

| ●        | ▲  | ■ | ●        | ▲   | ■ |
|----------|--|---|----------|---|---|
| 80600909 | Flachbettähmaschine<br>GGL-Platte<br>Oberteil sandgelb<br>Verkleidungsteile ws<br>Bedienteile br.<br>Klasse 8014/43<br>швейная машина с<br>плоским столом<br>платформа из серого<br>чугуна<br>рукав песочно жёлтого<br>цвета<br>прикладные детали,<br>чёрно-белые<br>элементы обслуживания,<br>коричневые<br>класс 8014/43<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska ze šedé<br>litiny<br>Horní část piskově žlutá<br>Obkládací díly bílé<br>Ovládací prvky hnědé<br>Třída 8014/43<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en alliage de fonte<br>grise<br>partie supérieure jaune sable<br>parties du revêtement bl.<br>éléments de commande br.<br>classe 8014/43<br>Lapos ágyazású varrógép<br>szürkeöntvény, alaplappal,<br>homoksárga felsőrész,<br>fehér-fekete burkolórészek,<br>barna kezelőelemek,<br>8014/43-as típus | 1 | 80022600 | Flachbettgehäuse<br>корпус с плоским столом<br>Plocholůžkové těleso<br>corps de machine à plateau<br>lapos ágyazású ház |   |
|          |  | 2 | 80040902 | Stichplatte<br>игольная пластинка<br>Stehová deska<br>plaqué à aiguille<br>tülemez                                      |   |
|          |  | 3 | 80040914 | Schraube<br>винт<br>Sroub<br>vis<br>csavar  |   |
|          |  | 4 | 80080701 | Verschlußkappe<br>колпак<br>Uzávěrové víko<br>couvercle de fermeture<br>zárokupak                                       |   |
|          |  | 5 | 80600764 | Armdeckel<br>крышка рукава<br>Víko ramena<br>capot du bras supérieur<br>karfedél  |   |
|          |  | 6 | 80021485 | Frontplatte<br>фронтовая крышка<br>Celní deska<br>capot latéral<br>homloklap  |   |
|          |  | 7 | 80022245 | Federaufhängung<br>закрепление пружины<br>Pérový závěs<br>suspension à ressort<br>rugófelfüggesztés                     |   |
|          |  | 8 | 80001184 | Haken<br>крючок<br>Hák<br>crampon<br>horog  |   |

## Variante 7

Variant 7


Varianta 7

Variante 7

7. Változat

| ● | ▲ | ■        | ●  | ▲ | ■        |   |
|---|---|----------|--|---|----------|---|
|   |   | 80601012 | Flachbettähmaschine<br>Alu-Platte<br>Oberteil elfenbein<br>Verkleidungsteile br.<br>Bedienteile br.<br>Klasse 8014/43<br>швейная машина с<br>плоским столом<br>платформа из алюминия<br>рукав цвета слоновой кости<br>прикладные детали,<br>коричневые<br>элементы обслуживания,<br>коричневые<br>класс 8014/43<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska z hliníku<br>Horní část, barva: slonovina<br>Obkládací díly hnědé<br>Ovládací prvky hnědé<br>Třída 8014/43<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en aluminium<br>partie supérieure ivoirin,<br>parties du revêtement br.<br>éléments de commande br.<br>classe 8014/43<br>Lapos ágyazású varrógép<br>aluminium alaplappal,<br>elefántcsontszínű felsőrész,<br>barna burkolóelemek, barna<br>kezelőelemek, 8014/43-as<br>tipus | 1 | 80601429 | Flachbettgehäuse<br>корпус с плоским столом<br>Plocholůžkové těleso<br>corps de machine à plateau<br>lapos ágyazású ház |

| ●        | ▲ | ■   | ● | ▲        | ■  |
|----------|---|---|---|----------|--|
| 80601291 |   | <p>Flachbettähmaschine<br/>GGL-Platte<br/>Oberteil sandgelb<br/>Verkleidungsteile br.<br/>Bedienteile br.<br/>Klasse 8014/43<br/>швейная машина с<br/>плоским столом<br/>платформа из серого<br/>чугуна<br/>рукав песочно жёлтого<br/>цвета<br/>прикладные детали,<br/>коричневые<br/>элементы обслуживания,<br/>коричневые<br/>класс 8014/43<br/>Plocholůžkový šicí stroj<br/>Základní deska ze žedé<br/>litiny<br/>Horní část, barva: pískově<br/>hnědá<br/>Obkládací díly hnědé<br/>Obsluhovací prvky hnědé<br/>Třída 8014/43<br/>Machine à coudre à plateau<br/>plateau en alliage de fonte<br/>grise<br/>partie supérieure jaune sable<br/>parties du revêtement br.<br/>éléments de commande br.<br/>classe 8014/43<br/>Lapos ágyazású varrógép<br/>szürkeöntvény, alaplapjal,<br/>homoksárga felsőresz barna<br/>burkolóelemek, barna keze-<br/>lőelemek, 8014/43-as típus</p> | 1 | 80601430 | <p>Flachbettgehäuse<br/>корпус с плоским столом<br/>Plocholůžkové těleso<br/>corps de machine à plateau<br/>lapos ágyazású ház</p> |

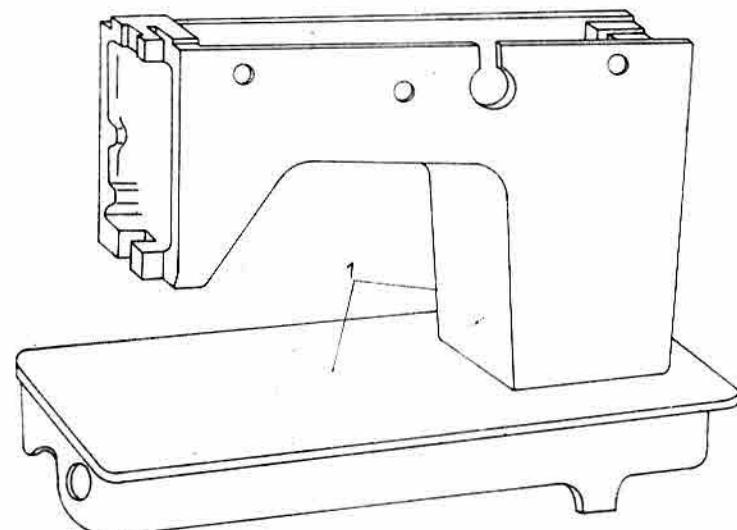

**Tafel 1 Flachbettgehäuse**

Таблица 1 Стойка швейной машины

Tabulka 1 Rameno se základní deskou

Planche 1 Boitier à semelle plate

1. Tábla Lapos ágyazású ház

|   | ●        | ▲  | ■ | ● | ▲ | ■ |  |
|---|----------|--|---|---|---|---|--|
| 1 | 80601427 | Flachbettähmaschine<br>Alu-Platte<br>Oberteil sandgelb<br>швейная машина с<br>плоским столом платформа<br>из алюминия рукава песочно<br>жёлтого цвета<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska z hliníku<br>Horní část, pískově žluta<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en aluminium<br>partie supérieure jaune sable<br>Lapos ágyazású varrógép<br>aluminium alaplappal,<br>homoksárga felsőrész        |   |   |   |   |  |
| 1 | 80601429 | Flachbettähmaschine<br>Alu-Platte<br>Oberteil elfenbein<br>швейная машина с<br>плоским столом платформа<br>из алюминия рукава цвета<br>слоновой кости<br>Plocholůžkový šicí stroj<br>Základní deska hliníku<br>Horní část, barva: slonovina<br>Machine à coudre à plateau<br>plateau en aluminium<br>partie supérieure ivoirin<br>Lapos ágyazású varrógép<br>aluminium alaplappal, ele-<br>fántcsontszínű felsőrész, |   |   |   |   |  |


**Tafel 2**

Таблица 2

Tabulka 2

Planche 2

2. Tábla

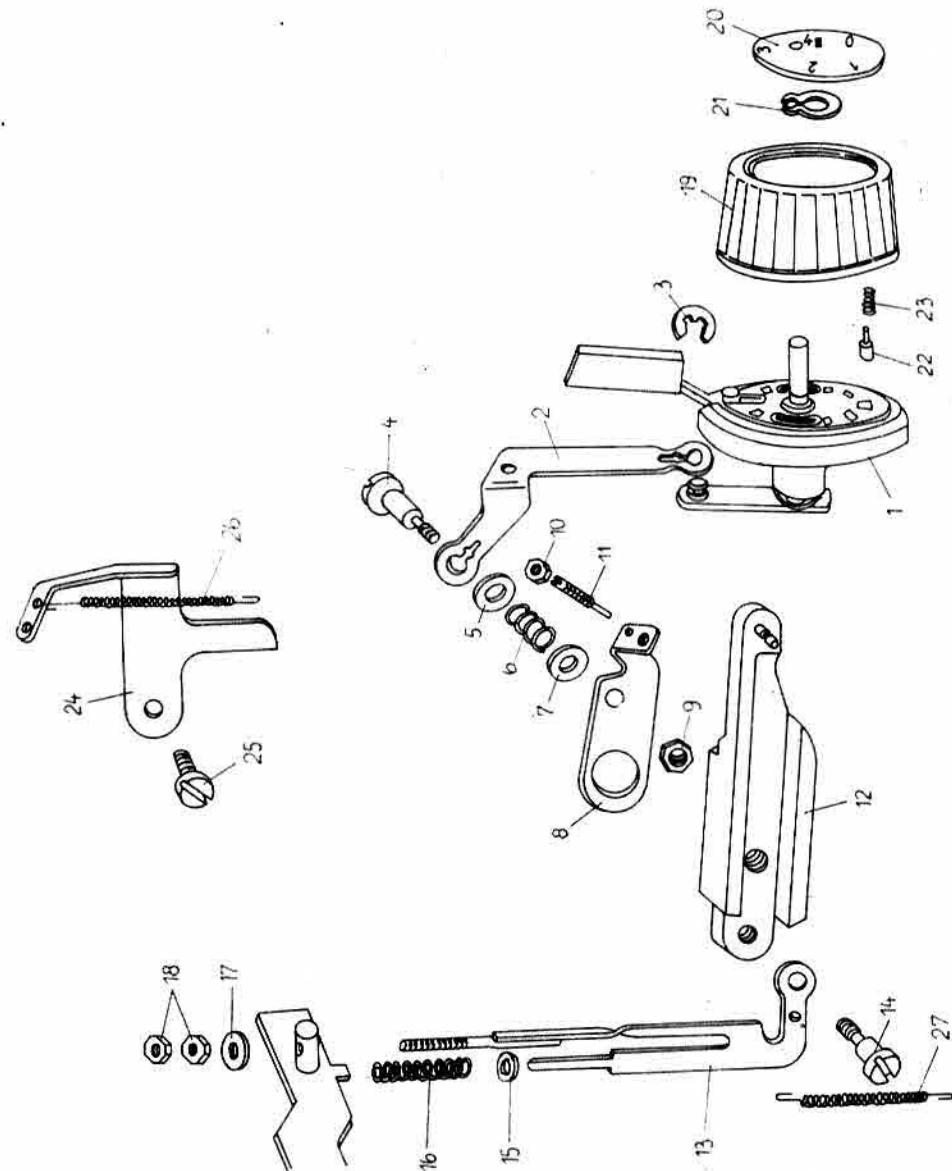

Tafel 2 Stichstelleinrichtung

Таблица 2 Механизм установки стежка

Tabulka 2 Zařízení k nastavení stehu

Planche 2 Régulateur de point

2. Tábla Öltésszabályozó berendezés

|   | ●        | ▲   | ■  | ●        | ▲  | ■  |                           |  |
|---|----------|---|----|----------|--|----|---------------------------|--|
|   | 80022156 | Stichsteller kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1-17<br>Регулятор длины стежка,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 1 - 17<br>Zařízení k nastavení stehu<br>kompl. složené z bež. čís.<br>1-17<br>Régulateur de point,<br>complet, se composant des<br>numéros d'ordre 1 à 17<br>öltésszabályozó, kompl.,<br>az 1-17. sz. részekból áll | 5  | 80040733 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   | 6  | 0,4x7x5,5<br>TGL<br>18394 | Druckfeder<br>Пружина сжатия<br>Tlačná pružina<br>Ressort de pression<br>nyomórugó   |
| 1 | 80022157 | Stichsteller-Schalter<br>kompl.<br>Регулятор длины стежка,<br>комплект<br>Zařízení k nastavení stehu<br>kompl.<br>Régulateur de point,<br>complet<br>öltésszabályozó, kompl.  | 7  | 80009192 | Scheibe 4,3 TGL 0-125<br>Шайба 4,3 ТГЛ 0-125<br>Podložka 4,3 TGL 0-125<br>Rondelle 4,3 TGL 0-125<br>tárcsa 4,3 TGL 0-125   | 8  | 80020468                  | Einstellblech<br>Установочный щиток<br>Stavěcí plech<br>Tôle de réglage<br>beállítólemez   |
| 2 | 80020466 | Stichsteller-Zugstange<br>Тяга регулятора длины<br>стежка<br>Táhlo zařízení k nastavení<br>stehu<br>Barre de traction du régula-<br>teur de point<br>öltésszabályozó vonórúd  | 9  | 80009241 | Sechskantschraube M 4 ,<br>TGL 0-439<br>Шестигранная гайка M 4<br>ТГЛ 0-439<br>Sestihraná matice M 4<br>TGL 0-439<br>Ecrou à six pans M 4<br>TGL 0-439<br>hatlapú anya M 4 TGL 0-439 | 10 | 80009371                  | Sechskantschraube M 3<br>TGL 0-934<br>Шестигранная гайка M 3<br>ТГЛ 0-934<br>Sestihraná matice M 3<br>TGL 0-934<br>Ecrou à six pans M 3<br>TGL 0-934<br>hatlapú anya M 3 TGL 0-934 |
| 3 |          | Sicherungsschraube 5<br>TGL 0-6799<br>Предохранительная шайба<br>5 ТГЛ 0-6799<br>Pojistný kotouč 5<br>TGL 0-6799<br>Rondelle de sûreté 5<br>TGL 0-6799<br>biztosítótárcsa 5 TGL 0-6799  | 11 | 80009299 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Goupille filetée<br>menetes szeg  |    |                           |  |
| 4 | 80009345 | Linsenschraube M 4 x 6<br>TGL 0-6799<br>Винт с полупотайной голов-<br>кой M 4 x 6 ТГЛ 0-923<br>Sroub s čočkovitou hlavou<br>M 4 x 6 TGL 0-923<br>Vis à tête bombée M 4 x 6<br>TGL 0-923<br>lencsefejű csavar M 4 x 6<br>TGL 0-923   |    |          |  |    |                           |  |

Tafel 2 Stichstelleinrichtung

Таблица 2 Механизм установки стежка

Tabulka 2 Zařízení k nastavení stehu

Planche 2 Régulateur de point

2. Tábla Öltésszabályozó berendezés

|  | ●  | ▲        | ■  | ●  | ▲        | ■  |
|--|----|----------|--|----|----------|--|
|  | 12 | 80020471 | Kulisse<br>Кулиса<br>Kulisa<br>Coulisse<br>kulissza  |    |          | Rukojet zařízení k nastavení<br>stehu<br>Manette de régulateur de<br>point<br>öltésszabályozó fogantyú   |
|  | 13 | 80020474 | Verbindungsstange<br>Соединительная тяга<br>Propojovací tyč<br>Barre de jonction<br>összekötőrúd   | 20 | 80022149 | Verschlußplatte<br>Перекрывающая пластинка<br>Uzávěrová deska<br>Plaque de fermeture<br>borítólemez  |
|  | 14 | 80040218 | Ansatzschraube<br>Винт с заточкой<br>Osozený šroub<br>Vis à embase<br>nyújtvanycsavar  | 21 | 80009477 | Klemmring 6 TGL 21 706<br>Зажимное кольцо 6<br>ТГЛ 21 706<br>Upinaci kroužek 6<br>TGL 21 706<br>Bague de serrage 6<br>TGL 21 706<br>szorítógyűrű 6<br>TGL 21 706   |
|  | 15 | 80009191 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   | 22 | 80040220 | Rastbolzen<br>Упорный винт<br>Aretační čep<br>Boulon à crans<br>reteszcsapszeg   |
|  | 16 | 80020543 | Druckfeder<br>Пружина сжатия<br>Tlačná pružina<br>Ressort de pression<br>nyomórugó   | 23 | 80040221 | Rastbolzenfeder<br>Пружина упорного винта<br>Pružina aretačního čepu<br>Ressort de boulon à crans<br>teteszcsapszeg-rugó   |
|  | 17 | 80009471 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   | 24 | 80020542 | Federbügel<br>Пружинный хомутик<br>Pružinové raménko<br>Etrier de ressort<br>rugókengyel   |
|  | 18 | 80009371 | Sechskantschraube M 3<br>TGL 0-934<br>Шестигранная гайка M 3<br>ТГЛ 0-934<br>Sestihraná matice M 3<br>TGL 0-934<br>Ecrou à six pans M 3<br>TGL 0-934<br>hatlapú anya M 3 TGL 0-934 | 25 | 80009036 | Zylinderschraube M 4 x 6<br>TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической го-<br>ловкой M 4 x 6 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub M 4 x 6<br>TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 4 x 6 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>M 4 x 6 TGL 0-84 |
|  | 19 | 80022127 | Stichstellerhandgriff<br>Рукоятка регулятора<br>длины стежка   |    |          |  |

Tafel 2 Stichstelleinrichtung

Таблица 2 Механизм установки стежка

Tabuľka 2 Zařízení k nastavení stehu

Planche 2 Régulateur de point

2. Tábla Öltésszabályozó berendezés

|    | ● | ▲ | ■   | ● | ▲ | ■ |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 26 |   |   | Zugfeder 0,4 x 4,5 x 60 E 5,6<br>TGL 18 396<br>Пружина растяжения-<br>установочный щиток<br>0,4 x 4,5 x 60 E 5,6 ТГЛ 18 396<br>Tažná pružina-stavěcí plech<br>0,4 x 4,5 x 60 E 5,6<br>TGL 18 396<br>Tôle de réglage à ressort de<br>traction 0,4 x 4,5 x 60 E 5,6<br>TGL 18 396<br>húzorugo beállítólemez<br>0,4 x 4,5 x 60 E 5,6<br>TGL 18 396 |   |   |   |
| 27 |   |   | Zugfeder<br>C 0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 f<br>TGL 18 396<br>Пружина растяжения С<br>0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 ф<br>ТГЛ 18 396<br>Tažná pružina<br>C 0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 f<br>TGL 18 396<br>Ressort de traction<br>C 0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 f<br>TGL 18 396<br>húzorugo<br>C 0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 f<br>TGL 18 396                                       |   |   |   |


Tafel 3

Таблица 3

Tabuľka 3

Planche 3

3. Tábla

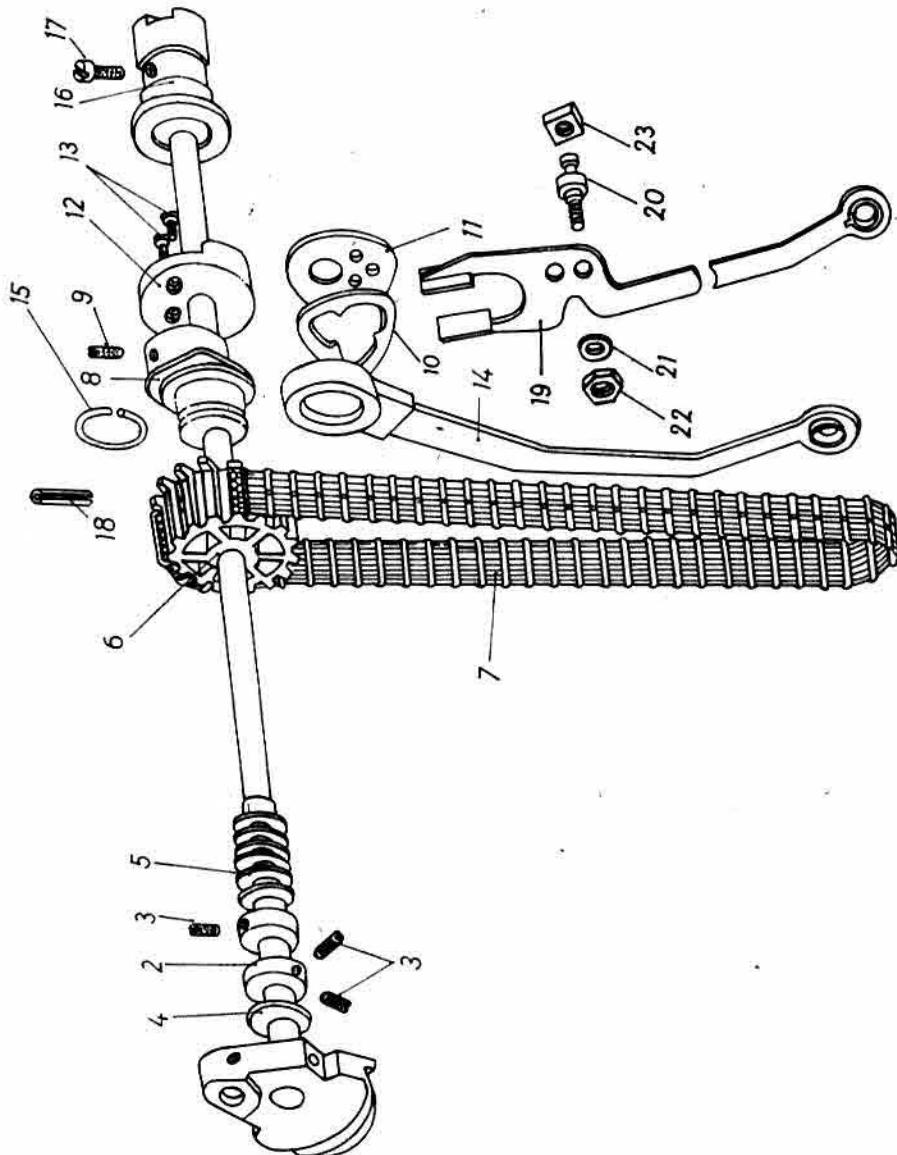

**Tafel 3 Hauptantrieb**

Таблица 3 Главный привод

Tabulka 3 Hlavní náhon

Planche 3 Mécanisme d'entraînement principal

3. Tábla Főhajtás

| ● | ▲        | ■   | ● | ▲        | ■   |
|---|----------|---|---|----------|---|
| 1 | 80080110 | Armwelle<br>Главный вал<br>Hřidel rameno<br>Arbre du bras<br>kartengely   | 5 |          | Molettenschnecke<br>Молетирный червяк<br>Moletový šnek<br>Vis sans fin à came<br>molettecsiga   |
|   | 80020539 | Stellring<br>kompl. best. aus lfd. Nr.<br>2 + 3<br>Установочное кольцо,<br>комплект, состоящее из<br>поз. 2 и 3<br>Stavěcí kroužek kompletní,<br>sestavený z čí. 2 + 3<br>Bague de butée compl.,<br>comport. les nos. d'ordre<br>2 + 3<br>állítógyűrű, kompl., a 2. és<br>3. sz. részekból áll            | 6 | 80021953 | Gurtrolle<br>Барабан<br>Pácový váleček (kladka)<br>Poulie à courroie<br>hevedergörgő  |
|   |          |   | 7 | 80021952 | Stäbchengurt<br>Стержневый ремешок<br>řemen<br>Courroie<br>hevederszíj  |
| 2 |          | Stellring<br>Установочное кольцо<br>Stavěcí kroužek<br>Bague de butée<br>állítógyűrű  |   | 80020361 | Zugstange<br>kompl. best. aus lfd. Nr. 8–15<br>Тягт, комплект, состоящая<br>из поз. 8 – 15<br>Ozubená tyč kompletnej,<br>sestavená z čís. 8–15<br>Tige de traction compl.,<br>comport. les nos.<br>d'ordre 8 à 15<br>vonórúd, kompl., a 8–15. sz.<br>részkből áll   |
| 3 | 80009561 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg  |   | 80043408 | Armwellenexzenter<br>kompl. best. aus lfd. Nr. 8 + 9<br>Эксцентрик главного вала,<br>комплект, сост. из поз.<br>8 и 9<br>Excentré hřidele ramena<br>kompletnej, sestavený z<br>běž. čís. 8–9<br>Excentrique de l'arbre du<br>bras compl., comport.<br>les nos. d'ordre 8 + 9<br>kartengely-excenter, kompl.<br>a 8. és 9. sz. részekből áll |
| 4 | 80020806 | Scheibe<br>Шайба<br>Kotouč<br>Rondelle<br>tárcsa  |   |          | 8   |
|   | 80040312 | Molettenschnecke<br>kompl. best. aus lfd. Nr. 3 + 5<br>Молетирный червяк, ком-<br>плект, состоящий из поз.<br>3 и 5<br>Moletový šnek kompletnej,<br>sestavený z čís. 3 + 5<br>Vis sans fin à came, compl.,<br>comport. les nos.<br>d'ordre 3 + 5<br>molettecsiga, kompl.,<br>a 3. és 5. sz. részekből áll |   |          | Molettenschnecke<br>Эксцентрик главного вала<br>Excentré hřidele ramena<br>Excentrique de l'arbre<br>du bras<br>kartengely-excenter   |

**Tafel 3 Hauptantrieb**

Таблица 3 Главный привод

Tabulka 3 Hlavní náhon

Planche 3 Mécanisme d'entraînement principal

3. Tábla Főhajtás

| ●  | ▲        | ■   | ●  | ▲                     | ■  |
|----|----------|---|----|-----------------------|--|
| 9  | 80009226 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg  | 17 | 80009038              | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar  |
| 10 | 80021321 | Excenterscheibe<br>Эксцентрик главного вала<br>Podložka excentru<br>Disque d'excentrique<br>excentertárcsa            | 18 | 3x16<br>TGL<br>0-1481 | Spannstift<br>Пружинный винт<br>Upínaci kolík<br>Goupille de serrage<br>feszítőszeg  |
| 11 | 80021322 | Anlacescheibe<br>Прилегающая шайба<br>Dorozový-kotouč<br>Disque de butée<br>tájolótárcsa                              |    | 80020477<br>(f. R.)   | Transporteurgabel<br>kompl. best. aus<br>lfd. Nr. 19–23<br>Вилка механизма подачи,<br>комплект, состоящий из<br>поз. 19 – 23<br>Vidlice podávače, kompletní,<br>šestavená z běž. čís. 19–23<br>Fourchette de la griffe<br>d'entraînement compl.,<br>comport. les nos. d'ordre<br>19–23<br>anyagtovábbító villa, kompl.,<br>az 19–23. sz. részekből áll |
| 12 | 80080108 | Schwungscheibe<br>Маховик<br>Setrvačník<br>Disque volant<br>lendítőtárcsa   |    |                       | Transporteurgabel<br>Вилка механизма подачи<br>Vidlice podávače<br>Fourchette de la griffe<br>d'entraînement<br>anyagtovábbító villa   |
| 13 | 80009037 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar | 19 | 80020478              | Transporteurgabel<br>Вилка механизма подачи<br>Vidlice podávače<br>Fourchette de la griffe<br>d'entraînement<br>anyagtovábbító villa   |
| 14 | 80020362 | Zugstange<br>Тяга<br>Táhlo<br>Tige de traction<br>vonórúd   | 20 | 80042803              | Kulissenlagerbolzen<br>Кулисный опорный болт<br>Ložiskový čep kulisy<br>Boulon de palier à coulisse<br>kulissza-csapágycsap  |
| 15 | 80040315 | Sicherungsring<br>Предохранительное кольцо<br>Pojistný kroužek<br>circlip<br>biztosítógyűrű                           | 21 | 80042808              | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   |
| 16 | 80043410 | Handradbuchse<br>Втулка маховика<br>Pouzdro ručního kola<br>Douille de roue à main<br>kézikerék-persely               | 22 | 80009373              | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Sestihranňá matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya  |

Tafel 3 Hauptantrieb

Таблица 3 Главный привод

Tabulka 3 Hlavní náhon

Planche 3 Mécanisme d'entraînement principal

3. Tábla Főhajtás

| ●  | ▲        | ■   | ● | ▲ | ■ |  |
|----|----------|---|---|---|---|--|
| 23 | 80042804 | Kulissenstein<br>Кулисный камень<br>Kluzátko kulisy<br>Coulisseau<br>kulisszakó |   |   |   |  |


Tafel 4

Таблица 4

Tabulka 4

Planche 4

4. Tábla

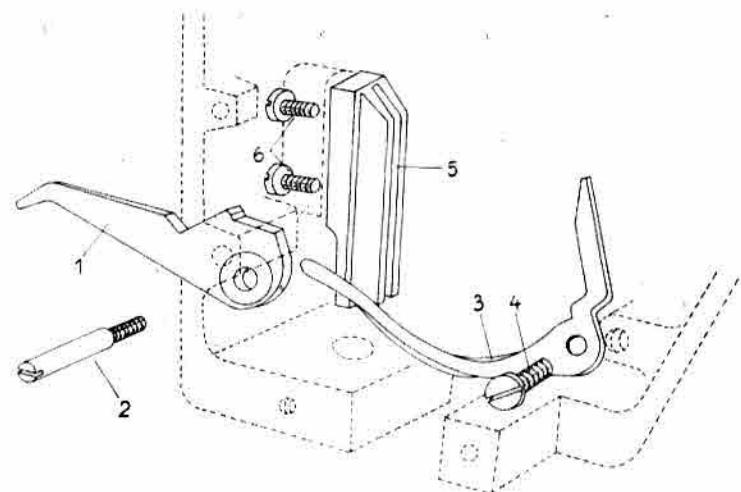

Tafel 4 Lüfteneinrichtung

Таблица 4 Механизм прижимной лапки

Tabuľka 4 Uvolňovací zařízení

Planche 4 Dispositif de desserrage

4. Tábla Lazítóberendezés

|   | ●        | ▲  | ■ | ● | ▲ | ■ |  |
|---|----------|--|---|---|---|---|--|
| 1 | 80022131 | Lüfthebel<br>Рычаг для подъёма лапки<br>Uvolňovací páka<br>Levier de desserrage<br>lazítóemelő   |   |   |   |   |  |
| 2 | 80040403 | Schaftschraube<br>Полый регулировочный<br>винт<br>Dříkový šroub<br>Vis sans tête<br>menetes csap   |   |   |   |   |  |
| 3 | 80040401 | Auslösehebel<br>Рычаг подъёма<br>Uvolňovací páka<br>Levier de déclenchement<br>kioldókar   |   |   |   |   |  |
| 4 | 80009342 | Linsenschraube TGL 0-923,<br>M 4-60 x 2<br>Винт с полупотайной голов-<br>кой ТГЛ 0-923, М 4-60 x 2<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>TGL 0-923, M 4-60 x 2<br>Vis à tête bombée<br>TGL 0-923, M 4-60 x 2<br>lencsefejű csavar<br>TGL 0-923, M 4-60 x 2 |   |   |   |   |  |
| 5 | 80080518 | Führungsbahnh<br>Направляющий паз<br>Voditko<br>Glissière<br>vezetőpálya   |   |   |   |   |  |
| 6 | 80009039 | Zylinderschraube M 4 x 16<br>TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой М 4 x 16 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>M 4 x 16 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 4 x 16 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>M 4 x 16 TGL 0-84                          |   |   |   |   |  |


Tafel 5

Таблица 5

Tabuľka 5

Planche 5

5. Tábla

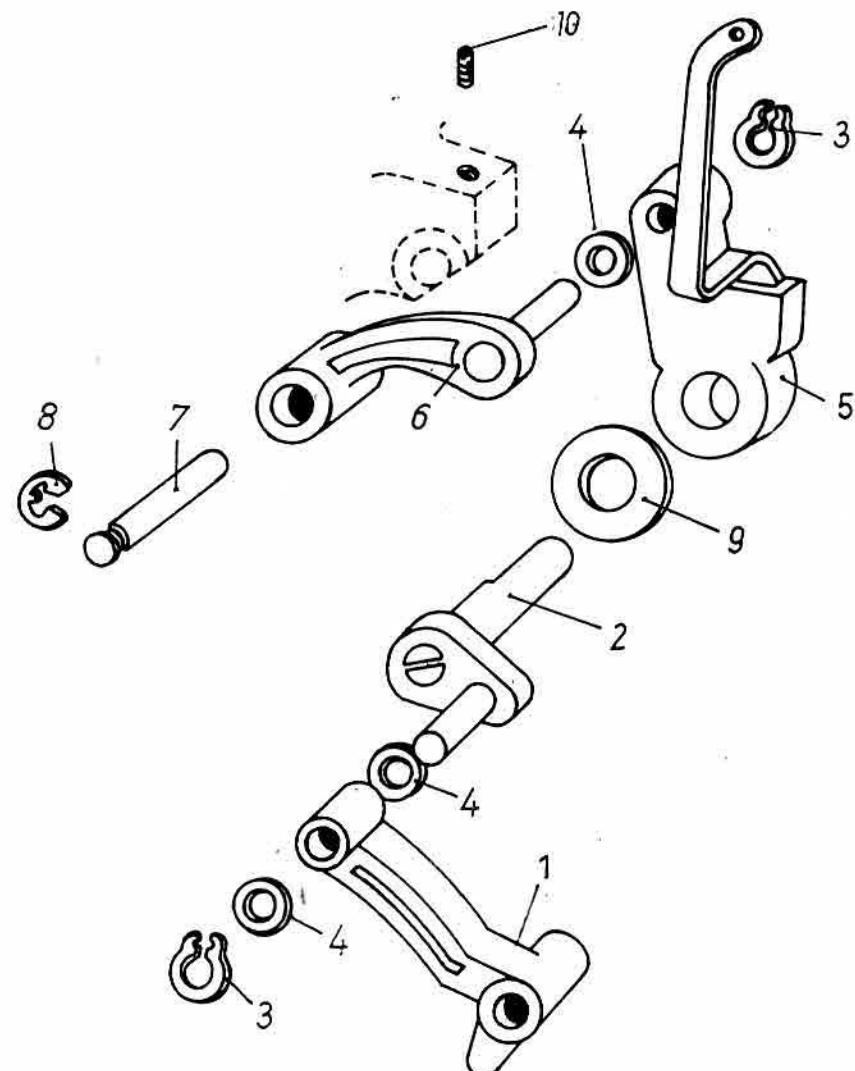


**Tafel 5 Fadenhebelantrieb****Таблица 5 Механизм нитепрятгивателя****Tabuľka 5 Ústrojí nitové páky****Planche 5 Entraînement du releveur de fil****5. Tábla Szálemelőhajtás**

| ●          | ▲  | ■  | ●        | ▲   | ■   |
|------------|--|----|----------|---|---|
| 80080501   | Fadenhebelantrieb, kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1-9<br>Привод механизма ните-<br>прятгивателя, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 1 - 9<br>Ústrojí nitové páky,<br>kompletní složené z běž.<br>čís. 1-9<br>Entraînement du releveur<br>de fil, complet, se composant<br>des numéros d'ordre 1 à 9<br>szálemelőhajtás, kompl.<br>az 1-9. sz. részekból áll | 7  | 80080512 | voditko<br>Guide<br>terelő  | Bolzen<br>Болт<br>Сер<br>Boulon<br>csapszeg |
| 1 80080503 | Verbindungsglied<br>Шатун<br>Spojovací prvek<br>Elément de jonction<br>összekötőtag  | 8  |          | Sicherungsscheibe 5<br>TGL 0-6799<br>Предохранительная шайба<br>5 ТГЛ 0-6799<br>Pojistný kotouč 5<br>TGL 0-6799<br>Rondelle de sûreté 5<br>TGL 0-6799<br>biztosítótárcsa 5 TGL 0-6799 |   |
| 2 80080510 | Fadenanzugskurbel<br>Кривошип<br>Klika k napínání nitě<br>Manivelle de serrage du fil<br>szálmeghúzó forgattyú   | 9  | 80080515 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  |   |
| 3 80009477 | Klemmring 6 TGL 21 706<br>Зажимное кольцо 6<br>ТГЛ 21 706<br>Upinaci kroužek 6<br>TGL 21 706<br>Bague de serrage 6<br>TGL 21 706<br>szorítógyűrű 6 TGL 21 706  | 10 | 80009291 | Gewindestift M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>Шпилька М 4 x 4 ТГЛ 0-551<br>Závitový kolík M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>Goupille filetée M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>menetes szeg M 4 x 4<br>TGL 0-551   |   |
| 4 80041015 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   | 3  | 80009477 | Klemmring 6 TGL 21 706<br>Зажимное кольцо 6<br>ТГЛ 21 706<br>Upinaci kroužek 6<br>TGL 21 706<br>Bague de serrage 6<br>TGL 21 706<br>szorítógyűrű 6 TGL 21 706                         |   |
| 5 80080504 | Fodenhebel<br>Рычаг нитепрятгивателя<br>Nitová páka<br>Relever de fil<br>szálemelő   | 4  | 80041015 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  |   |
| 6 80080506 | Lenker<br>Водило   |    |          |   |   |

**Tafel 5 Fadenhebelantrieb****Таблица 5 Механизм нитепрятгивателя****Tabuľka 5 Ústrojí nitové páky****Planche 5 Entraînement du releveur de fil****5. Tábla Szálemelőhajtás**

| ● | ▲        | ■   | ● | ▲ | ■ |
|---|----------|---|---|---|---|
| 8 |          | Sicherungsscheibe 5<br>TGL 0-6799<br>Предохранительная шайба<br>5 ТГЛ 0-6799<br>Pojistný kotouč 5<br>TGL 0-6799<br>Rondelle de sûreté 5<br>TGL 0-6799<br>biztosítótárcsa 5 TGL 0-6799 |   |   |   |
| 9 | 80080515 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  |   |   |   |

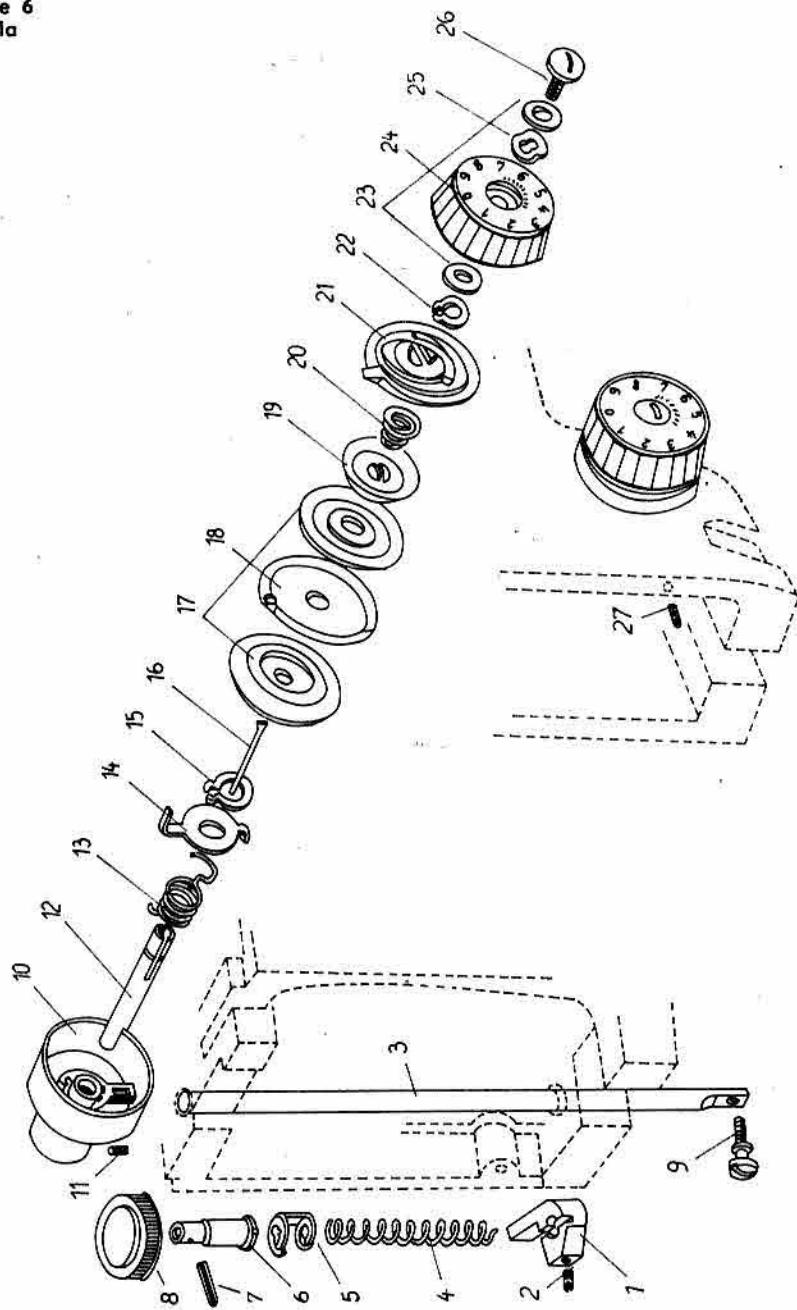

Tafel 6 Presserstange und Oberfadenspannung

Таблица 6 Направляющий стержень прижимной лапки и регулятор натяжения верхней нитки

Tabuľka 6 Patkový tyč a napínáni horní nitě

Planche 6 Barre de pied-de-biche et tendeur du fil de dessus

6. Tábla Nyomórúd és felsőszálfejtő

| ● | ▲        | ■   | ●        | ▲  | ■   |   |
|---|----------|---|----------|--|---|---|
|   |          |   | 80040617 | Führungskloben kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1 u. 2<br>Направляющая колодка,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 1 - 2<br>Vodici čelist kompl. složená<br>z běž. čís. 1 + 2<br>Gond de guidage, complet,<br>se composant des numéros<br>d'ordre 1 et 2<br>vezetősikattyú, kompl.<br>az 1. és 2. sz. részekból áll<br>Führungskloben<br>Направляющая колодка<br>Vodici čelist<br>Gond de guidage<br>vezetősikattyú | 7   | Spannstift 3 x 14<br>TGL 0-1481<br>Натяжной штифт 3 x 14<br>ТГЛ 0-1481<br>Upinaci kolik 3 x 14<br>TGL 0-1481<br>Goupille de serrage 3 x 14<br>TGL 0-1481<br>feszítőszeg 3 x 14 TGL 0-1481 |
| 1 |          |   |          | 80080602   | Regulierscheibe<br>Регулировочная шайба<br>Regulační kotouč<br>Disque de réglage<br>szabályozó tárcsa   |   |
| 2 | 80009225 | Gewindestift M 5 x 6<br>TGL 0-438-59<br>Шпилька М 5 x 6<br>ТГЛ 0-438-59<br>Závitová kolik M 5 x 6<br>TGL 0-438-59<br>Goupille filetée M 5 x 6<br>TGL 0-438-59<br>menetes szeg M 5 x 6<br>TGL 0-438-59 | 8        | 80040620   | Schraube<br>Винт<br>Sroub<br>Vis<br>csavar  |   |
| 3 | 80040614 | Presserstange<br>Направляющий стержень<br>прижимной лапки<br>Patkový tyč<br>Barre de pied-de-biche<br>nyomórúd  | 9        | 80022141   | Oberfadenspannung braun<br>kompl. best. aus lfd.<br>Nr. 10-27<br>Регулятор натяжения верх-<br>ней нитки, коричневый,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 10 - 27<br>Napínací horní nitě, hnědý,<br>kompl. složený z běž. čís.<br>10-27<br>Tendeur du fil de dessus,<br>brun, complet, se compo-<br>sant des numéros d'ordre<br>10 à 27<br>felsőszálfejtő, barna<br>kompl. a 10-27. sz. részekból<br>áll |   |
| 4 | 80040615 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó  | 10       | 80022142   | Spannungsgehäuse braun<br>Корпус регулятора натя-<br>жения коричневый<br>Pouzdro napinaciho ústroji<br>hnědý<br>Boitier de tendeur brun<br>feszítőtok barna   |   |
| 5 | 80040616 | Reguliermutter<br>Регулировочная гайка<br>Regulační matice<br>Ecrou de réglage<br>szabályozó anya   | 11       | 80009221   | Gewindestift M 4 x 4<br>TGL 0-438   |   |
| 6 | 80080619 | Regulierknopf-Buchse<br>Втулка регулятора<br>Pouzdro regulačního knofliku<br>Douille à bouton de réglage<br>szabályozógomb-persely  |          |  |   |   |

### Tafel 6 Presserstange und Oberfadenspannung

**Таблица 6 Направляющий стержень прижимной лапки и регулятор натяжения верхней нитки**

Tabulka 6 Patková tyč a napínání horní nitě

### **Planche 6 Barre de pied-de-biche et tendeur du fil de dessus**

## **6. Tábla Nyomórúd és felsőszálfejlesztő**

|    |          | Шпилька M 4x4 TГL 0-438<br>Závitový kolík M 4 x 4<br>TGL 0-438<br>Goupille filetée M 4 x 4<br>TGL 0-438<br>menetes szeg M 4 x 4<br>TGL 0-438  | 18 | 80040608 | Zwischenscheibe<br>Промежуточная шайба<br>Mezikotouč<br>Rondelle intercalaire<br>közbeléttárcsa   |
|----|----------|---|----|----------|---|
| 12 | 80080620 | Schlitzbolzen<br>Болт с шлицем<br>Čep s výrezem<br>Boulon à fente<br>hasított csapszeg  | 19 | 80080607 | Stegscheibe<br>Шайба с перегородкой<br>Kotouč s mřížkou<br>Disque à crête<br>gerinctárcsa   |
| 13 | 80040606 | Fadenzinzugsfeder<br>Пружина, компенсационная<br>Pružina k napinání nitě<br>Ressort tendeur de fil<br>szálmeghúzó rugó  | 20 | 80080606 | Kegelfeder<br>Коническая пружина<br>Kuželová pružina<br>Ressort conique<br>küpos rugó   |
| 14 | 80080611 | Arretierscheibe<br>Фиксирующая шайба<br>Aretační kotouč<br>Disque d'arrêt<br>rögzítőtárcsa  | 21 | 80080621 | Druckstück<br>Нажимная деталь<br>Pŕitlačný prvek<br>Elément de pression<br>nyomódarab   |
| 15 | 80009479 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upinaci krouzek<br>Bague de serrage<br>szorítógyűrű   | 22 |          | Sicherungsring 6<br>TGL 0-471 ox Br<br>Предохранительное кольцо<br>6 ТГЛ 0-471 охс Бр<br>Pojistný kroužek 6<br>TGL 0-471 ox Br<br>Bagne de sûreté 6<br>TGL 0-471 ox Br<br>biztosítógyűrű 6<br>TGL 0-471 ox Br |
| 16 | 80080610 | Lüftstift<br>Отжимной стержень<br>Uvolňovací kolík<br>Goupille de desserrage<br>lazítószeg  | 23 | 80041015 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  |
| 17 |          | Spannscheibe A 6,5 x 25<br>TGL 45-12951 Ni 3,2<br>Шайба натяжения А<br>6,5 x 25 ТГЛ 45-12951<br>Ni 3,2<br>Upinaci kotouč A 6,5 x 25<br>TGL 45-12951 Ni 3,2<br>Disque tendeur A 6,5 x 25<br>TGL 45-12951 Ni 3,2<br>feszítőtárcsa A 6,5 x 25<br>TGL 45-12951 Ni 3,2 | 24 | 80022143 | Regulierknopf braun<br>Регулировочная кнопка,<br>коричневый<br>Regulační knoflik, hnědý<br>Bouton de réglage, brun<br>szabályozógomb, barna   |
|    |          |   | 25 | 80080626 | Federscheibe<br>Пружинная шайба   |

### **Tafel 6 Presserstange und Oberfadenspannung**


**Таблица 6 Направляющий стержень прижимной лапки и регулятор натяжения верхней нитки**

**Tabulka 6** Patková tyč a napinání horní nitě

### **Planche 6 Barre de pied-de-biche et tendeur du fil de dessus**

#### **6. Tábla Nyomorúd és felsőszálfelezítő**

| ●  | ▲        | ■  | ● | ▲ | ■ |
|----|----------|--|---|---|---|
|    |          | Pružinový kotouč<br>Rondelle élastique<br>rugós tárcsa   |   |   |   |
| 26 | 80080627 | Schraube<br>Винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar   |   |   |   |
| 27 | 80009292 | Gewindestift M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>Шпилька М 4 x 4<br>ТГЛ 0-551<br>Závitový kolík M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>Goupille filetée M 4 x 4<br>TGL 0-551<br>menetes szeg M 4 x 4<br>TGL 0-551 |   |   |   |
| ○  |          |  |   |   |   |
| 13 | 80040606 | Fadenanzugsfeder<br>Пружина, компенсационная<br>Pružina k napínáním nitě<br>Ressort tendeur de fil<br>szálmeghúzó rugó   |   |   |   |
| 15 | 80009479 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upínací krouzek<br>Bague de serrage<br>szorítógyűrű  |   |   |   |

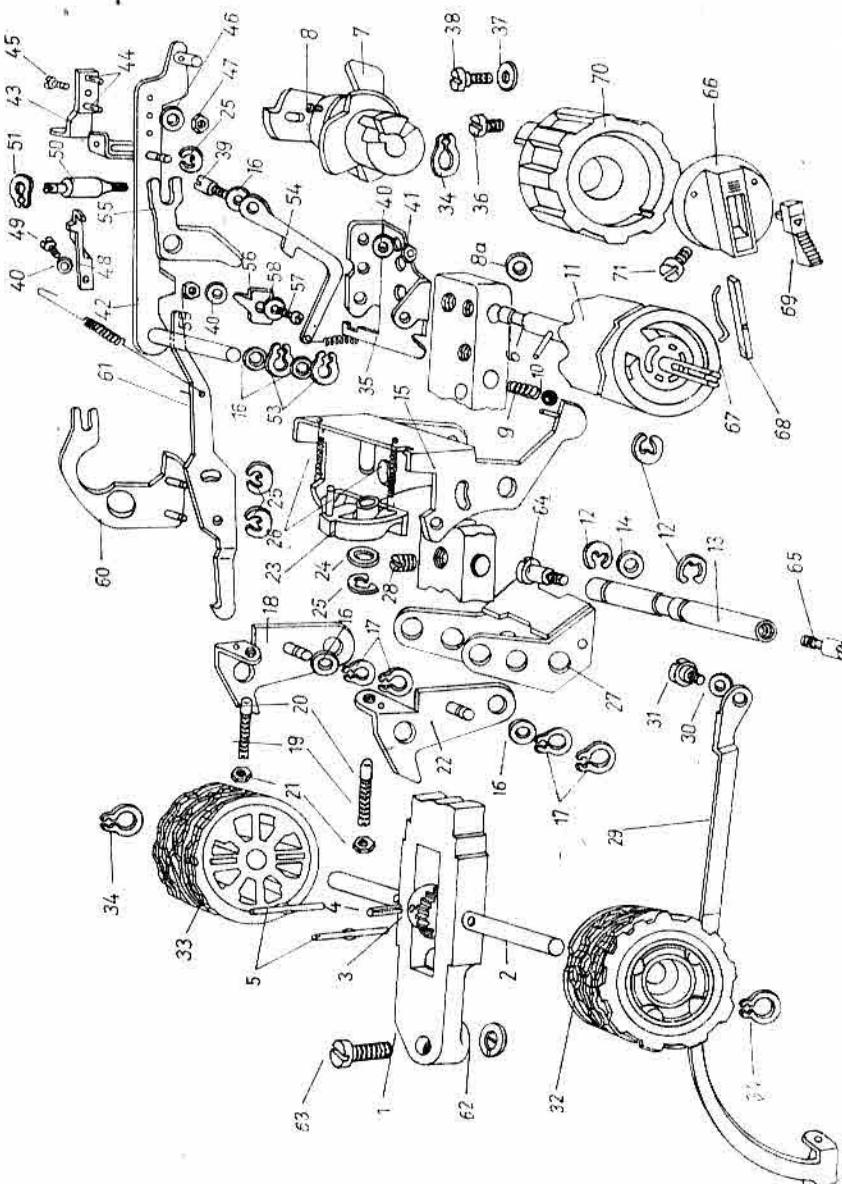

Tafel 7 Zentralschaltung Kl. 8014/43  
Таблица 7 Механизм управления кл. 8014/43  
Tabuľka 7 Ústrední riadenie trieda 8014/43  
Planche 7 Commande centrale pour classe 8014/43  
7. Tábla Központi kapcsolás 8014/43

|   | ● ▲                   | ■  |    | ● ▲                       | ■  |
|---|-----------------------|--|----|---------------------------|--|
|   | 80021058              | Zentralschaltung<br>kompl. best. aus lfd. Nr. 1-61<br>Механизм управления, компл.,<br>сост. из поз. 1 - 61<br>Ústřední riadenie, kompletne,<br>sestavené z běž. čís. 1-61<br>Commande centrale compl.,<br>comport. les nos. d'ordre<br>1 à 61<br>központi kapcsolás, kompl.,<br>az 1-61. sz. részekból áll | 7  | 80020555                  | Schalscheiben<br>Управляющие шайбы<br>Radici kotouče<br>Disques de commande<br>kapcsolótárcsák                           |
| 1 | 80040704              | Träger<br>Стойка<br>Nosnik<br>Support<br>tarto   | 8  | 80009326                  | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefejű csavar |
| 2 | 80040705              | Welle<br>Бал<br>Hřídel<br>Arbre<br>tengely   | 8a | 80020631                  | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   |
| 3 | 80040706              | Schneckenrad<br>Червячное колесо<br>Snekové kolo<br>Roue-vis<br>csigakerék   | 9  | 80080316                  | Druckfeder<br>Пружина сжатия<br>Tlačná pružina<br>Ressort de pression<br>nyomórugó                                       |
| 4 | 3x16<br>TGL<br>0-1481 | Spannstift<br>Стяжной штифт<br>Upínací kolík<br>Goupille élastique<br>feszítőszeg  | 10 | 5/16" III<br>TGL<br>15515 | Kugel<br>Шар<br>Kulička<br>Bille<br>golyó  |
| 5 | 80009413              | Knebelkerbstift<br>Штифт с центральной<br>насечкой<br>Roubíkový rýhovaný kolík<br>Goupille cannelée bombée<br>hornyos keresztcsap  | 11 | 80040719                  | Schalttrommel<br>Управляющий барабан<br>Spinaci bubínek<br>Tamboir de commande<br>kapcsolódob                            |
| 6 | 80020482              | Schaltwelle<br>Бал управления<br>Radici hřidél<br>Arbre de commande<br>kapcsolótengely   | 12 | 7<br>TGL<br>0-6799        | Sicherungsscheibe<br>Предохранительная шайба<br>Pojistný kotouč<br>Rondelle d'arrêt<br>biztosítótárcsa                   |
|   |                       |  | 13 | 80020499                  | Lagerbolzen<br>Опорный болт<br>Ložiskový čep<br>Boulon de palier<br>csapágycsap  |

Tafel 7 Zentralschaltung Kl. 8014/43  
 Таблица 7 Механизм управления кл. 8014/43  
 Tabulka 7 Ústřední řízení třída 8014/43  
 Planche 7 Commande centrale pour classe 8014/43  
 7. Tábla Központi kapcsolás 8014/43

| ●  | ▲        | ■   | ●  | ▲                  | ■  |
|----|----------|---|----|--------------------|--|
| 14 | 80020881 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  | 22 | 80080322           | Fühlhebel<br>Чувствительный рычаг<br>Dotyková páka<br>Levier palpeur<br>tapintókar                     |
| 15 | 80020502 | Schieberahmen<br>Подъемная рама<br>Posuvný rámek<br>Châssis coulissant<br>tolókeret           | 23 | 80080314           | Umschalscheibe<br>Переключающая шайба<br>Přepínací kotouč<br>Disque de changement<br>átkapcsolótárcsa  |
| 16 | 80041015 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  | 24 | 80022592           | Federscheibe<br>Пружинная шайба<br>Pružinový kotouč<br>Rondelle élastique<br>rugós tárcsa              |
| 17 | 80009477 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upínaci kroužek<br>Anneau de serrage<br>szorítógyűrű          | 25 | 5<br>TGL<br>0-6799 | Sicherungsscheibe<br>Предохранительная шайба<br>Pojistný kotouč<br>Rondelle d'arrêt<br>biztosítótárcsa |
| 18 | 80080318 | Fühlhebel<br>Чувствительный рычаг<br>Dotyková páka<br>Levier palpeur<br>tapintókar            | 26 | 80040741           | Zugfeder<br>Пружина растяжения<br>Tažná pružina<br>Ressort de traction<br>húzórugó                     |
| 19 | 80040724 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg                    | 27 | 80080310           | Schwinge<br>Кулиса<br>Houpačka<br>Coulisse<br>himba  |
| 20 | 80040765 | Gleitkappe<br>Пользунковый колпак<br>Kluzné víčko<br>Chapeau glissant<br>csúszókupak          | 28 | 80009222           | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg                             |
| 21 | 80009371 | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Šestihronná matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya | 29 | 80040748           | Schubstange<br>Стержень подъема<br>Táhlo<br>Levier pousseur<br>tolórúd                                 |

Tafel 7 Zentralschaltung Kl. 8014/43  
 Таблица 7 Механизм управления кл. 8014/43  
 Tabulka 7 Ústřední řízení třída 8014/43  
 Planche 7 Commande centrale pour classe 8014/43  
 7. Tábla Központi kapcsolás 8014/43

| ●  | ▲        | ■   | ● | ▲  | ■        |   |
|----|----------|---|---|----|----------|---|
| 30 | 80009471 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa  |   | 38 | 80009342 | Rondelle<br>tárcsa  |
| 31 | 80009341 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsesejű csavar                                    |   | 39 | 80020559 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsesejű csavar                                    |
| 32 | 80020506 | Zickzack-Kurven<br>Эксцентриковые шайбы для<br>зигзагообразного стежка<br>Oblouky pro klikaté švy<br>Cames pour zigzag<br>cikcakk varratok ivdarabjai       |   | 40 | 80009192 | Zickzack-Kurven<br>Эксцентриковые шайбы для<br>зигзагообразного стежка<br>Oblouky pro klikaté švy<br>Cames pour zigzag<br>cikcakk varratok ivdarabjai       |
| 33 | 80020510 | Gebrauchs-Kurven<br>Эксцентриковые шайбы для<br>обычных швов<br>Oblouky pro normální švy<br>Cames pour couture usuelle<br>használati varratok<br>ivdarabjai |   | 41 | 80009372 | Gebrauchs-Kurven<br>Эксцентриковые шайбы для<br>обычных швов<br>Oblouky pro normální švy<br>Cames pour couture usuelle<br>használati varratok<br>ivdarabjai |
| 34 | 80009478 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upínaci kroužek<br>Anneau de serrage<br>szorítógyűrű  |   | 42 | 80020493 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upínaci kroužek<br>Anneau de serrage<br>szorítógyűrű  |
| 35 | 80020492 | Lagerbock<br>Опорная стойка<br>Podpěrný koník<br>Support de palier<br>csapágybák  |   | 43 | 80020560 | Lagerbock<br>Опорная стойка<br>Podpěrný koník<br>Support de palier<br>csapágybák  |
| 36 | 80009036 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar                                       |   | 44 | 80009400 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar                                       |
| 37 | 80040763 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka  |   |    |          | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka  |

Tafel 7 Zentrale Schaltung Kl. 8014/43

Tabelle 7 Mechanismus für die Steuerung Kl. 8014/43

Tabulka 7 Ústřední řízení třídy 8014/43

Planche 7 Commande centrale pour classe 8014/43

7. Tábla Központi kapcsolás 8014/43

| ●  | ▲        | ■  | ●  | ▲        | ■  |
|----|----------|--|----|----------|--|
| 45 | 80009070 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Sroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefejű csavar | 54 | 80020553 | Anneau de serrage<br>szorítógyűrű<br><br>Schaltklinke<br>Управляющая защелка<br>Rádici zýpadka<br>Cliquet<br>kapcsolókilincs |
| 46 | 80009191 | Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>tárcsa   | 55 | 80020554 | Hebel<br>Рычаг<br>Páka<br>Levier<br>kar  |
| 47 | 80009371 | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Sestihraná matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya                             | 56 | 80020899 | Anschlag<br>Упор<br>Doraz<br>Butée<br>ütköző   |
| 48 | 80021187 | Spannblech<br>Натяжной щиток<br>Upinaci plech<br>Pièce de tôle de serrage<br>feszítőlemez                                | 57 | 80009037 | Schraube<br>Винт<br>Sroub<br>Vis<br>csavar   |
| 49 | 80009026 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar    | 58 | 80009512 | Federring<br>Пружинное кольцо<br>Pružinový kroužek<br>Rondelle élastique<br>rugós gyűrű                                      |
| 50 | 80021186 | Einstellbolzen<br>Установочный болт<br>Seřizovací čep<br>Boulon de réglage<br>beállító csapszeg                          | 59 | 80009241 | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Sestihraná matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya                                 |
| 51 | 80009476 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upinaci kroužek<br>Anneau de serrage<br>szorítógyűrű                                     | 60 | 80020526 | Haltablech<br>Стопорный щиток<br>Přídřžný plech<br>Pièce de tôle d'arrêt<br>tartólemez                                       |
| 52 | -        | -  | 61 | 80020529 | Abtasthebel<br>Рычаг<br>Cidlová páka<br>Levier tâteur<br>letapogatókor   |
| 53 | 80009477 | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upinaci kroužek  |    |          |  |

Tafel 7 Zentrale Schaltung Kl. 8014/43


Tabelle 7 Mechanismus für die Steuerung Kl. 8014/43

Tabulka 7 Ústřední řízení třídy 8014/43

Planche 7 Commande centrale pour classe 8014/43

7. Tábla Központi kapcsolás 8014/43

| ●  | ▲        | ■   | ●  | ▲        | ■   |
|----|----------|---|----|----------|---|
| 62 | 80021678 | Einstellstück<br>Установочная деталь<br>Seřizovací prvek<br>Pièce de réglage<br>beállítódarab   | 67 | 80020523 | Bremsfeder<br>Тормозная пружина<br>Brzdící pružina<br>Ressort-frein<br>fékrugó  |
| 63 | 80009043 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar   | 68 | 80021062 | Riegel<br>Фиксатор<br>Závorka<br>Grendel<br>retesz  |
| 64 | 80009343 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Sroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefejű csavar  | 69 | 80020781 | Knopflochschieber<br>Переключатель для<br>изготовления петли<br>Šoupátko na knoflikové dirky<br>Coulisse pour boutonnières<br>gomblyuk-tolattyú |
| 65 | 80009352 | Zapfenschraube<br>Винт с цилиндрическим<br>кольцом<br>Серповý šroub<br>Vis sans tête à téton fileté<br>csapszegcsavar   | 70 | 80020782 | Musterwählgriff<br>Ручка выбора узоров<br>Knoflik na volbu švů<br>Bouton sélecteur pour<br>dessins-modèle<br>mintaválasztó fogantyú             |
| 66 | 80020780 | Programm-Schaltgriff<br>kompl. best. aus lfd.<br>Nr. 66-69<br>Центральная ручка выбора,<br>комплект, состоящий из<br>поз. 66 - 69<br>Programovací knoflik<br>kompletní<br>složený z běž. čís. 66-69<br>Bouton de changement de<br>programme compl., comport.<br>les nos. d'ordre 66 à 69<br>programkapsoló fogantyú,<br>kompl., a 66-69. sz. részek-<br>ból áll | 71 | 80009030 | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической<br>головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar                           |
| 67 | 80040719 | ○   | 11 | 80040719 | Schalttrommel<br>Управляющий барабан<br>Spinacá bubínek<br>Tambour de commande<br>kapcsolódob   |
| 68 | 5        | TGL<br>0-6799   | 25 | 5        | Sicherungsscheibe<br>Предохранительная шайба<br>Pojistný kotouč<br>Rondelle d'arrêt<br>biztosítótárcsa  |
| 69 | 80021061 | Programm-Schaltgriff<br>Ручка переключения<br>программы<br>Programovací knoflik<br>Bouton de changement de<br>programme<br>programkapsoló fogantyú  | 70 | 80020782 |   |

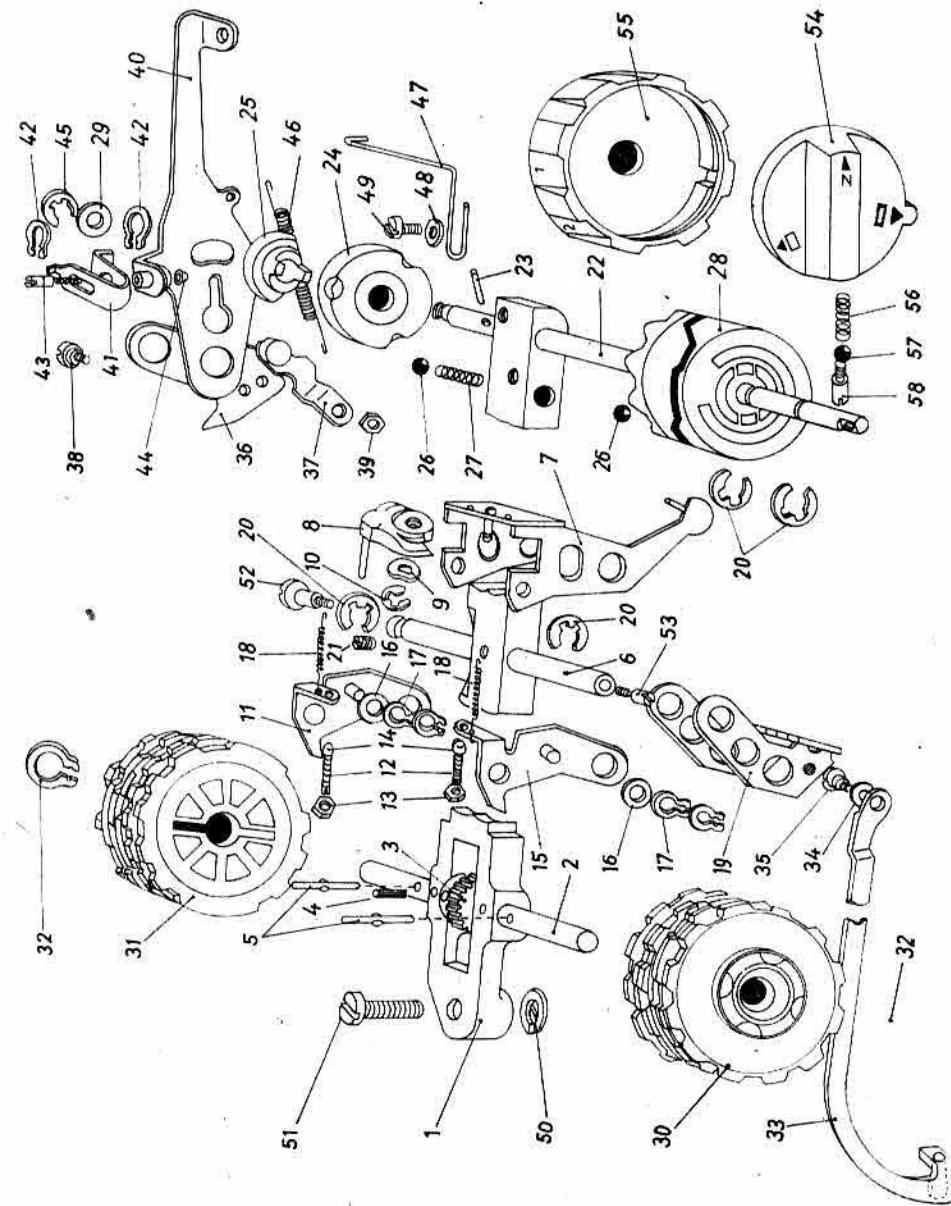

Tafel 7a Zentrale Schaltung 4.2  
Таблица 7а Механизма управления 4.2  
Tabulka 7a Ústřední řízení 4.2  
Planche 7a Commande centrale, variante 4.2  
7a. Tábla Központi kapcsolás 4.2

|   | ● ▲                   | ■   |    | ● ▲                   | ■  |
|---|-----------------------|---|----|-----------------------|--|
|   | 80022243              | Zentrale Schaltung komplett best.<br>aus lfd. Nr. 1-49<br>центральное управление<br>компл. сост. из пор. н-ров<br>1 - 49<br>Centrální ústrojí úplný,<br>skladající se z b. č. 1-49<br>réglage central, compl.,<br>compr. les nos. de repère<br>1 à 49<br>központi kapcsolás, kompl.,<br>az 1-49. számú részekből<br>öll | 7  | 80020502              | Schieberahmen<br>скользящая рама<br>Posuvné rameno<br>châssis coulissant<br>tolókeret  |
| 1 | 80022222              | Träger<br>основа<br>Držák<br>support<br>tartó   | 8  | 80080314              | Umschalt Scheibe<br>шайба переключения<br>Pružinová vložka<br>disque de commutation<br>átkapcsoló tárca  |
| 2 | 80040705              | Welle<br>вал<br>Hřídel<br>arbre<br>tengely  | 9  | 80022592              | Federscheibe<br>пружинная шайба<br>Pružinová vložka<br>Rondelle élastique<br>rugós tárca   |
| 3 | 80040706              | Schneckenrad<br>червячное колесо<br>Snekové kolečko<br>roue-vis (à denture<br>hélicoïdale)<br>csigakerék  | 10 | 5 TGL<br>0-6799       | Sicherungsscheibe<br>предохранительная шайба<br>5 TH 0-6799<br>Pojistná podložka<br>rondelle d'arrêt (bague de<br>frein)<br>biztosító tárca  |
| 4 | 3x16<br>TGL<br>0-1481 | Spannstift<br>зажимный штифт<br>3 x 16 TH 0-1481<br>Napínaci kolík<br>goupille de serrage<br>feszítőszeg  | 11 | 80080318              | Fühlhebel<br>чувствительная рукоятка<br>Dotyková páka<br>Levier palpeur<br>tapintókar  |
| 5 | 80009413              | Knebelkerbstift<br>шифт закрутки с надрезом<br>Roubíkový kolík<br>goupille cannelée bombée<br>hornyos keresztszap   | 12 | M 3 x 14<br>TGL 0-417 | Gewindestift<br>нарезной штифт<br>M 3 x 14 TH 0-417<br>Závitový kolík<br>vis sans tête<br>menetes szög   |
| 6 | 80022239              | Trägerlagerbolzen<br>болт подшипника основы<br>Uložný čep držáku<br>boulon de palier du support<br>tartó csapágyszeg  | 13 | 80009371              | Sechskantmutter M 3<br>TGL 0-934-55<br>шестикантовая гайка M 3<br>TH 0-934-55<br>Šestihraná matice M 3<br>TGL 0-934-55<br>écrou six pans M 3<br>norme TGL 0-934-55<br>hatlapú anya M 3<br>TGL 0-934-55 |

Tafel 7a Zentraleinschaltung 4.2

Tabelle 7a Механизма управления 4.2

Tabulka 7a Ústřední řízení 4.2

Planche 7a Commande centrale, variante 4.2

7a. Tábla Központi kapcsolás 4.2

| ●  | ▲             | ■   | ●  | ▲                 | ■   |
|----|---------------|---|----|-------------------|---|
| 14 | 80040765      | Gleitkappe скользящий наконечник Kluzná čepička capuchon de glissement csúszókupak  | 22 | 80022033          | Schaltwelle распределительный вал Hřídel řazení arbre de commutation kapcsolóengely   |
| 15 | 80080322      | Fühlhebel чувствительная рукоятка Dotyková páka Levier palpeur tapintókar   | 23 | 80009412          | Knebelkerbstift 3 x 12 TGL 1475 штифт закрутки с надрезом 3 x 12 TH 1475 Roubíkový kolík 3 x 12 TGL 1475 goupille cannelée bombée 3 x 12 norme TGL 1475 hornyos keresztcsap 3 x 12 TGL 1475 |
| 16 | 80041015      | Scheibe шайба Podložka Rondelle tárcsa  |    | 80022220          | Rastscheibe упорная шайба Zajišťovací vložka disque d'arrêt rögzítő tárcsa  |
| 17 | 80009477      | Klemmring 6 TGL 21 706 зажимное кольцо 6 TH 21706 Svěrací kroužek 6 TGL 21 706 anneau de serrage 6 TGL 21 706 szorítógyűrű 6 TGL 21 706 | 24 | 80022221          | Schaltkurve распределительный кулачок Vačka came de commande kapcsolóbütyök   |
| 18 | 80040741      | Zugfeder натяжная пружина Tažná pružina Ressort de traction húzórugó  | 25 | 5/16-40 TGL 15515 | Kugel шарик 5/16-40 TH 15515 Kulíčko Bille golyó  |
| 19 | 80080310      | Schwinge балансир Kyvadlo coulisse himba  | 26 | 80080316          | Druckfeder нажимная пружина Tlačná pružina Ressort à pression nyomórugó   |
| 20 | 7 TGL 0-6799. | Sicherungsscheibe предохранительная шайба 7 TH 0-6799 Zajišťovací podložka rondelle d'arrêt (bague de frein) biztosító tárcsa           | 27 | 80021546          | Schalttrommel распределительный барабан Spinaci bubinek tambour de manœuvre kapcsolódob   |
| 21 | 80009222      | Gewindestift нарезной штифт Závitový kolík vis sans tête menetes szeg   | 28 | 80009552          | Scheibe 8,4 TGL 17 774 шайба 8,4 TH 17774   |

Tafel 7a Zentraleinschaltung 4.2

Tabelle 7a Механизма управления 4.2

Tabulka 7a Ústřední řízení 4.2

Planche 7a Commande centrale, variante 4.2

7a. Tábla Központi kapcsolás 4.2

| ●  | ▲        | ■   | ●  | ▲        | ■   |
|----|----------|---|----|----------|---|
|    |          | Podložka 8,4 TGL 17 774 rondelle 8,4 norme TGL 17 774 alátét 8,4 TGL 17 774   | 36 | 80022231 | Fühlhebel чувствительная рукоятка Dotyková páka Levier palpeur tapintókar   |
| 30 | 80020506 | Zickzack-Kurven зигзаговый кулачок Těleso klikatin cames pour zigzag cikcakk ívdarabok  | 37 | 80022227 | Sperrglied ограждающее звено Blokovací páka élément d'arrêt à déclic zárótag  |
|    |          | Gebrauchskurven рабочий кулачок Těleso nor. křivek cames pour coutures d'utilité standard ívdarabok haszonvarratokhoz   | 38 | 80009346 | Linsenschraube винт линзы Sroub s čočkovitou hlavou Vis à tête bombée lencsefejű csavar   |
| 32 | 80009478 | Klemmring 8 TGL 21 706 зажимное кольцо 8 TH 21706 Svěrací kroužek 8 TGL 21 706 anneau de serrage 8 norme TGL 21 706 szorítógyűrű 8 TGL 21 706   | 39 | 80009246 | Sechskantmutter шестикантовая гайка Šestihanná matice Ecrou six pans hatlapú anya   |
|    |          | Schaltthebel распределительный рычаг Spinaci páka levier de manœuvre kapcsolókar  | 40 | 80022249 |   |
| 33 | 80040748 | Schubstange штанг Táhlo tringle de poussée tolórúd  | 41 | 80022233 | Bremsfeder тормозная пружина Pružina brzdy ressort de freinage fékrugó  |
|    |          | Scheibe 3,2 TGL 0-9021-St шайба 3,2 TH 0-9021-шт Podložka 3,2 TGL 0-9021-St rondelle 3,2 norme TGL 0-9021-St (acier) alátét 3,2 TGL 0-9021-St   | 42 | 80009480 | Klemmring 5 TGL 21 706 зажимное кольцо 5 TH 21706 Svěrací kroužek 5 TGL 21 706 anneau de serrage 5 norme TGL 21 706 szorítógyűrű 5 TGL 21 706 |
|    |          | Linsenschraube M 3 x 2 TGL 0-923-5,8 винт линзы M 3 x 2 TH 0-923-5,8 Šroub s čočk, hlavou M 3 x 2 TGL 0-923-5,8 vis à tête bombée M 3 x 2 norme TGL 0-923-5,8 lencsefejű csavar M 3 x 2 TGL 0-923-5,8 | 43 | 80022232 | Stellschraube исполнительный винт Stavéci šroub vis de réglage et de fixation állítócsavar  |

Tafel 7a Zentraleinschaltung 4.2

Таблица 7а Механизма управления 4.2

Tabulka 7a Ústřední řízení 4.2

Planche 7a Commande centrale, variante 4.2

7a. Tábla Központi kapcsolás 4.2

| ●  | ▲  | ■   | ●  | ▲                                  | ■  |
|----|--|---|----|------------------------------------|--|
| 44 | 80040765                                   | Gleitkarre<br>скользящий наконечник<br>Kluzná čepička<br>capuchon de glissement<br>csúszókopak  | 52 | 80009343                           | Vis à tête cylindrique<br>hengeres csavar  |
| 45 | 6<br>TGL<br>0-6799                         | Sicherungsscheibe<br>предохранительная шайба<br>6 TH 0-6799<br>Zajišťovací podložka<br>rondele d'arrêt (baguе de frein)<br>biztosító tárcsa   | 53 | 80009352                           | Linsenschraube<br>винт линзы<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefűj csavar   |
| 46 | 0,32x5,5x<br>60 E<br>9,6 f<br>TGL<br>18496 | Zugfeder<br>натяжная пружина<br>0,32 x 5,5 x 60 E 9,6 TH 18496<br>Tažná pružina<br>ressort de traction<br>húzórugó  | 54 | 80022497                           | Programm-Wählgriff<br>ручка выбора программы<br>Rukojeť volby programu<br>bouton sélecteur des programmes<br>programválasztó fogantyú  |
| 47 | 80022286                                   | Formfeder<br>фасонная пружина<br>Tvarová pružina<br>ressort à forme spéciale<br>alakos rugó   | 55 | 80601446                           | Musterwählgriff<br>ручка выбора образца,<br>узора<br>Rukojeť volby vzoru<br>bouton sélecteur des motifs<br>mintaválasztó fogantyú  |
| 48 | 80009192                                   | Scheibe<br>шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>olátét  | 56 | B 0,5x4,5<br>x 7,5<br>TGL<br>18395 | Druckfeder<br>нажимная пружина<br>B 0,5 x 4,5 x 7,5 TH 18395<br>TGL 18 395 Tlačná pružina<br>ressort à pression<br>nyomórugó   |
| 49 | 80009075                                   | Linsenschraube M 4 x 5<br>TGL 0-85-5,8<br>винт линзы M 4 x 5<br>TH 0-85-5,8<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>M 4 x 5 TGL 0-85-5,8<br>vis à tête bombée M 4 x 5<br>norme TGL 0-85-5,8<br>lencsefűj csavar M 4 x 5<br>TGL 0-85-5,8 | 57 | 5-40<br>TGL<br>15515               | Kugel<br>шарик 5-40 TH 15 515<br>Kulička<br>bille<br>golyó   |
| 50 | 80021678                                   | Einstellstück<br>регулировочная часть<br>Nastavovaci dil<br>élément de réglage<br>beállítódarab   | 58 | 80009351                           | Zapfenschraube M 4 x 10 x 6<br>TGL 0-927-6<br>втулочный винт<br>M 4 x 10 x 6 TH 0-927-6<br>Čepový šroub<br>M 4 x 10 x 6 TGL 0-927-6<br>vis sans tête à téton fileté<br>M 4 x 10 x 6 norme TGL<br>0-927-6<br>csapszegcsavar M 4 x 10 x 6<br>TGL 0-927-6 |
| 51 | 80009043                                   | Zylinderschraube<br>винт цилиндра<br>Šroub s válcovou hlavou  |    |                                    |  |


Tafel 8

Таблица 8

Tabulka 8

Planche 8

8. Tábla

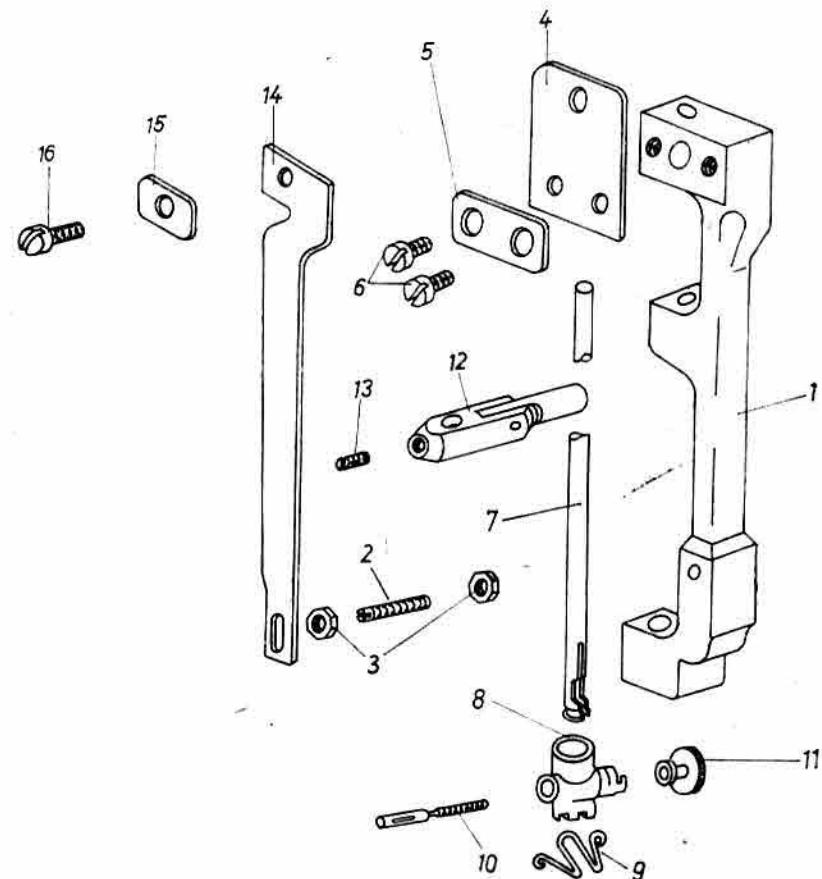

Tafel 8 Nadelantrieb

Таблица 8 Механизм иглы

Tabulka 8 Náhon jehly

Planche 8 Mécanisme de commande de l'aiguille

8. Tábla Tümeghajtás

| ●        | ▲        | ■  | ●  | ▲        | ■   |
|----------|----------|--|----|----------|---|
|          |          |  |    |          |   |
| 80020772 |          | Nadelstangenrahmen kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1-11<br>Механизм иглы, комплект,<br>состоящий из деталей поз.<br>1 - 11<br>Rám jehlové tyče, kompl.<br>složený z běž. čís. 1-11<br>Châssis de la barre à<br>aiguille, compl., comport.<br>les nos. d'ordre 1 à 11<br>tûrûkeret, kompl.<br>az 1-11. sz. részekból áll |    | 80020773 | Vis à tête<br>sülyesztettfejű csavar<br><br>Nadelstange kompl. best.<br>aus lfd. Nr. 7-11<br>Игловодитель, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 7 - 11<br>Jehlová tyč kompl. složená<br>z běž. čís. 7-11<br>Barre à aiguille compl., com-<br>port. les nos. d'ordre 7 à 11<br>tûrûd, kompl.<br>a 7-11. sz. részekból áll |
| 1        | 80040820 | Nadelstangenrahmen<br>Рама механизма иглы<br>Rám jehlové tyče<br>Châssis de la barre à aiguille<br>tûrûkeret   | 7  | 80040822 | Nadelstange<br>Игловодитель<br>Jehlová tyč<br>Barre à aiguille<br>tûrûd   |
| 2        | 80009294 | Gewindestift M 4 x 16<br>TGL 0-551<br>Шпилька M 4 x 16 ТГЛ 0-551<br>Závitový kolík M 4 x 16<br>TGL 0-551<br>Vis sans tête<br>menetes szeg M 4 x 16<br>TGL 0-551  | 8a | 80020774 | Nadelhalter<br>Иглодержатель<br>Držák jehly<br>Pince-aiguille<br>tûtartó  |
| 3        | 80009241 | Schskantmutter BM 4<br>TGL 0-439<br>Шестигранная гайка<br>BM 4 ТГЛ 0-439<br>Sestihanná matice BM 4<br>TGL 0-439<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya BM 4 TGL 0-439   | 9  | 80040807 | Fadenführung<br>Нитеводитель<br>Voditko nitě<br>Guide-fil<br>fonalvezető  |
| 4        | 80040803 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó   | 10 | 80040825 | Nadelklemmschraube<br>Винт крепления иглы<br>Upinací šroub jehly<br>Vis de serrage de l'aiguille<br>tûszorító csavar  |
| 5        | 80040819 | Halteplatte<br>Стопорная пластинка<br>Přidržná deska<br>Plaque de support<br>tartólemez  | 11 | 80040826 | Röndelmutter<br>Гайка с накаткой<br>Rýhovaná matice<br>Ecrou moleté<br>recézett anya  |
| 6        | 80009486 | Senkschraube<br>Винт с потайной головкой<br>Zápushkový šroub   | 12 | 80040815 | Nadelstangenkolben kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 12-13<br>Кронштейн игловодителя,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 12 - 13<br>Pist jehlové tyče kompletní,<br>složený z běž. čís. 12-13   |

Tafel 8 Nadelantrieb


Таблица 8 Механизм иглы

Tabulka 8 Náhon jehly

Planche 8 Mécanisme de commande de l'aiguille

8. Tábla Tümeghajtás

| ●  | ▲        | ■  | ● | ▲ | ■   |  |
|----|----------|--|---|---|---|--|
|    |          |  |   |   |   |  |
|    |          | Bloc de la barre à aiguille<br>compl., comport. les nos.<br>d'ordre 12 + 13<br>tûrûdkattyú, kompl.<br>a 12. és 13. sz. részbôl áll   |   |   | Sestihanná matice M 4<br>TGL 0-934<br>Ecrou à six pans M 4<br>TGL 0-934<br>hatlapú anya M 4 TGL 0-934 |  |
| 13 | 80023023 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg   | ○ | 9 | 80040807  | Fadenführung<br>Нитеводитель<br>Voditko nitě<br>Guide-fil<br>fonalvezető |
| 14 | 80040828 | Nadelstangenrahmenfeder<br>Пружина игловодителя<br>Pružina rámu jehlové tyče<br>Ressort de châssis de barre<br>à aiguille<br>tûrûkeret rugója  |   |   |   |  |
| 15 | 80040804 | Zwischenstück<br>Шатун<br>Vložený prvek<br>Pièce intercaleire<br>közbetét  |   |   |   |  |
| 16 | 80009079 | Linsenschraube BM<br>4 x 12 TGL 0-85<br>Винт с полупотайной голов-<br>кой BM 4 x 12 ТГЛ 0-85<br>Šroub s čočkov. hlavou<br>BM 4 x 12 TGL 0-85<br>Vis à tête bombée BM 4 x 12<br>TGL 0-85<br>lencsefejű csavar BM 4 x 12<br>TGL 0-85 |   |   |   |  |
| 17 | 80040810 | Zylinderschraube<br>BM 4 x 25 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической го-<br>ловкой BM 4 x 25 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub BM 4 x 25<br>TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>BM 4 x 25 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar BM 4 x 25<br>TGL 0-84 |   |   |   |  |
| 18 | 80009372 | Sechskantmutter M 4<br>TGL 0-934<br>Шестигранная гайка<br>M 4 ТГЛ 0-934  |   |   |   |  |

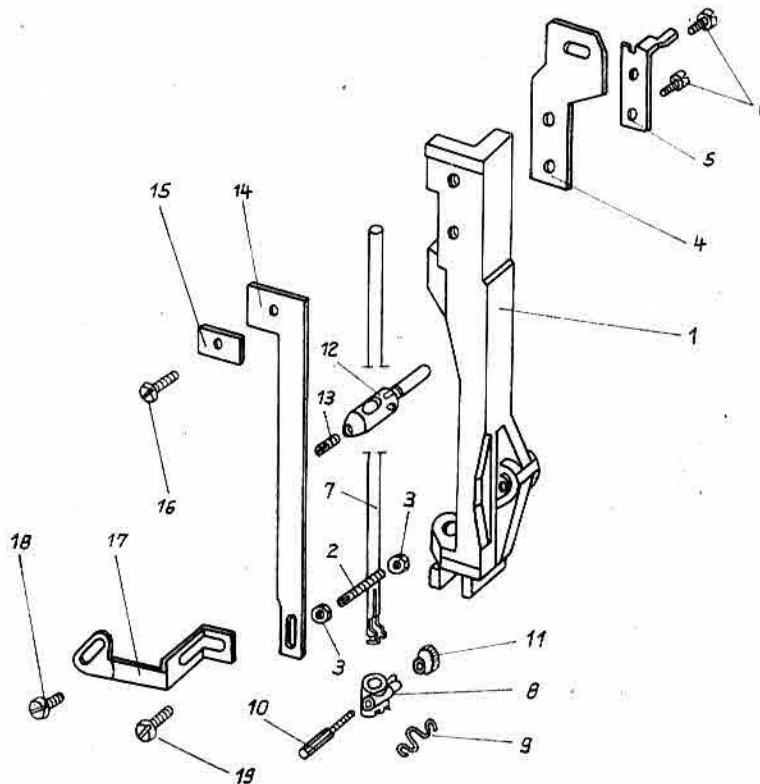


Tafel 8a Nadelantrieb  
Таблица 8а Механизм иглы  
Tabulka 8a Náhon jehly  
Planche 8a Mécanisme de commande de l'aiguille  
8a. Tábla Tűhajtás

| ● | ▲        | ■  | ●        | ▲   | ■  |
|---|----------|--|----------|---|--|
|   |          |  | 80022970 | Nadelstangenrahmen<br>kompl. best. aus lfd. Nr.<br>1–11<br>Механизм иглы, комплект,<br>состоящий из поз. 1 – 11<br>Rám jehlové tyče kompletní<br>sestavený z běž. čís. 1–11<br>Châssis de la barre à aiguille<br>compl., comport. les nos.<br>d'ordre 1 à 11<br>tűrúdkeret, kompl., az 1–11.<br>sz. részekből áll | 80040811<br>Nadelstange<br>kompl. best. aus lfd. Nr. 7–11<br>Игловодитель, комплект,<br>состоящий из поз. 7 – 11<br>Jehlová tyč, kompletní,<br>sestavena z čís. 7–11<br>Barre à aiguille compl.,<br>comport. les nos. d'ordre<br>7 à 11<br>tűrúd, kompl., a 7–11. sz.<br>részekből áll |
| 1 | 80022971 | Nadelstangenrahmen<br>Рама механизма иглы<br>Rám jehlové tyče<br>Châssis de la barre à aiguille<br>tűrúdkeret              | 7        | 80040822<br>Nadelstange<br>Игловодитель<br>Jehlová tyč<br>Barre à aiguille<br>tűrúd   |  |
| 2 | 80009294 | Gewindestift<br>•Шпилька<br>Závitový kolík<br>Vis sans tête<br>menetes szeg  | 8        | 80040824<br>Nadelhalter<br>Иглодержатель<br>Držák jehly<br>Pince-aiguille<br>tűtartó  |  |
| 3 | 80009241 | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Šestihranňá matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya                              | 9        | 80040807<br>Fadenführung<br>Нитеводитель<br>Voditko nitě<br>Guide-fil<br>fonalvezető  |  |
| 4 | 80022974 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó   | 10       | 80040825<br>Nadelklemmschraube<br>Винт крепления иглы<br>Upínací šroub jehly<br>Vis de serrage de l'aiguille<br>tűszorító csavar  |  |
| 5 | 80022974 | Anschlag<br>Упор<br>Doraz<br>Butoir<br>ütköző  | 11       | 80040826<br>Rändelmutter<br>Гайка с накаткой<br>Rýhovaná matice<br>Ecrou moleté<br>recézett anya  |  |
| 6 | 80009036 | Zylinderschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsesejű csavar | 12       | 80040815<br>Nadelstangenkolben<br>kompl. best. aus lfd. Nr.<br>12 + 13<br>Кронштейн игловодителя,<br>комплект, состоящий из<br>поз. 12 и 13<br>Pist jehlové tyče kompletní,<br>sestavený z běž. čís. 12 + 13  |  |

Tafel 8a Nadelantrieb  
 Таблица 8а Механизм иглы  
 Tabulka 8a Náhon jehly  
 Planche 8a Mécanisme de commande de l'aiguille  
 8a. Tábla Tühajtás

|    |          | ●   | ▲ | ■ |  | ● | ▲ | ■ |
|----|----------|---|---|---|--|---|---|---|
|    |          |   |   |   |  |   |   |   |
| 13 | 80023023 | Bloc de la barre à aiguille compl., comport les nos. d'ordre 12 + 13<br>tűrúdsíkkattú, kompl., a 12. és 13. 'sz. részekből áll              |   |   |  |   |   |   |
| 14 | 80023242 | Gewindestift<br>Шпилька<br>Závitový kolik<br>Vis sans tête<br>menetes szeg  |   |   |  |   |   |   |
| 15 | 80040804 | Nadelstangenrahmenfeder<br>Пружина игловодителя<br>Pružina rámu jehlové tyče<br>Ressort de châssis de barre à aiguille<br>tűrúdkeret rugója |   |   |  |   |   |   |
| 16 | 80009077 | Zwischenstück<br>Прокладка<br>Meziprvk<br>Pièce intermédiaire<br>közbetét   |   |   |  |   |   |   |
| 17 | 80022539 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefejű csavar                       |   |   |  |   |   |   |
| 18 | 80021306 | Haltewinkel<br>Установочный щиток<br>Seřizovací plech<br>Pièce de tôle de réglage<br>beállítólemez  |   |   |  |   |   |   |
| 19 | 80009063 | Schraube<br>Винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar  |   |   |  |   |   |   |
|    |          | Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической головкой<br>Válcový šroub<br>Vis à tête cylindrique<br>hengerfejű csavar                          |   |   |  |   |   |   |

Tafel 9  
 Таблица 9  
 Tabulka 9  
 Planche 9  
 9. Tábla

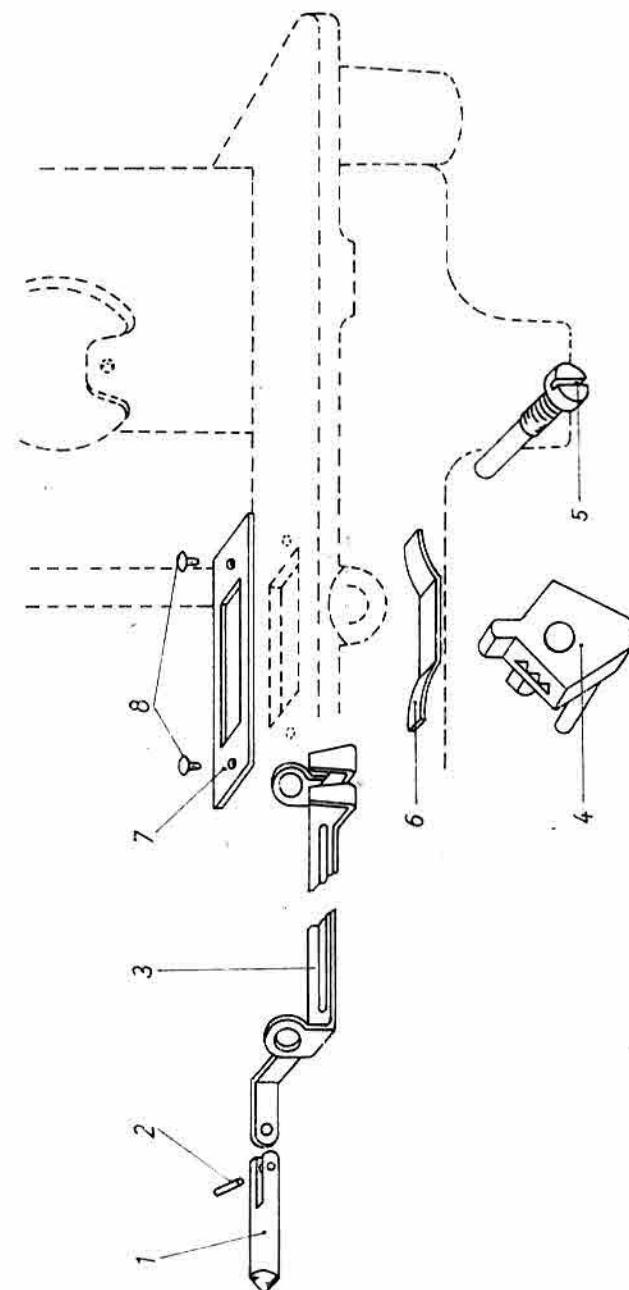

Tafel 9 Versenkeinrichtung

Таблица 9 Механизм погружения зубчатой рейки

Tabulka 9 Vypínač zařízení podávače

Planche 9 Dispositif d'abaissement

9. Tábla Lesüllyesztő berendezés

|   | ● ▲      | ■  |   | ● ▲      | ■  |
|---|----------|--|---|----------|--|
|   | 80042601 | Versenkeinrichtung kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1-3<br>Механизм погружения<br>зубчатой рейки, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 1 - 3<br>Vypínač zařízení podávače<br>kompletní složené z běž.<br>čís. 1-3<br>Dispositif d'abaissement,<br>complet, se composant des<br>numéros d'ordre 1 à 3<br>lesüllyesztő berendezés,<br>kompl. az 1-3. sz. részekból<br>áll | 6 | 80042607 | Blattfeder<br>Плоская пружина<br>Listová pružina<br>Ressort-lame<br>laprugó  |
| 1 | 80042602 | Spitzbolzen<br>Острый винт<br>Hrotový čep<br>Boulon pointu<br>hegyes csapszeg  | 7 | 80042606 | Deckplatte<br>Перекрывающая пластинка<br>Krycí deska<br>Plaque de recouvrement<br>fedőlap  |
| 2 | 80009393 | Zylinderkerbstift 2 x 8<br>TGL 0-1473<br>Цилиндрический просе-<br>ченный штифт 2 x 8<br>TГЛ 0-1473<br>Válcový rýhovaný kolík 2 x 8<br>TGL 0-1473<br>Goupille cannelée cylindrique<br>2 x 8 TGL 0-1473<br>hengeres hornyos szeg 2 x 8<br>TGL 0-1473   | 8 | 80009423 | Halbrundkerbnagel<br>Цилиндрический просе-<br>ченный штифт с полу-<br>круглой головкой<br>Rýhovaný hřebík s<br>polokulatou hlavou<br>Clou cannelé à tête ronde<br>félgömbfejű hornyos szeg |
| 3 | 80042603 | Zugstange<br>Тяга<br>Táhlo<br>Barre de traction<br>vonórúd   | 4 | 80022132 | Versenkknopf<br>Кнопка механизма<br>погружения<br>Vypínač knoflik podávače<br>Bouton escamotable<br>lesüllyesztő gomb  |
| 4 | 80022132 | Versenkknopf<br>Кнопка механизма<br>погружения<br>Vypínač knoflik podávače<br>Bouton escamotable<br>lesüllyesztő gomb  |   |          |  |
| 5 | 80042605 | Schraube<br>Винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar   |   |          |  |


Tafel 10

Таблица 10

Tabulka 10

Planche 10

10. Tábla

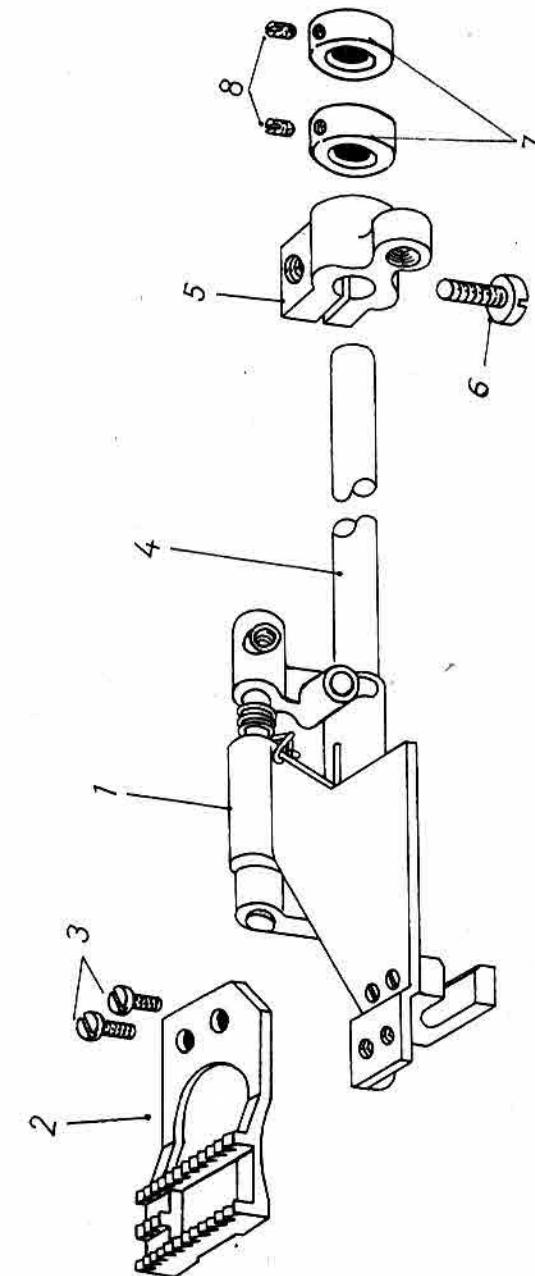

**Tafel 10 Schubontrieb**

**Таблица 10 Механизм привода подъёмного устройства**

**Tabulka 10 Náhon podávače**

**Planche 10 Entrainement du dispositif baladeur**

**10. Tábla Tolóhajtás**

| ●        | ▲        | ■  | ● | ▲        | ■   |
|----------|----------|--|---|----------|---|
|          |          |  |   |          |   |
| 80042701 |          | Transporteurträger kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1–3<br>Стойка транспортного<br>механизма, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 1 – 3<br>Nosník podávače,<br>kompletní, složeny z běž.<br>čís. 1–3<br>Support de transporteur,<br>complet, se composant des<br>numéros d'ordre 1 à 3<br>anyaktovábbító tartórezs,<br>kompl. az 1–3. sz. részekból<br>áll | 5 |          | Manivelle de barre de trac-<br>tion, complète, se composant<br>des numéros d'ordre 5 + 6<br>vonórúdforgattyú, kompl.<br>a 5 + 6 sz. részből áll<br><br>Zugstangenkurbel<br>Кривошип тяги<br>Klika tálka<br>Manivelle de barre de<br>traction<br>vonórúdforgattyú                                      |
| 1        | 80042714 | Transporteurträger<br>Стойка транспортного<br>механизма<br>Nosník podávače<br>Support de transporteur<br>anyaktovábbító tartórezs  | 6 | 80009042 | Zylinderschraube M 5 x 12<br>TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой M 5 x 12 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub M 5 x 12<br>TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 5 x 12 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar M 5 x 12<br>TGL 0-84   |
| 2        | 80042706 | Transporteur<br>Транспортér<br>Podávač<br>Transporteur<br>anyaktovábbító   |   | 80042709 | Stellring kompl. aus lfd.<br>Nr. 7 + 8<br>Установочное кольцо, ком-<br>плект, состоящий из<br>деталей поз. 7 + 8<br>Stavěcí kroužek kompl.<br>složený z běž. čís. 7 + 8<br>Bague de réglage, complète,<br>se composant des numéros<br>d'ordre 7 + 8<br>óllitógyűrű, kompl. a 7 + 8<br>sz. részből áll |
| 3        | 80009029 | Zylinderschraube M 3 x 6<br>TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой M 3 x 6 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub M 3 x 6<br>TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 3 x 6 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar M 3 x 6<br>TGL 0-84   | 7 |          | Stellring<br>Установочное кольцо<br>Stavěcí kroužek<br>Bague de réglage<br>óllitógyűrű  |
| 4        | 80042713 | Schubwelle<br>Вал подъёма<br>Posuvový hřídel<br>Arbre baladeur<br>tolótengely  | 8 | 80009300 | Gewindestift AM<br>5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Шпилька АМ 5 x 0,5 x 5<br>ТГЛ 45-05228<br>Závitový kolík AM<br>5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Goupille filetée AM<br>5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>menetes szeg AM<br>5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228  |
|          | 80042711 | Zugstangenkurbel, kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 5 + 6<br>Кривошип тяги, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 5 + 6<br>Klika tálka, kompletní,<br>složená z běž. čís. 5 + 6   |   |          |   |

**Tafel 10 Schubantrieb**


**Таблица 10 Механизм привода подъёмного устройства**

**Tabulka 10 Náhon podávače**

**Planche 10 Entrainement du dispositif baladeur**


**10. Tábla Tolóhajtás**

| ● | ▲ | ■        | ●  | ▲ | ■ |
|---|---|----------|--|---|---|
| ○ | 2 | 80042706 | Transporteur<br>Транспортér<br>Podávač<br>Transporteur<br>anyaktovábbító |   |   |

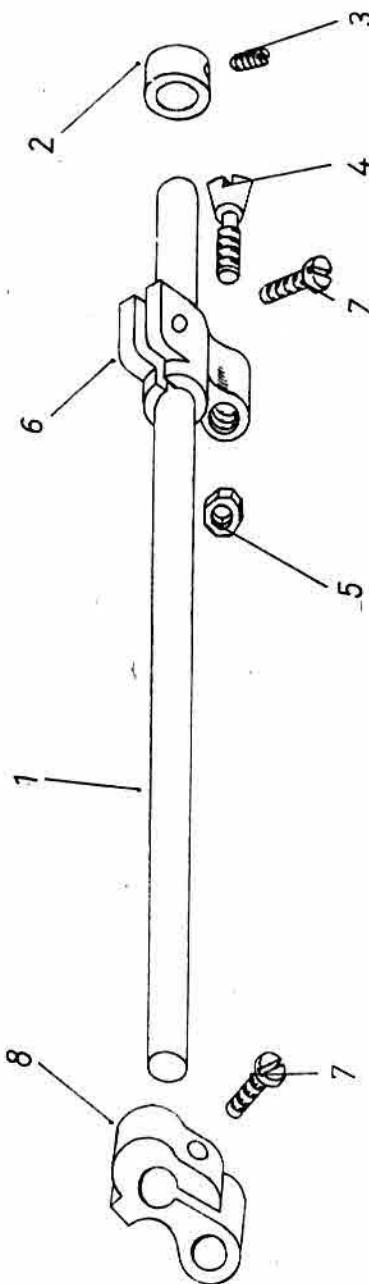


Tafel 11 Hubantrieb  
Таблица 11 Подъёмный механизм  
Tabuľka 11 Náhon zvedáni podávače  
Planche 11 Entrainement de la course  
11. Tábla Emelőhajtás

| ● | ▲ | ■ | ●        | ▲   | ■  |  |  |
|---|---|---|----------|---|--|--|--|
| 1 |   |   | 1        | 80042901  | Hubwelle<br>Валик подъёма<br>Zdvihový hřídel<br>Arbre de course<br>emelő tengely                       |  |  |
|   |   |   | 80042709 | Stellring, kompl. best. aus lfd. Nr. 2-3<br>Установочное кольцо, комплект, состоящий из деталей поз. 2 - 3<br>Stavěcí kroužek, kompletní, složený z běž. čís. 2-3<br>Bague de réglage, complète, se composant des numéros d'ordre 2 et 3<br>állítógyűrű, kompl.<br>a 2. és 3. sz. részből áll | 6  | Klika táhla, kompletní<br>složená z běž. čís. 6-7<br>Manivelle de barre de traction, complète, se composant des numéros d'ordre 6 et 7<br>vonórúdforgattyú, kompl.<br>a 6. és 7. sz. részből áll                               |  |
|   |   |   |          | 80009042  | Zugstangenkurbel<br>Кривошип тяги<br>Klika táhla<br>Manivelle de barre de traction<br>vonórúdforgattyú |  |  |
| 2 |   |   | 2        |   | Stellring<br>Установочное кольцо<br>Stavěcí kroužek<br>Bague de réglage<br>állítógyűrű                 | 7  |  |
|   |   |   | 80009560 | Gewindestift<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Шпилька АМ 5 x 0,5 x 5<br>TГЛ 45-05228<br>Závitový kolík<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Goupille filetée<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>menetes szeg<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228  | 80042902   | Zylinder schraube<br>BM 5 x 12 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической головкой BM 5 x 12 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>BM 5 x 12 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>BM 5 x 12 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>BM 5 x 12 TGL 0-84 |  |
|   |   |   | 4        | 80042805  | Konusschraube<br>Винт с конической головкой<br>Konusový šroub<br>Vis à tête conique<br>küpos csavar    | 80042903   | Hubkurbel, kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 7-8<br>Кривошип подъёма,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 7 - 8<br>Zdvihová klika, kompletní<br>složená z běž. čís. 7-8<br>Manivelle de course,<br>complète, se composant des<br>numéros d'ordre 7 et 8<br>emelőforgattyú, kompl.<br>a 7. és 8. sz. részből áll |
|   |   |   | 5        | 80042806  | Sechskantmutter<br>Шестигранная гайка<br>Sestihraná matice<br>Ecrou six pans<br>hatlapú anya           | 8  |  |
|   |   |   | 80042711 | Zugstangenkurbel, kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 6-7<br>Кривошип тяги, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 6 - 7  |  | Hubkurbel<br>Кривошип подъёма<br>Zdvihová klika<br>Manivelle de course<br>emelőforgattyú   |  |

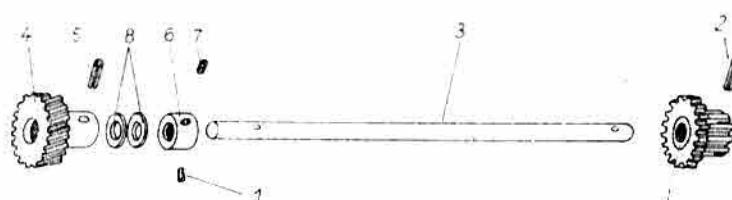

| ● | ▲                     | ■  | ● | ▲        | ■  |
|---|-----------------------|--|---|----------|--|
| 1 | 80021956              | Gurtrolle<br>Барабан<br>Kolo pásového řemenu<br>Poulie de courroie<br>hevedergörgő   |   | 80043005 | Stellring, komplett best. aus Ifd. Nr. 6-7<br>Установочное кольцо, комплект, состоящий из деталей поз. 6 - 7   |
| 2 | 3x14<br>TGL<br>0-1481 | Spannstift 3 x 14 TGL 0-1481<br>Стяжной штифт 3 x 14<br>TГЛ 0-1481<br>Upinaci kolik 3 x 14<br>TGL 0-1481<br>Goupille de serrage 3 x 14<br>TGL 0-1481<br>feszítőszeg 3 x 14 TGL 0-1481  | 6 |          | Stavěcí kroužek, kompletní složený z běž. čís. 6-7<br>Bague de réglage, complète, se composant des numéros d'ordre 6 et 7<br>állítógyűrű, kompl., a 6-7. sz. részekből áll.  |
|   | 80043002              | Greiferantriebswelle<br>kompl. best. aus Ifd. Nr. 3-5<br>Вал подачи, комплект, состоящий из деталей поз. 3 - 5<br>Hnaci hřidel chapače<br>kompletne složený<br>z běž. čís. 3-5<br>Arbre d'entraînement de crochet, complet, se composant des numéros d'ordre 3 à 5<br>hurokfogó-hajtóengely,<br>kompl. a 3-5. sz. részekből<br>áll | 7 | 80009560 | Stellring<br>Установочное кольцо<br>Stavěcí kroužek<br>Bague de réglage<br>állítógyűrű   |
| 3 | 80043003              | Antriebswelle<br>Вал подачи<br>Hnaci hřidel<br>Arbre d'entraînement<br>hajtóengely   | 8 | 80020889 | Gewindestift<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Шпилька АМ 5 x 0,5 x 5<br>TГЛ 45-05228<br>Závitový kolík<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Goupille filetée<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>menetes szeg<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228 |
| 4 | 80043004              | Antriebsrad<br>Колесо подачи<br>Hnaci kolo<br>Roue d'entraînement<br>hajtókerék  |   |          | Anlaufscheibe<br>Упорная шайба<br>Nábhérový kotouč<br>Disque portant<br>vezetőtárcsa   |
| 5 |                       | Spannstift 3 x 16 TGL 0-1481<br>Стяжной штифт<br>3 x 16 ТГЛ 0-1481<br>Upinaci kolik 3 x 16<br>TGL 0-1481<br>Goupille de serrage<br>3 x 16 TGL 0-1481<br>feszítőszeg 3 x 16 TGL 0-1481  |   |          |  |

Tafel 13  
Таблица 13  
Tabuľka 13  
Planche 13  
13. Tábla

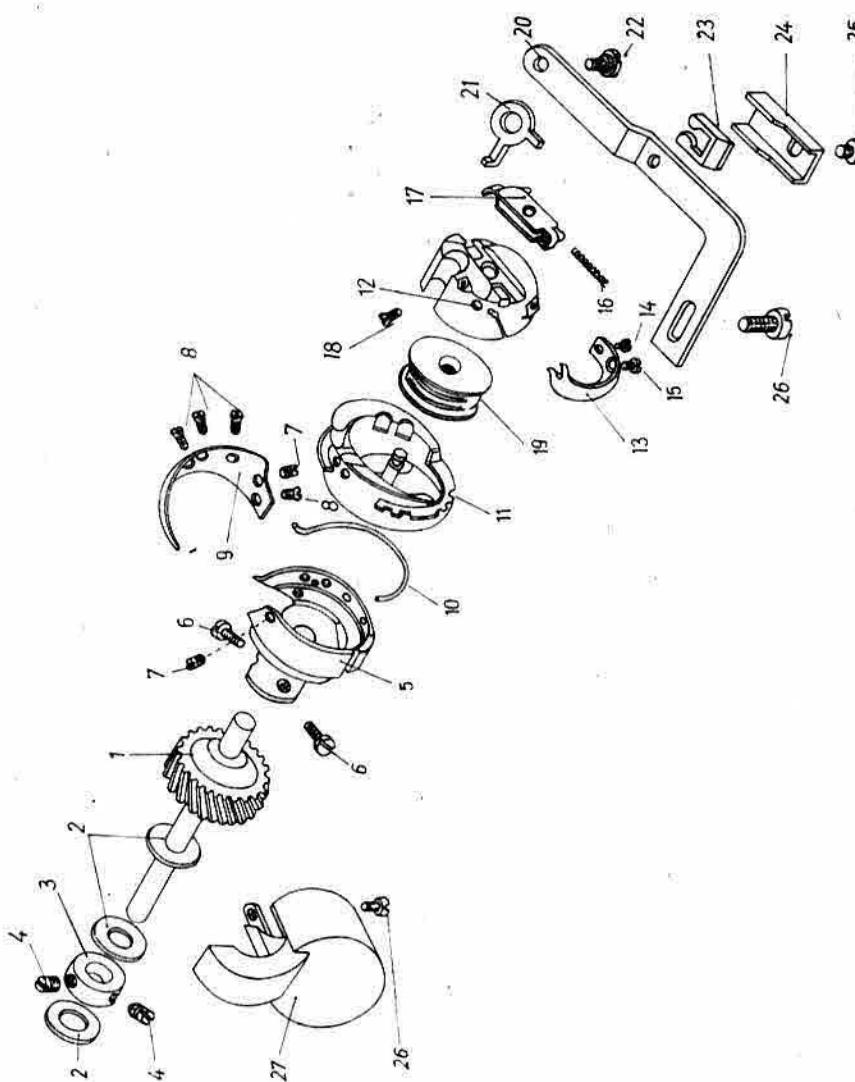

Tafel 13 Stichbildeinrichtung  
Таблица 13 Механизм образования стежка  
Tabuľka 13 Zařízení na tvoréni stehu  
Planche 13 Dispositif de formation de points  
13. Tábla Öltésképző berendezés

| ● | ▲        | ■   | ●  | ▲        | ■   |
|---|----------|---|----|----------|---|
| 1 | 80020151 | Greiferwelle<br>Вал подачи<br>Hřidel chapače<br>Arbre de crochet<br>hurokfogótengely  | 5  | 84020401 | hurokfogó, kompl.<br>a 4–10. és 11–19. sz.<br>részekból áll   |
| 2 | 80020889 | Anlaufscheibe<br>Упорная шайба<br>Nóběrový kotouč<br>Disque portant<br>vezetőtárcsa   | 6  | 84020538 | Greiferkörper<br>Корпус рейки<br>Téleso chapače<br>Corps du crochet<br>hurokfogótest  |
|   | 80021208 | Stellring kompl. best. aus<br>lfd. Nr. 3–4<br>Установочное кольцо,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 3–4<br>Stavěcí kroužek, kompletní<br>složený z běž. čís. 3–4<br>Bague de réglage, complète,<br>se composant des numéros<br>d'ordre 3 et 4<br>állítógyűrű, kompl.<br>a 3. és 4. sz. részből áll | 7  | 84020539 | Nabenschraube<br>Винт ступицы<br>Nábojový šroub<br>Vis de moyeu<br>agycsavar  |
| 3 |          | Stellring<br>Установочное кольцо<br>Stavěcí kroužek<br>Bague de réglage<br>állítógyűrű  | 8  | 84020542 | Bügelschraube<br>Скоба<br>Raménkový šroub<br>vis à étrier<br>kengyelcsavar  |
| 4 | 80009560 | Gewindestift<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Шпилька АМ 5 x 0,5 x 5<br>ТГЛ 45-05228<br>Závitový kolík<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>Goupille filetée<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228<br>menetes szeg<br>AM 5 x 0,5 x 5 TGL 45-05228  | 9  | 84020502 | Fadenabweiserschraube<br>Винт нитеотталкивателя<br>Šroub vodiče smyčky<br>Vis de butoir de fil<br>fonalelháritó csavar      |
|   | 84020010 | Greifer kompl. best. aus<br>lfd. Nr. 4–10 und 11–19<br>Зубчатая рейка, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 4 – 10 и 11 – 19<br>Chapař, kompl., složený<br>z běž. čís. 4–10,11–19<br>Crochet, complet, se<br>composant des numéros<br>d'ordre 4 à 10 et 11 à 19  | 10 | 84020510 | Fadenabweiser<br>Нитеотталкиватель<br>Vodič smyčky<br>Butoir de fil<br>vonalelháritó  |
|   |          |   | 11 | 84020446 | Lagerungsring<br>Опорное кольцо<br>Ložiskový kroužek<br>Bague support<br>csapággyűrű  |
|   |          |   |    | 84020272 | Spulenkapselträger<br>Стойка членного механизма<br>Nosník pouzdra cívky<br>Support de capsule à<br>canette<br>csévetoktartó |
|   |          |   |    |          | Spulenkapsel kompl. best.<br>aus lfd. Nr. 12–17<br>Членок, комплект, состоя-<br>щий из деталей поз. 12 – 17                 |

Tafel 13 Stichbildeinrichtung

Таблица 13 Механизм образования стежка

Tabulka 13 Zařízení na tvoréni stehu

Planche 13 Dispositif de formation de points

13. Tábla Öltésképző berendezés

| ●  | ▲        | ■   | ●  | ▲        | ■   |
|----|----------|---|----|----------|---|
|    |          | Pouzdro civky kompl. složené z běž. čís. 12–17<br>Capsule à canette, complète, se composant des numéros d'ordre 12–17<br>csévetok, kompl.<br>a 12–17. sz. részekból áll | 19 | 84003252 | Spule<br>Челнок<br>Cívka<br>Canette<br>cséve  |
| 12 |          | Spulenkapsel<br>Челнок<br>Pouzdro civky<br>Capsule à canette<br>csévetok  |    | 80021201 | Stellungsfinger, kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 20–25<br>Установочный палец,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 20 – 25<br>Polohový prst, kompl. složený<br>z běž. čís. 20–25<br>Doigt de positionnement,<br>complet, se composant des<br>numéros d'ordre 20 à 25<br>állítóujj, kompl.<br>a 20–25. sz. részekból áll |
| 13 | 84020517 | Fadenspannfeder<br>Компенсационная пружина<br>Pružina napínání nitě<br>Ressort tendeur de fil<br>fonalfeszítő rugó  | 20 | 80021202 | Träger<br>Держатель<br>Nosník<br>Support<br>tartó   |
| 14 | 84020541 | Federbefestigungsschraube<br>Винт крепления пружины<br>Šroub k upevnění pružiny<br>Vis de fixation de ressort<br>rugófeszítő csavar                                     | 21 | 80021212 | Stellungsfinger<br>Установочный палец<br>Polohový prst<br>Doigt de positionnement<br>állítóujj  |
| 15 | 84020537 | Federspannschraube<br>Винт для натяжения<br>пружины<br>Šroub napínání nitě<br>vis de tension de ressort<br>rugófeszítő csavar   | 22 | 80021213 | Schulterschraube<br>Винт с заплечиком<br>Ramenní šroub<br>Vis à épaulement<br>vállas csavar   |
| 16 | 84000519 | Riegelfeder<br>Пружина фиксатора<br>Pružina závorky<br>Ressort de verrou<br>retesrzugó  | 23 | 80021203 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó  |
| 17 | 84020351 | Verschluß kompl.<br>Перекрытие, комплект<br>Uzávér, kompl.<br>Fermeture, complète<br>zárszerkezet, kompl.   | 24 | 80021204 | Anschlag<br>Упор<br>Doraz<br>Butée<br>ütköző  |
| 18 | 84020536 | Riegelbefestigungsschraube<br>Винт крепления фиксатора<br>Šroub k upevnění závorky<br>Vis de butée<br>retesrzögítő csavar   | 25 | 80009026 | Zylinderschraube<br>BM 3 x 3 TGL 0-84   |

Tafel 13 Stichbildeinrichtung


Таблица 13 Механизм образования стежка

Tabulka 13 Zařízení na tvoréni stehu

Planche 13 Dispositif de formation de points

13. Tábla Öltésképző berendezés

| ●  | ▲        | ■  | ●        | ▲        | ■   |
|----|----------|--|----------|----------|---|
|    |          | Vinjt s cylindričeskoy<br>golovkoy BM 3 x 3 TGL 0-84<br>Válcový šroub<br>BM 3 x 3 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>BM 3 x 3 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>BM 3 x 3 TGL 0-84  | 8        | 84020542 | Fadenabweiserschraube<br>Винт нитеотталкивателя<br>Sroub vodiče smyčky<br>Vis de butoir de fil<br>fonalelháritó csavar        |
| 26 | 80009077 | Linsenschraube<br>BM 4 x 8 TGL 0-85<br>Vinjt s polupotajnou go-<br>lovkou BM 4 x 8 TGL 0-85<br>Šroub s čočkov, hlavou<br>BM 4 x 8 TGL 0-85<br>Vis à tête bombée<br>BM 4 x 8 TGL 0-85<br>lencsefejű csavar<br>BM 4 x 8 TGL 0-85 | 11       | 84020446 | Spulenkapsträger<br>Стойка челночного<br>механизма<br>Pouzdro civky kompl.<br>Support de capsule à<br>canette<br>csévetktartó |
|    |          | 84020272   |          |          | Spulenkapsel kompl.<br>Челнок, комплект<br>Nosník pouzdra civky<br>Capsule à canette, complète<br>csévetok, kompl.            |
| 27 | 80021210 | Zahnradkappe<br>Колпачок шестерни<br>Vičko ozubeného kola<br>Chapeau de pignon<br>fogaskerekes kupak   | 15       | 84020537 | Federspannschraube<br>Винт для натяжения<br>пружины<br>Šroub napínání nitě<br>vis de tension de ressort<br>rugófeszítő csavar |
|    |          | 84020010   |          |          | Greifer komplett<br>Зубчатая рейка, комплект<br>Chapač, kompletní<br>Crochet, complet<br>hurokfogó, komplett                  |
| 5  | 84020401 | Greiferkörper<br>Корпус рейки<br>Téleso chapače<br>Corps de crochet<br>hurokfogótest   |          |          |   |
| 6  | 84020538 | Nabenschraube<br>Винт ступицы<br>Nábojový šroub<br>Vis de moyeu<br>agyucsavar  |          |          |   |
|    |          | 7  | 84020539 |          | Bügelschraube<br>Скоба<br>Raménkový šroub<br>vis à étrier<br>kengyelcsavar  |

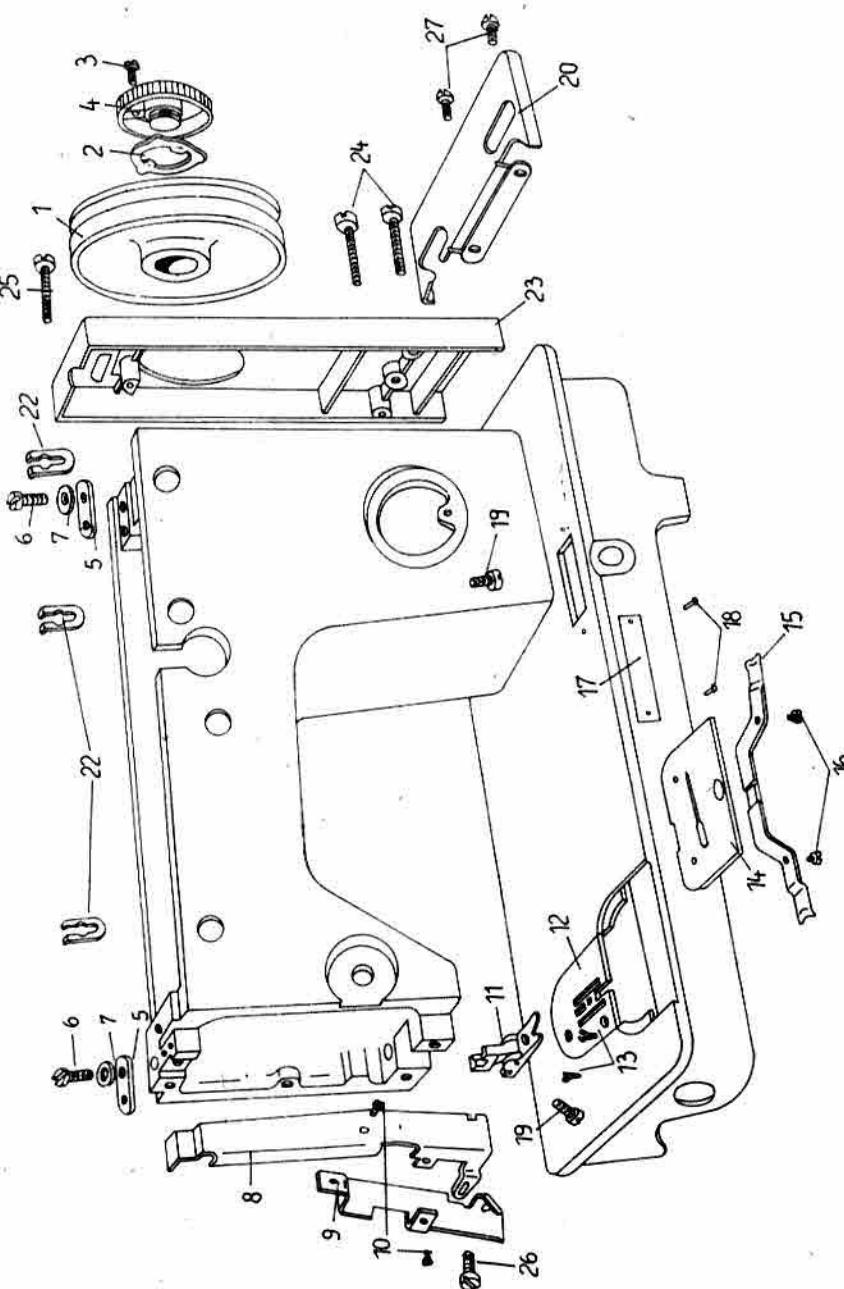

Tafel 14 Verschlußteile  
Таблица 14 Прикладные детали  
Tabuľka 14 Současti uzavírací hlavy  
Planche 14 Pièces de fermeture  
14. Tábla Elzárárészek

| ● | ▲        | ■  | ●  | ▲                    | ■   |
|---|----------|--|----|----------------------|---|
| 1 | 80022129 | Handrad<br>Маховик<br>Ruční kolo<br>Roue à main<br>kézikerék   |    |                      | Vodici plech nitě, kompletní<br>složený z běž. čís. 8–10<br>Tôle guide-fil, complète, se<br>composant des numéros<br>d'ordre 8 à 10<br>fonalterelő lemez, kompl.<br>a 8–10. sz. részekból áll |
| 2 | 80040909 | Friktionsscheibe<br>Фрикционная шайба<br>Frikční kotouč<br>Disque de friction<br>dörzstárcsa   | 8  | 80080709             | Fadenleitblech<br>Нитеправитель<br>Vodici plech nitě<br>Tôle guide-fil<br>fonalterelő lemez   |
| 3 | 80040910 | Hemmschraube<br>Стопорный винт<br>Tlumící šroub<br>Vis de freinage<br>rögítőcsavar   | 9  | 80080710             | Fadenleitblech<br>Нитеправитель<br>Vodici plech nitě<br>Tôle guide-fil<br>fonalterelő lemez   |
| 4 | 80022130 | Handratschraube<br>Винт маховика<br>Sroub ručního kola<br>Vis de roue à main<br>kézikerék-csavar   | 10 | 80009501             | Linsensenschraube<br>BM 2 x 3 TGL 5687<br>Винт с полупотайной<br>головкой BM 2 x 3<br>ТГЛ 5687  |
| 5 | 80080708 | Befestigungslasche<br>Крепёжная прокладка<br>Upevnovací spona<br>Eclisse de fixation<br>rögítőheveder  |    |                      | Zápusztkový šroub s<br>čočkovitou hlavou<br>BM 2 x 3 TGL 5687<br>Vis à tête fraisée bombée<br>BM 2 x 3 TGL 5687<br>lencsefejű csavar<br>BM 2 x 3 TGL 5687                                     |
| 6 | 80009037 | Zylinderschraube<br>BM 4 x 8 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой BM 4 x 8<br>ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>BM 4 x 8 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>BM 4 x 8 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>BM 4 x 8 TGL 0-84 | 11 | 84004037<br>84004010 | Zickzackgelenkfuß<br>Лапка для зигзагооб-<br>разного стекла<br>Kloubová potka ke<br>klikatému štíti<br>Pied articulé pour piqûre<br>zigzag<br>csuklós cikcakk varrólap                        |
| 7 | 80009192 | Scheibe 4,3 TGL 0-125<br>Шайба 4,3 ТГЛ 0-125<br>Podložka 4,3 TGL 0-125<br>Rondelle 4,3 TGL 0-125<br>tárcsa 4,3 TGL 0-125   | 12 | 80060114             | Stichplatte<br>Игольная пластинка<br>Stehová deska<br>Plaque à points<br>tülemez  |
|   | 80080703 | Fadenleitblech kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 8–10<br>Нитеправитель,<br>комплект, состоящий из<br>деталей поз. 8 – 10  | 13 | 80021306             | Schraube<br>Винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar  |

**Tafel 14 Verschlußteile**

Таблица 14 Прикладные детали

Tabuľka 14 Součásti uzavírací hlavy

Planche 14 Pièces de fermeture

14. Tábla Elzárórészek

| ●  | ▲        | ■   | ●        | ▲  | ■  |          |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------|--|--|----------|--|--|--|--|
|    |          |   | 80060110 | Deckschieber kompl. best.<br>aus lfd. Nr. 14-16<br>Задвижка, комплект,<br>состоящий из деталей<br>поз. 14 - 16<br>Zásuvná deska kompletní<br>slož. z běž. čís. 14-16<br>Couvercle coulissant,<br>complet, se composant des<br>numéros d'ordre 14 à 16<br>tolófedél, kompl.<br>a 14-16. sz. részekból áll | 20   | 80060116 | Grundplattenverlängerung<br>WS<br>Удлинение платформы<br>Prodloužení základní desky<br>Rallonge de la plaque<br>d'assise<br>alaplap-toldat |  |  |  |
| 14 | 80060111 | Deckschieber<br>Задвижка<br>Zásuvná deska<br>Couvercle coulissant<br>tolófedél  | 21       | 80060131   | Grundplattenverlängerung<br>sandg.<br>Удлинение платформы<br>Prodloužení základní desky<br>Rallonge de la plaque<br>d'assise<br>alaplap-toldat   |          |  |  |  |  |
| 15 | 80060112 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó  |          |  | Musterplatte (siehe<br>Tafel 14a)<br>Фасонная игольная<br>пластинка (см. таблицу<br>14a)<br>Vzorkový štítek (viz. tab. 14a)<br>Plaque-modèle<br>(voir tableau 14a)<br>mintalap (lásd a 14a. táblát)                            |          |  |  |  |  |
| 16 | 80040915 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefűj csavar   | 22       | 80080822   | Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Upinaci kroužek<br>Bague de serrage<br>szorítógyűrű  |          |  |  |  |  |
| 18 | 80009423 | Halbrundkerbnagel<br>2 x 6 TGL 0-1476<br>Цилиндрический просе-<br>ченный штифт с полу-<br>круглой головкой 2 x 6<br>TГЛ 0-1476<br>Rýh. hřebik s polokul. hlavou<br>2 x 6 TGL 0-1476<br>Clou cannelé à tête ronde<br>2 x 6 TGL 0-1476<br>fél gömbfejű hornyos szeg<br>2 x 6 TGL 0-1476 | 23       | 80020910   | Verschlußkappe braun<br>Колпак, коричневый<br>Uzávěrové víko, hnědé<br>Chapeau de fermeture, brun<br>burkolók, barna   |          |  |  |  |  |
| 19 | 80040918 | Scharnierschraube<br>Шарнирный болт<br>Závesový šroub<br>Vis de charnière<br>csuklócsavar   | 24       | 80009040   | Zylinderschraube<br>M 4 x 20 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой M 4 x 20<br>TГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>M 4 x 20 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 4 x 20 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>M 4 x 20 TGL 0-84 |          |  |  |  |  |

**Tafel 14 Verschlußteile**

Таблица 14 Прикладные детали


Tabuľka 14 Součásti uzavírací hlavy

Planche 14 Pièces de fermeture

14. Tábla Elzárórészek

| ● | ▲ | ■ | ●  | ▲        | ■  |    |          |  |  |  |  |
|---|---|---|----|----------|--|----|----------|--|--|--|--|
|   |   |   | 25 | 80040810 | Zylinderschraube<br>M 4 x 25 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой M 4 x 25<br>TГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>M 4 x 25 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 4 x 25 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>M 4 x 25 TGL 0-84 | 15 | 80060112 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó |  |  |  |
|   |   |   | 26 | 80009036 | Zylinderschraube<br>M 4 x 6 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической<br>головкой M 4 x 6<br>TГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>M 4 x 6 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>M 4 x 6 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>M 4 x 6 TGL 0-84      |    |          |  |  |  |  |
|   |   |   | 27 | 80040917 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной<br>головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefűj csavar  |    |          |  |  |  |  |
|   |   |   | 3  | 80040910 | Hemmschraube<br>Стопорный винт<br>Tlumici šroub<br>Vis de freinage<br>rögzítőcsavar  |    |          |  |  |  |  |
|   |   |   | 12 | 80060114 | Stichplatte<br>Игольная пластинка<br>Stehová deska<br>Plaque à points<br>tülemez   |    |          |  |  |  |  |
|   |   |   | 13 | 80021306 | Schraube<br>Винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar   |    |          |  |  |  |  |

Tafel 14a  
Таблица 14а  
Tabulka 14a  
Planche 14a  
14a. Tábla

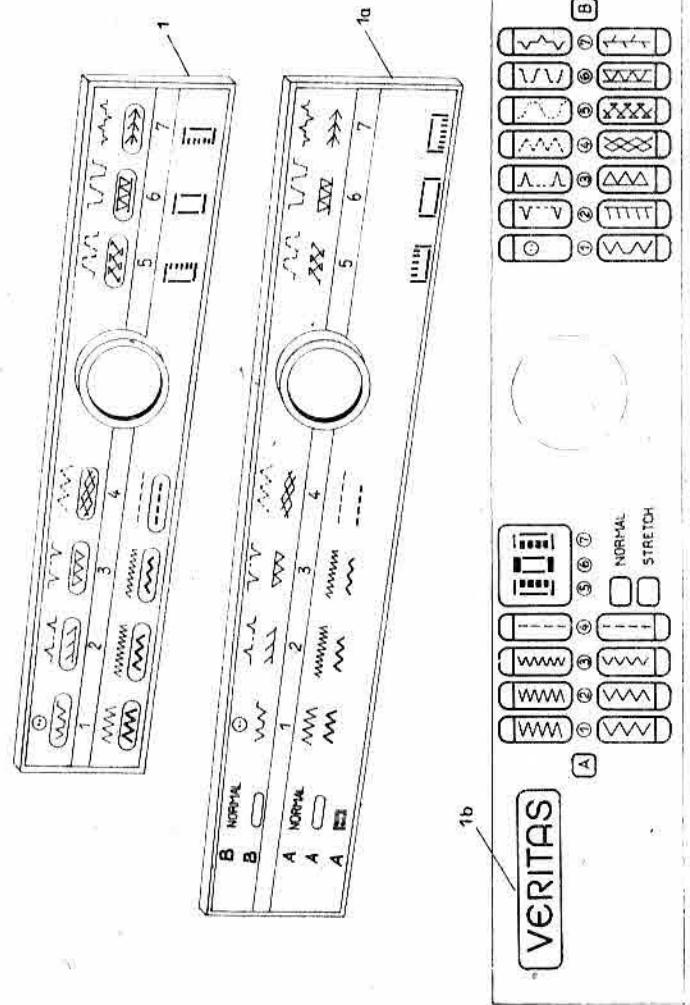


Tafel 14a Musterplatten 8014/43  
Таблица 14а Фасонные игольные пластинки 8014/43  
Tabulka 14a Vzorkové štítky 8014/43  
Planche 14a Plaques-modèles 8014/43  
14a. Tábla Mintalapok 8014/43


| ●  | ▲ | ■ | ●        | ▲  | ■ |
|----|---|---|----------|--|---|
| 1  |   |   | 1        |  |   |
|    |   |   | 80020873 | Musterplatte<br>фасонная игольная<br>Vzorkový štítek<br>Plaque- modèle<br>mintalap |   |
| 1a |   |   | 80022030 | Musterplatte<br>фасонная игольная<br>Vzorkový štítek<br>Plaque- modèle<br>mintalap |   |
| 1b |   |   | 80022641 | Musterplatte<br>фасонная игольная<br>Vzorkový štítek<br>Plaque- modèle<br>mintalap |   |

Tafel 14b  
Таблица 14б  
Tabulka 14b  
Planche 14b  
14b. Tábla

A

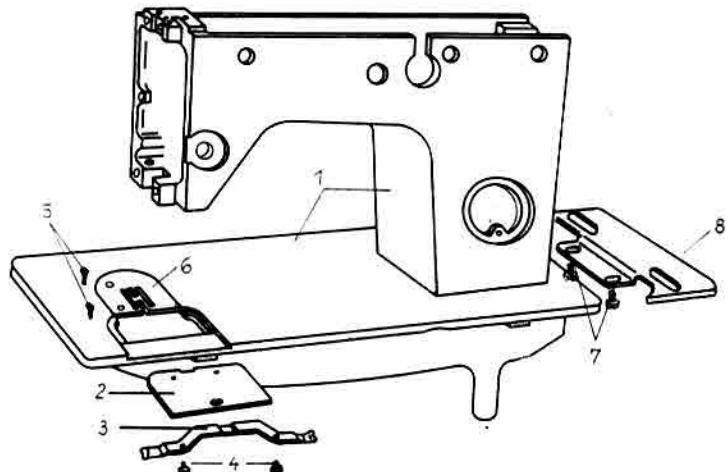

B

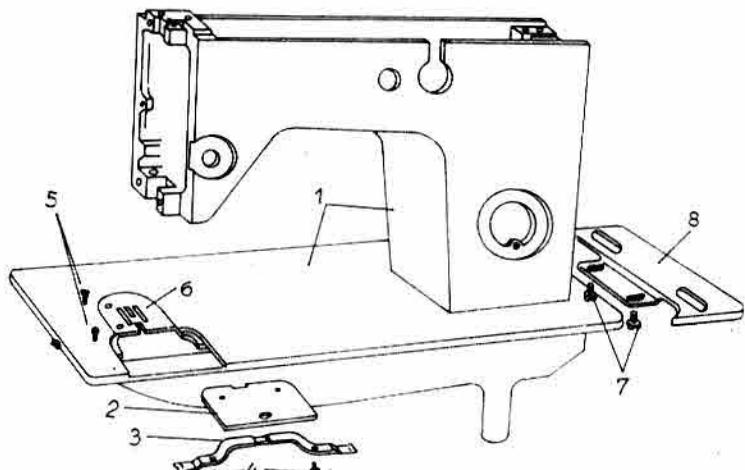


Tafel 14b  
Таблица 14б  
Tabulka 14b  
Planche 14b  
14b. Tábla

|   | ▲         | ■  |   | ▲        | ■  |
|---|-----------|--|---|----------|--|
|   | A         |  |   |          |  |
| 1 | 800601362 | Flachbettgehäuse mit neuer Grundplatte (Farbe: hell-elfenbein)<br>Корпус с плоским столом с новой платформой (цвет: светлая слоновая кость)<br>Skrín s plochým ložem s novou základní deskou (barva slonoviny)<br>Corps de machine à plateau avec nouvelle plaque de base (couleur: ivoirin clair)<br>Lapos ágyazású ház új alaplappal (színe: világos elefántcsontszín) | 4 | 80040915 | Schraube<br>винт<br>Šroub<br>Vis<br>csavar   |
| 1 | 80022600  | Flachbettgehäuse mit neuer Grundplatte (Farbe: sandgelb)<br>Корпус с плоским столом с новой платформой (цвет: песочно жёлтый)<br>Skrín s plochým ložem s novou základní deskou (barva : pískově žlutá)<br>Corps de machine à plateau avec nouvelle plaque de base (couleur: jaune sable)<br>Lapos ágyazású ház új alaplappal (színe: homoksárga)                         | 5 | 80040914 | Stichplattenschraube<br>Винт крепления игольной пластиинки<br>Šroub stehové desky<br>Vis de plaque à points túlapcsavar      |
|   | 80060110  | Deckschieber komplett<br>задвижная пластинка в комплекте<br>kryt podáváče kompletní<br>couvercle coulissant du crochet, complet<br>tolófedél, komplett   | 6 | 80040902 | Stichplatte<br>Игольная пластиинка<br>Stehová deska<br>Plaque à points túlap   |
| 2 | 80060111  | Deckschieber<br>задвижная пластинка<br>kryt podáváče<br>couvercle coulissant du crochet<br>tolófedél   | 7 | 80040917 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefejű csavar        |
| 3 | 80022541  | Feder<br>пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó   | 8 | 80040916 | Grundplattenverlängerung<br>Удлинение платформы<br>Prodloužení základní desky<br>Rallonge de plaque de base<br>alaplaptoldat |

Tafel 14b  
Таблица 14б  
Tabulka 14b  
Planche 14b  
14b. Tábla

| ● | ▲        | ■  | ●   | ▲   | ■   |
|---|----------|--|---|---|---|
| 1 | B        | 80601366   | Flachbettgehäuse mit neuer Grundplatte (Farbe: hell-elfenbein)<br>ohne Bohrungen im Arm<br>Корпус с плоским столом с новой платформой (цвет: светлая слоновая кость)<br>без отверстий в рукаве<br>Skřín s plochým ložem s novou základní deskou (barva: slonovina) bez vývrtů v ramenu.<br>Corps de machine à plateau avec nouvelle plaque de base (couleur: ivoirin clair)<br>sans alésages sur le bras<br>Lapos ágyazású ház új alaplappal (színe: világos elefántcsontszín) furatok nélkül a gépkarban | 80060110  | Deckschieber komplett<br>задвижная пластина в комплекте<br>kryt podávače kompletní<br>couvercle coulissant du crochet, complet<br>tolófedél, komplett |
| 1 | 80601360 | Flachbettgehäuse mit neuer Grundplatte (Farbe: sand-gelb) ohne Bohrungen im Arm<br>Корпус с плоским столом с новой платформой (цвет: песочно жёлтый) без отверстий в рукаве<br>Skřín s plochým ložem: s novou základní deskou (barva: písceové žlutá) bez vývrtů v ramenu.<br>Corps de machine à plateau avec nouvelle plaque de base (couleur: jaune sable)<br>sans alésages sur le bras<br>Lapos ágyazású ház új alaplappal (színe: homoksárga) furatok nélkül a gépkarban | 80060111  | Deckschieber<br>задвижная пластина<br>kryt podávače<br>couvercle coulissant du crochet<br>tolófedél |   |

Tafel 15  
Таблица 15  
Tabulka 15  
Planche 15  
15. Tábla

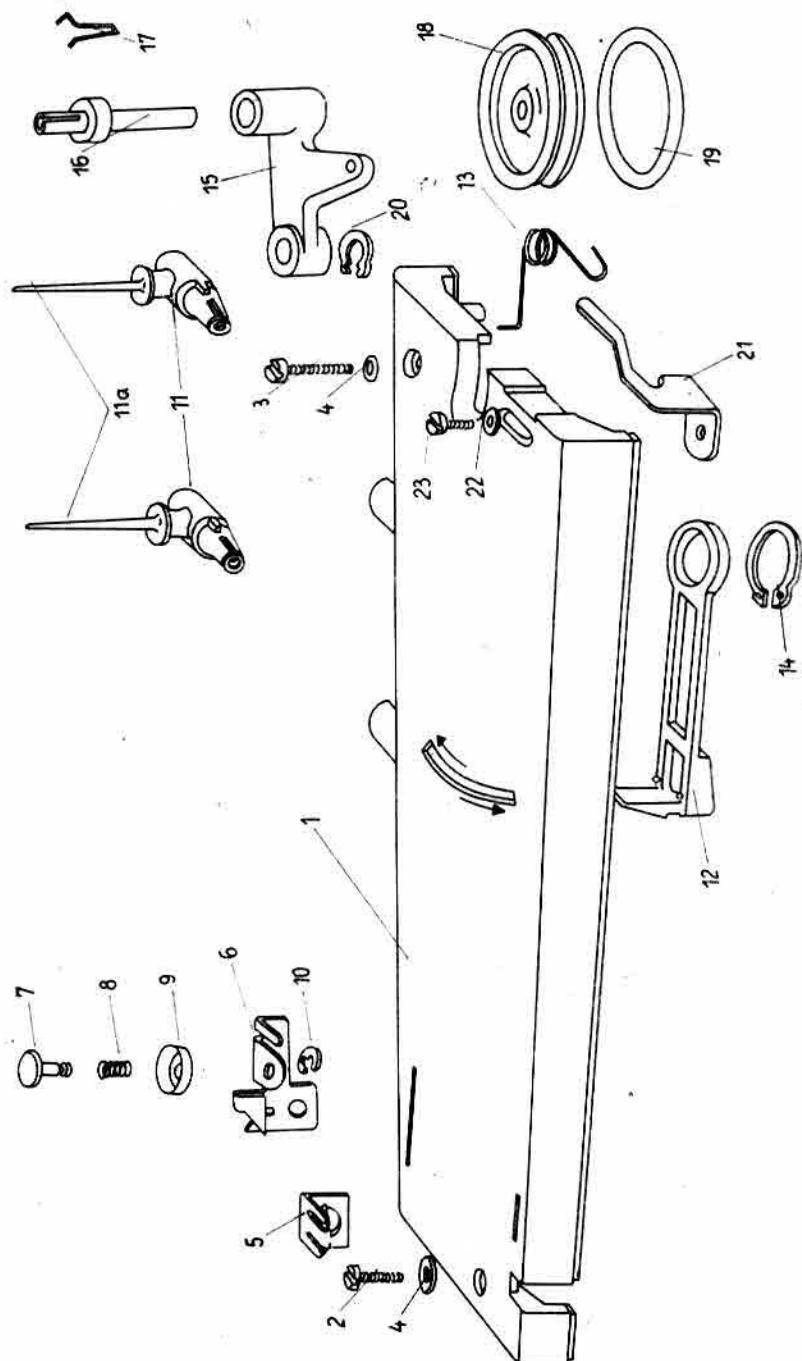

Tafel 15 Armdeckel

Таблица 15 Крышка рукава

Tabuľka 15 Víko ramena

Planche 15 Couvercle du bras

15. Tábla Karfédel

|   | 80022155           | Armdeckel braun für Modell 8014/43 kompl.<br>best. aus lfd. Nr. 1–23<br>Крышка рукава, коричневая для моделей 8014/43, комплект, состоящий из деталей поз. 1–23<br>Víko ramena hnědé pro model 8014/43 kompl., sestávající z běž. čís. 1–23<br>Couvercle du bras (capot supérieur), brun, pour le modèle 8014/43, compl., comport. les nos. de repère 1 à 23<br>Barna karfedél teljes megrendelése az 1–23 sorszámból a 8014/43-as típus számára | 80080807 | Fadenführung kompl. best. aus lfd. Nr. 6–10<br>Нитеводитель, комплект, состоящий из деталей поз. 6–10<br>Vedení nití kompl., sestávající z běž. čís. 6–10<br>Guide-fil compl., comport. les nos. de repère 6 à 10<br>Fonalvezető teljes megrendelése a 6–10 sorszámból |   |
|---|--------------------|--|----------|--|---|
| 1 | 80020865           | Armdeckel braun mit Schlitz<br>Крышка рукава, коричневая с отверстием<br>Víko ramena hnědé s drázkou<br>Capot supérieur, brun à fente<br>Barna karfedél nyílással  | 6        | 80080808   | Fadenführung<br>Нитеводитель<br>Vedení nití<br>Guide-fil<br>fonalvezető   |
| 2 | 80009081           | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной головкой<br>Sroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefűj csavar   | 7        | 80080809   | Vorspannbolzen<br>Болт предварительного натяжения<br>Napinaci čep<br>Boulon de pré-tension<br>Elöfeszítő csapszeg   |
| 3 | 80009080           | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной головкой<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>Vis à tête bombée<br>lencsefűj csavar   | 8        | 80080836   | Vorspannfeder<br>Пружина предварительного натяжения<br>Napinaci pružina<br>Ressort d'pré-tension<br>Elöfeszítőrugó  |
| 4 | 4<br>TGL<br>57-129 | Haltescheibe<br>Стопорная шайба<br>Přidržovací podložka<br>Rondelle d'arrêt (de retenue)<br>Biztosító alátét   | 10       | 3,2<br>TGL<br>0-6799   | Sicherungsscheibe<br>Предохранительная шайба<br>Zajistovací podložka<br>Rondelle d'arrêt<br>Biztosító alátét  |
| 5 | 80080806           | Fadenführung<br>Нитеводитель<br>Vedení nití<br>Guide-fil<br>fonalvezető  | 11       | 80080851   | Garnrollenhalter kompl.<br>weiß<br>Держатель катушки, комплект, белый<br>Držák válečku příze kompl. bílý<br>Porte-bobine de fil d'aiguille, compl., blanc<br>Fehér komplett cénaorsótartó |

Tafel 15 Armdeckel

Таблица 15 Крышка рукава

Tabuľka 15 Víko ramena

Planche 15 Couvercle du bras

15. Tábla Karfedél

|     | 80022146        | Garnrollenhalter kompl.<br>braun<br>Держатель катушки, комплект, коричневый<br>Držák válečku příze kompl. hnědý<br>Porte-bobine de fil d'aiguille, compl., brun<br>Barna komplett cénaorsótartó   |  | 80080811 | Spulerspindel kompl. best. aus lfd. Nr. 16 u. 17<br>Шпиндель моталки, комплект, состоящий из деталей поз. 16 и 17<br>Vřeteno navíječe kompl., sestávající z běž. čís. 16 a 17<br>Pivot de bobinoir, compl., comport. les nos. de repère 16 et 17<br>Csévelő orsó teljes megrendelése a 16 és 17 sorszámból  |  |
|-----|-----------------|---|--|----------|---|--|
| 11a | 80041036        | Stift weiß<br>Штифт, белый<br>Kolik bílý<br>Cheville blanche<br>Fehér csapszeg  | 16   | 80080844 | Spulerspindel<br>Шпиндель моталки<br>Vřeteno navíječe<br>Pivot de bobinoir<br>Csévelő orsó<br>Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó<br>Spulerrad<br>Маховик моталки<br>Kolečko navíječe<br>Roue de bobinoir<br>Orsókerék<br>Gummiring<br>Резиновое кольцо<br>Gumový kroužek<br>Bague de caoutchouc<br>Gumigyűrű<br>Klemmring<br>Зажимное кольцо<br>Svěrací kroužek<br>Anneau de serrage<br>Szorító gyűrű<br>Spuleranschlag<br>Упор моталки<br>Doraz navíječe<br>Butoir de bobinoir<br>Orsóütköző<br>Scheibe<br>Шайба<br>Podložka<br>Rondelle<br>Szíjtárcsa<br>Zylinderschraube<br>Винт с цилиндрической головкой<br>Sroub s válcovou hlavou<br>Vis à tête cylindrique<br>Hengeres csavar |  |
|     | 80022148        | Stift braun<br>Штифт, коричневый<br>Kolik hnědý<br>Cheville brune<br>Barna csapszeg   | 17   | 80080823 |   |  |
| 12  | 80022145        | Umschalthebel<br>Рычаг переключения<br>Prépinaci páka<br>Levier de commande (pour changement des programmes)<br>Atkapsoló emelőkar  | 18   | 80080814 |   |  |
|     | 80022051        | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó  | 19   | 80041022 |   |  |
| 14  | 14<br>TGL 0-471 | Sicherungsring<br>Предохранительное кольцо<br>Zajistovací kroužek<br>Circlip<br>Biztosítógyűrű  | 20   | 80009477 |   |  |
|     | 80022053        | Spuler kompl. best. aus lfd. Nr. 15–19<br>Механизм для наматывания нитки, комплект, состоящий из деталей поз. 15–19<br>Navíjení cívky kompl., sestávající z běž. čís. 15–19<br>Bobinoir, compl., comport. les nos. de repère 15 à 19<br>Komplett orsó megrendelése a 15–19 sorszámból | 21   | 80080817 |   |  |
|     | 15              | 80022052  | Spulerarm<br>Плечо моталки<br>Rameño navíječe<br>Bras de bobinoir<br>Orsókar | 22       | 80009551  |  |
|     |                 |   | 23   | 80009037 |   |  |


Tafel 16

Таблица 16

Tabuľka 16

Planche 16

16. Tábla

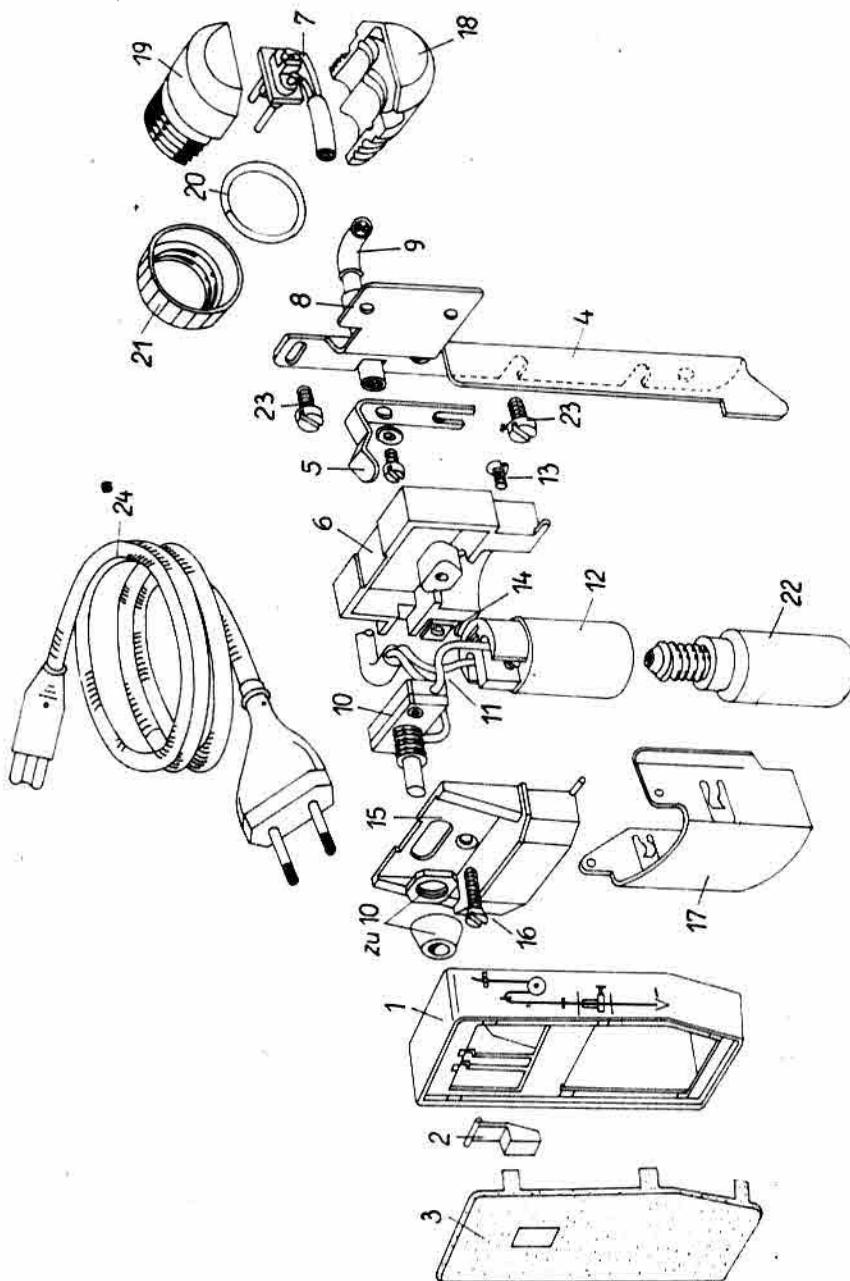

Tafel 16 Nählicht

Таблица 16 Освещение на швейной машине

Tabuľka 16 Osvětlení

Planche 16 Eclairage

16. Tábla Varrógép-világítás

| ● | ▲        | ■  | ●        | ▲   | ■  |  |   |
|---|----------|--|----------|---|--|--|---|
|   |          |  | 80021488 | Frontplatte komplett, braun best. aus lfd. Nr. 1-3<br>Панельная пластинка, комплект, коричневый состоящий из деталей поз. 1 - 3<br>Celní deska, kompl. hnědá, složená z běz. čís. 1-3<br>Plaque frontale, complète, brune, se composant des numéros d'ordre 1 à 3<br>homloklap, kompl., barna az 1-3. sz. részekből áll | 6  | 80021478                                       | Fassungshalter<br>Держатель патрона<br>Držák objímky<br>Support de douille<br>foglalattartó |
|   |          |  |          | 7   | 80041104   | Leitung<br>Провод<br>Vodič<br>câble<br>vezeték |   |
| 2 | 80020813 | Nähleuchte-Taste<br>Кнопочный выключатель освещения<br>Tlačítko k zapnutí osvětlení<br>Touche pour lampe de travail<br>varrógéplámpa billentyű   | 8        | 80041134  | Isolierschlauch<br>Изоляционная трубка<br>Isolační hadice<br>Gaine d'isolation<br>szigetelőtömlő   |  |   |
| 3 | 80080839 | Einlegedeckel<br>Вставная крышка<br>Vložené viko<br>Couvercle inséré<br>betétfedél   | 9        | 80041114  | Isolierschlauch<br>Изоляционная трубка<br>Isolační hadice<br>Gaine d'isolation<br>szigetelőtömlő   |  |   |
|   | 80022202 | Nähleuchte komplett, best. aus lfd. Nr. 6-17<br>Лампочка, комплект, состоящий из деталей поз. 6 - 17<br>Osvětlení, kompl. slož. z běz. čís. 6-17<br>Lampe de travail, complète, se composant des numéros d'ordre 6 à 17<br>varrógéplámpa, kompl. a 6-17. sz. részekből áll | 10       |   | Druckknopfschalter 212.12.4<br>Кнопочный выключатель 212.12.4<br>Tlačítkový spínač 212.12.4<br>Bouton-poussoir 212.12.4<br>nyomógombos kapcsoló 212.12.4   |  |   |
|   |          |  | 11       | 80021481  | Verbindungsleitung<br>Соединительный провод<br>Propojovací kabel<br>Câble de jonction<br>összekötővezeték  |  |   |
| 4 | 80041116 | Nählicht-Halter<br>Держатель лампочки<br>Držák osvětlení<br>Support de lampe de travail<br>lámpatartó  | 12       |   | Fassung E 14 2 A 250 V<br>TGL 200-3707<br>Патрон Е 14 2 А 250 В<br>ТГЛ 200-3707<br>Objimka E 14 2 A 250 V<br>TGL 200-3707<br>Douille E 14 2 A 250 V<br>TGL 200-3707<br>foglalat E 14 2 A 250 V<br>TGL 200-3707 |  |   |
| 5 | 80021479 | Feder<br>Пружина<br>Pružina<br>Ressort<br>rugó   |          |   |  |  |   |

**Tafel 16 Nählicht**

Таблица 16 Освещение на швейной машине

Tabulka 16 Osvětlení

Planche 16 Eclairage

16. Tábla Varrógép-világítás

| ●  | ▲        | ■  | ●  | ▲        | ■  |  |
|----|----------|--|----|----------|--|--|
| 13 | 80009484 | Senkschraube<br>Винт с потайной головкой<br>БМ 3 x 10 ТГЛ 5683<br>Zápusťkový šroub<br>BM 3 x 10 TGL 5683<br>Vis à tête fraisée<br>BM 3 x 10 TGL 5683<br>süllyeszettfejű csavar<br>BM 3 x 10 TGL 5683       | 20 | 80041111 | Sicherungsring<br>Предохранительное кольцо<br>Pojistný kroužek<br>Bague de sûreté<br>biztosítógyűrű  |  |
| 14 | 80041119 | Vierkantmutter<br>Четырехгранный гайка<br>Čtařhranná matica<br>Ecrou carré<br>négylapú anya  | 21 | 80041110 | Überwurfmutter<br>Накидная гайка<br>Převlečná matica<br>Ecrou chapeau<br>hollandi anya   |  |
| 15 | 80021478 | Fassungshalter<br>Держатель патрона<br>Držák objímky<br>Support de douille<br>foglalattartó  | 22 |          | Lampe R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im<br>Лампа Р 2 225 В 20 Вт е 14<br>ТГЛ 8726-им<br>Zárovka R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im<br>Ampoule R 2 225 V 20 V<br>E 14 TGL 8726-im<br>izzó R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im |  |
| 16 | 80009073 | Linsenschraube<br>Винт с полупотайной головкой БМ 3 x 16 ТГЛ 0-85<br>Šroub s čočkovitou hlavou<br>BM 3 x 16 TGL 0-85<br>Vis à tête bombée<br>BM 3 x 16 TGL 0-85<br>lencsefejű csavar<br>BM 3 x 16 TGL 0-85 | 23 | 80009036 | Zylinderschraube<br>BM 4 x 6 TGL 0-84<br>Винт с цилиндрической головкой БМ 4 x 6 ТГЛ 0-84<br>Válcový šroub<br>BM 4 x 6 TGL 0-84<br>Vis à tête cylindrique<br>BM 4 x 6 TGL 0-84<br>hengerfejű csavar<br>BM 4 x 6 TGL 0-84     |  |
| 17 | 80041121 | Blendschutz<br>Экран<br>Stínítko<br>Ecran antiéblouissant<br>fényellenző   | 24 | 80041112 | Geräteanschlußleitung<br>Шнур для подключения<br>к сети<br>Připojovací přístrojový kabel<br>Câble de branchement<br>készülék csatlakozó vezetéke   |  |
| 18 | 80041108 | Schutzkragen<br>Защитный бортник<br>Stínici límeč<br>Collet de protection<br>védőgallér  | ○  |          | Druckknopfschalter (21212.4)<br>Кнопочный выключатель<br>(21212.4)   |  |
| 19 | 80041109 | Schutzkragen<br>Защитный бортник<br>Stínici límeč<br>Collet de protection<br>védőgallér  | 10 |          | Tlačítkový spinač (21212.4)<br>Bouton-poussoir (21212.4)<br>nyomógombos kapcsoló<br>(21212.4)  |  |

**Tafel 16 Nählicht**


Таблица 16 Освещение на швейной машине

Tabulka 16 Osvětlení

Planche 16 Eclairage

16. Tábla Varrógép-világítás

| ●  | ▲ | ■  | ● | ▲ | ■ |
|----|---|--|---|---|---|
| 22 |   | Lampe R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im<br>Лампа Р 2 225 В 20 Вт е 14<br>ТГЛ 8726-им<br>Zárovka R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im<br>Ampoule R 2 225 V 20 V<br>E 14 TGL 8726-im<br>izzó R 2 225 V 20 W<br>E 14 TGL 8726-im |   |   |   |

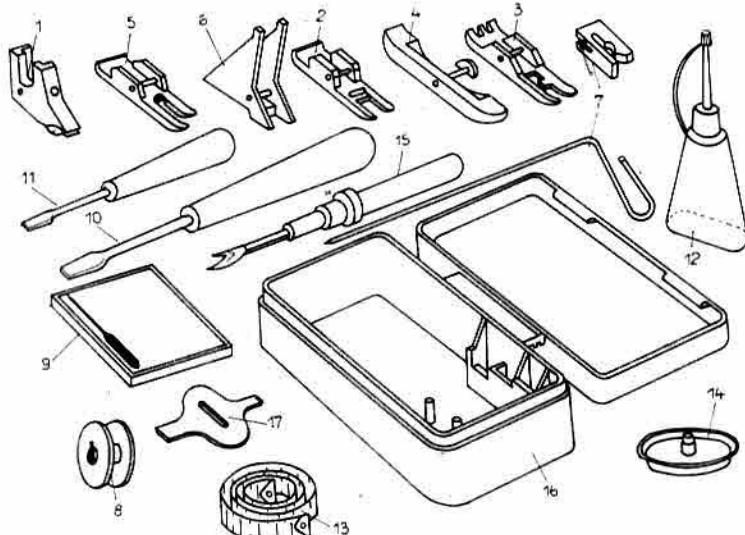

Tafel 17 Zubehörkasten  
Таблица 17 Носителями  
Tabuľka 17 Skriňka s príslušenstvím  
Planche 17 Coffret à accessoires  
17. Tábla Tartozékok

| ● | ▲                            | ■  | ●  | ▲        | ■  |
|---|------------------------------|--|----|----------|--|
| 1 | 84004037                     | Nähfußoberteil<br>Основа лапки<br>Horní díl šicí patky<br>Dessus du pied-de-biche<br>varrólap-felsőrész  | 7  | 84004205 | Pied pour fixation des boutons<br>gombfelvarrólap  |
| 2 | 84004010<br>oder<br>84004017 | Zickzackfuß<br>Лапка зигзаг<br>Patka na klikaťé šíti<br>Pied pour piqûre en zigzag sur la machine cikakk-varrólap  | 8  | 84003252 | Lineal<br>Линейка<br>Vodicí pravítka<br>Règle<br>vonavezető  |
| 3 | 84004011<br>oder<br>84004018 | Knopflochfuß<br>(dient auch als Ziernaht- und Schnuraufnähfuß)<br>Лапка для обметывания петель<br>Лапка для обметывания петель может применяться и для шитья фигурных швов и пришивания шнурка<br>Patka na knoflíkové dirky (slouží též jako patka na ozdobné švy a k přisívání šnůrek)<br>Pied pour boutonnière<br>Le pied pour boutonnière peut être employé aussi comme pied pour piqûres d'ornement et de cordon.<br>gomblyktalp (diszvarrat – és zsínór – varrólapként is felhasználható) | 9  |          | Nadelsortiment,<br>System 705-H<br>Набор иголок 705 H<br>Sortiment jehel,<br>system 705-H<br>assortiment des aiguilles,<br>système 705-H<br>tűválaszték,<br>705 H rendszer                                 |
| 4 | 84004012<br>oder<br>84004557 | Reißverschlußfuß<br>Лапка для пришивания застежек-молния<br>Patka na zdrhovadlá<br>Pied pour fermeture-éclair húzózártalp  | 10 |          | Schraubendreher<br>A 0,6 x 50 TGL 48-73503<br>Отвертка A 0,6 x 50<br>ТГЛ 48-73503<br>Šroubovák<br>A 0,6 x 50 TGL 48-73503<br>Tournevis<br>A 0,6 x 50 TGL 48-73503<br>csavarhúzó<br>A 0,6 x 50 TGL 48-73503 |
| 5 | 84004013                     | Geradstichfuß<br>Лапка для прямой строчки<br>Patka na rovné stehu<br>Pied pour piqûre en points droits<br>egyenes öltésű varrólap  | 11 |          | Schraubendreher<br>A 0,4 x 40 TGL 48-73503<br>Отвертка A 0,4 x 40<br>ТГЛ 48-73503<br>Šroubovák<br>A 0,4 x 40 TGL 48-73503<br>Tournevis<br>A 0,4 x 40 TGL 48-73503<br>csavarhúzó<br>A 0,4 x 40 TGL 48-73503 |
| 6 | 84004014<br>oder<br>84004558 | Knopfönnähfuß<br>Лапка для пришивания пуговиц<br>Patka na přisívání knofliků   | 12 |          | Ölkanne 2738/39<br>Масленка 2738/39  |

**Tafel 17 Zubehörkasten**

Таблица 17 Ностями


Tabulka 17 Skříňka s příslušenstvím

Planche 17 Coffret à accessoires

17. Tábla Tartozékok

|    | ●        | ▲  | ■                                   | ● | ▲ | ■ |
|----|----------|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 13 |          |  | Meterbandmaß<br>Сантиметровая лента |   |   |   |
| 14 | 80041310 | Garnrollenundersatz<br>Подставка для катушки<br>Podložka cívky<br>appui de la bobine de fil<br>cérraorsó-alátét        |                                     |   |   |   |
| 15 | 80041311 | Nahttrenner<br>Резец для раскрытия швов<br>Párač švů<br>couteau à découdre<br>varratfelbontó                           |                                     |   |   |   |
| 16 | 80041313 | Zubehörkasten<br>Коробка с принадлеж-<br>ностями<br>Krabice na příslušenství<br>Coffret à accessoires<br>tartozékdoboz |                                     |   |   |   |
| 17 | 80022517 | Schraubendreher<br>Отвертка<br>Šroubovák<br>Tournevis<br>csavarhúzó  |                                     |   |   |   |

**Justieranleitung****Руководство по юстировке****Pokyny k justáži****Instructions de réglage****Beállítási utasítás**

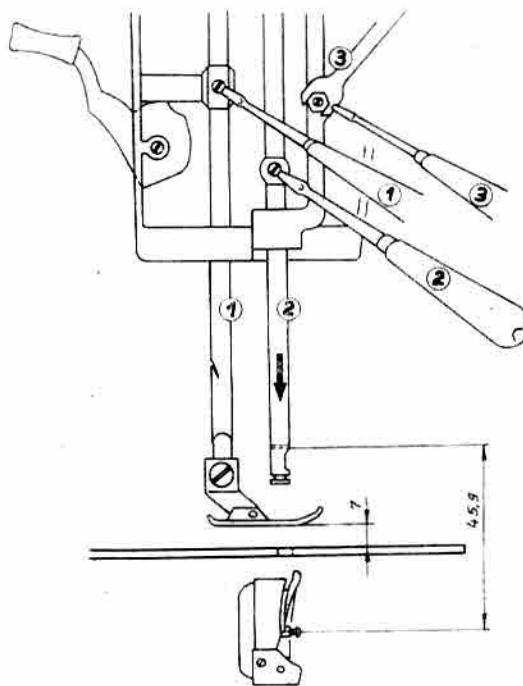

**Tafel 1**  
Таблица 1  
Tabulka 1  
Planche 1  
1. Tábla

- (1) Presserfußhöhe  
Положение лапки по высоте  
Výška patkové tyče  
Hauteur du pied presseur  
Nyomólap-magasság
- (2) Nadelstangenhöhe  
Высота игловодителя  
Výška jehlové tyče  
Hauteur de la barre à aiguille  
Tűrűd-magasság
- (3) Stellung der Nadel im Stichloch  
Положение иглы в иглопроходном отверстии  
Položka jehly ve stehové desce  
Position de l'aiguille dans le trou de piqûre  
A tü helyzete az öltéslyukban


**Tafel 2**  
Justieren des vorderen Fühlhebels

**Таблица 2**  
Юстировка переднего контактного контрольного рычага

**Tabulka 2**  
Justáž přední dotykové páky

**Planche 2**  
Réglage du levier palpeur avant

**2. Tábla**  
A mellső tapintókar beállítása a

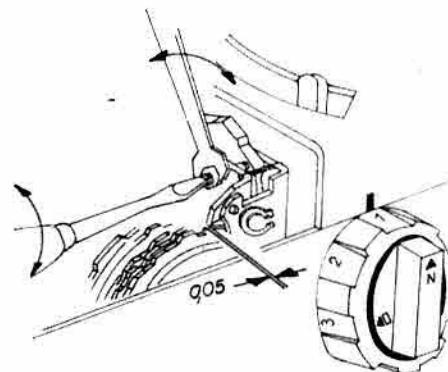



**Tafel 3**  
Justieren des hinteren Fühlhebels

**Таблица 3**  
Юстировка заднего контактного контрольного рычага

**Tabulka 3**  
Justáž zadní dotykové

**Planche 3**  
Réglage du levier palpeur arrière

**3. Tábla**  
A hátsó tapintókar beállítása a

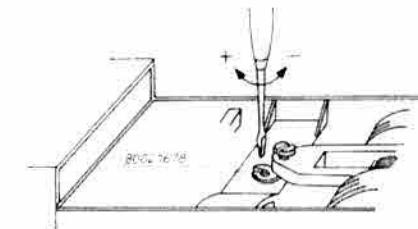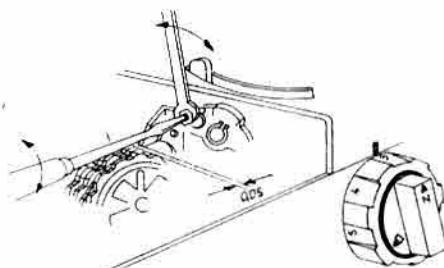





**Tafel 4**  
Einstellen des Zahnradspiels zwischen Schnecke und Schneckenrad mit Einstellstück 80 02 16 78

**Таблица 4**  
Установить зазор зубчатого колеса между червяком и червячным колесом с помощью установочной детали 80 02 16 78

**Tabulka 4**  
Nastavení výšky ozubení mezi šnekem a šnekovým kolem nastavovacím prvkem 80 02 16 78

**Planche 4**  
Ajuster le jeu de denture entre la vis sans fin et la roue-vis au moyen de la pièce de réglage 80 02 16 78

**4. Tábla**  
Beállítjuk a fogaskerek játskát a csiga és a csigakerék között a 80 02 16 78 beállító darabbal

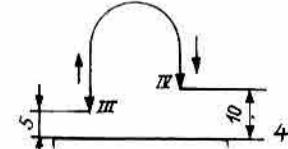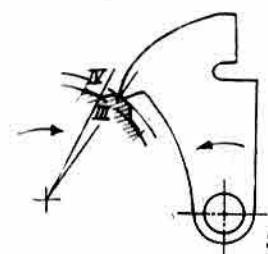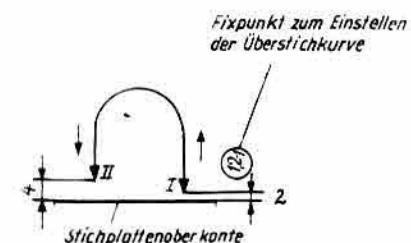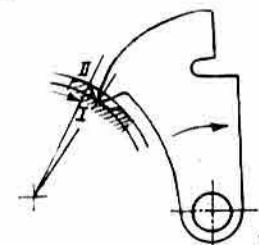

Die Punkte I, II, III und IV entsprechen bei allen Maschinenklassen dem größten Zickzackstich.

**Tafel 5**  
Beseitigung von Einstichfehlern

**Achtung!** Eingestellt wird immer am größten Zickzackstich. Bei Maschinen mit automatischer Rückwärtssteuerung beeinflußt diese Einstellung die Stellung zwischen dem vorderen und dem hinteren Kurvenpaket und die Stellung der Steuerkurve für den automatischen Rückwärtsstich. Sie ist mit äußerster Genauigkeit durchzuführen. Kompromisse dürfen nur gemacht werden, wenn die Transporturbewegung für das automatische Rückwärtssteuern ohne Nachteil ist.

**Таблица 5**

Устранение ошибок при проколе

**Внимание!** Регулировка осуществляется всегда на максимальном зигзагообразном стежке. Для швейных машин с автоматическим управлением задним ходом эта регулировка оказывает влияние на положение между передним и задним пакетами швов, а также на положение эксцентриковой шайбы управления швами для автоматического прокалывания при обратном ходе. Её следует осуществлять с максимальной точностью. Отклонения допускаются лишь в том случае, если движение транспортёра для автоматического управления обратным ходом не характеризуется недостатками.

**Tabulka 5**

Odstranění chyb zápicu jehly

**Pozor!** Seřízení se vždy provádí na největším klikatém stehu U šicí strojů s automatickou reversací podávání látky ovlivní toto seřízení polohy mezi předním a zadním svazkem oblouků a polohu řidícího oblouku pro automatický reversní steh. Seřízení se musí provádět s naprostou přesností. Kompromis je povolený pouze v případě, že je bez závady podávací pohyb u reversního stehu.

**Planche 5**


Elimination de points de manque

**Attention!** Le réglage se fait toujours avec les point zigzag le plus grand. Dans les machines avec commande en arrière automatique, ce réglage influe sur la position du paquet de cames avant par rapport au paquet de cames arrière ainsi que sur la position de la came de commande pour le point arrière automatique. Il est, de ce fait, indispensable d'effectuer ce réglage avec la plus grande précision. Un compromis n'est admissible que si le mouvement du transporteur ne porte pas préjudice à la commande en arrière automatique.

**5. Tábla**

Beszúrási hibák felszámolása

**Figyelem!** A beállítás mindenkor a legnagyobb cikcakk öltés mellett történik. Az automatikus visszavezérlésű gépeknél ez a beállítás befolyásolja a mellső és a hátsó vezérlő ivdarab-készlet közötti helyzetet és az automatikus visszafelölítés vezérlő ivdarabjának a helyzetét. Ezt a beállítást rendkívüli pontossággal végezzük el. Kompromisszumot csak akkor szabad tenni, ha az anyagtovábbító mozgása nem befolyásolja hátrányosan az automatikus visszavezérlést.

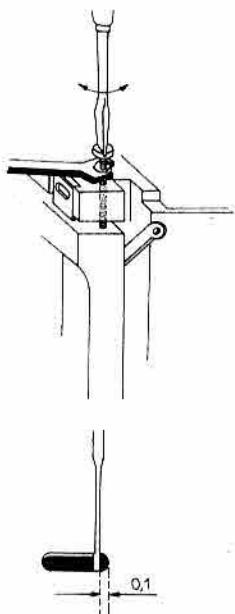**Tafel 6**

Justieren der Rahmenanschlagschraube

**Таблица 6**

Юстировка упорного винта рамы

**Tabulka 6**

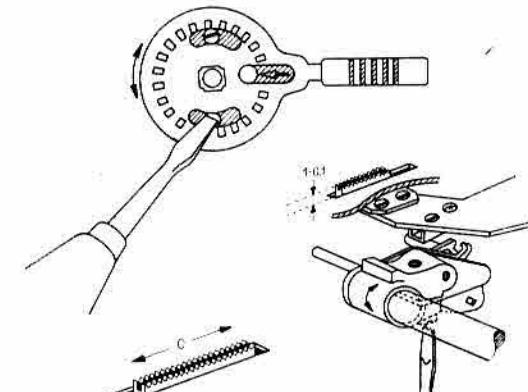
Justáz dorazového šroubu rámku

**Planche 6**

Réglage de la vis de butée de châssis

**6. Tábla**

A keretütköző csavar beállítása

**Tafel 7****Tafel 8****Tafel 7**

Ausschalten der Transporteurbewegung bei 0-Stellung

**Таблица 7**

Переключение механизма движения транспортёра в нулевом положении

**Tabulka 7**

Vypnutí pohybu podávače v poloze 0

**Planche 7**

Arrêt du mouvement du transporteur en position 0

**7. Tábla**

Az anyagtovábbító mozgásának kikapcsolása 0-helyzetben

**Tafel 8**

Transporteurhöhe

**Таблица 8**

Положение транспортёра по высоте

**Tabulka 8**


Seřízení výšky podávače

**Planche 8**

Hauteur du transporteur

**8. Tábla**

Az anyagtovábbító magassága

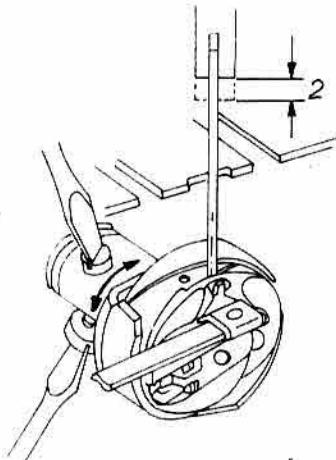

**Tafel 9**  
Einstellen des Schleifenhubes

**Таблица 9**  
Установка петельного размаха

**Tabulka 9**  
Seřízení velikosti smyčky

**Planche 9**  
Réglage de la course de boucle

**9. Tábla**  
A huroklöket beállítása

**A**  
Nadelabstand von Greifer „A“

**A**  
Расстояние между иглой и челноком «А»

**A**  
Seřízení odstupu jehly od chapače „A“

**A**  
Ecartement entre aiguille et crochet „A“

**A**  
A tü távolsága a hurokfogótól „A“




**B**  
Fadenluft zwischen Greifer und Stellungsfinger

**B**  
Проход для нити по положению челнока относительно установочного пальца

**B**  
Odstup (mezera) smyčky nitě mezi chapačem a polohovým prstem

**B**  
Espace pour fil entre le crochet et le doigt de positionnement

**B**  
Fonalrés a hurokfogó és az állítóujj között

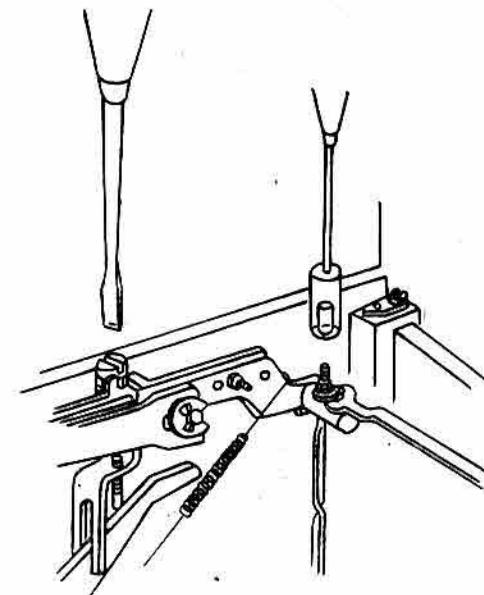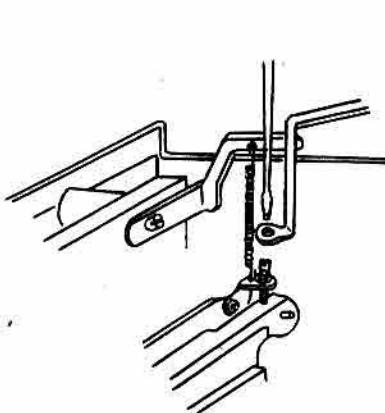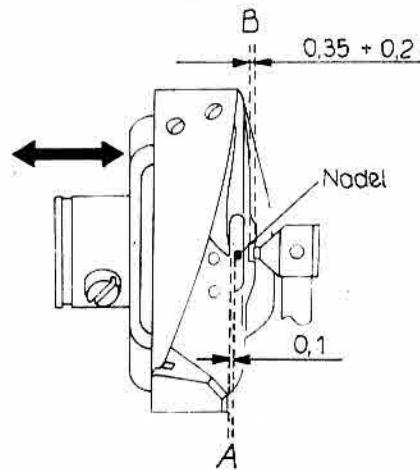

**Tafel 10**  
Tabelle 10  
Tabulka 10  
Planche 10  
10. Tábla

**Tafel 10**  
Stichstellerkulisse justieren  
Bei den Stellungen 1–2–3–4 des Stichstellerhandgriffes darf die Differenz zwischen Vorwärts- und Rückwärtsstich bei 11 Einstichen der Nadel nicht mehr als max. 2 Stiche betragen.  
Die Justierung erfolgt unter Berücksichtigung des Nullstiches an dem Gewindestift 80 04 07 24 des Einstellbleches 80 02 04 68 bei fertigmontierter Maschine. Zum Einstellen und Abklopfen sind Spezialwerkzeuge erforderlich.

**Таблица 10**  
Юстировка кулисы регулятора стежка у класса 8014/43

В положениях 1-2-3-4 рукоятки регулятора стежка разница между прямым и обратным стежком при 11 проходах иглы не должна превышать 2 стежка.  
Юстировка осуществляется с учётом нулевого стежка на шпильке 80 04 07 24 установочного щитка 80 02 04 68 при собранной машине. Для регулировки и контроля требуются специальные инструменты.

**Tabulka 10**  
Justáž kulisy k nastavení stehu u stroje tř. 8014/43  
V polohách 1-2-3-4 knoflíku k nastavení stehu nesmí být zordil mezi stehem opřed a zpět po 11 zápicích jehly větší, než max. dva zápichy.  
Justáž se provádí s ohledem na nulový steh na závitovém kolíku 80 04 07 24 seřizovacího plechu 80 02 04 68 za úplně smontovaného stavu šicího stroje. K seřízení a pojistění kolíku se použije speciálních nástrojů.

**Planche 10**  
Réglage de la coulisse du régulateur de point pour classe 8014/43  
Dans les positions 1–2–3–4 de la manette du régulateur de point il est inadmissible que la différence entre point en avant et point en arrière soit supérieure à 2 point sur une longueur de 11 piqûres de l'aiguille. Le réglage se fait en tenant compte du point zéro sur la goupille filetée 80 04 07 24 de la tôle de réglage 80 02 04 68, la machine devant être définitivement montée. Un outillage spécial est nécessaire pour le réglage et pour le desserrage des contre-écrous.

## 10. Tábla

Az öltésszabályozó kulissza beállítása a 8014/43-as tipusnál

Az öltésszabályozó fogantyú 1–2–3–4 helyzetében az előre- és hátrafeléölés közötti különbség a túl 11 beszűrás mellett legfeljebb 2 öltés lehet.

A beigazítás késvre szerelt gép mellett a 80 02 04 68 beállítólemez 80 04 07 24 menetes szegeknél levő nullavonal figyelem bevételevel történik. A beállítálhöz és meghúzáshoz speciális szerszámok szükségesek.

## Tafel 11

Automatisches Knopfloch justieren

Muster-Wählgriff auf 5 stellen

Programmschaltgriff auf Symbol Knopfloch

Schieber nach oben geschoben

Stichsteller auf 4 stellen

Näht 5 und 7 müssen absolut gleiche Längen haben Toleranz  $\pm 0$

Das Justieren erfolgt durch Verstellen der Verbindung zwischen dem Steuerhebel 80 02 04 91 und der Verbindungsstange 80 02 04 74.

Zum Einstellen sowie zum Abkanten beider Muttern ist jeweils ein Spezialwerkzeug erforderlich.

Die Justierung des automatischen Knopflokhes ist durch Nähen eines Knopflokhes zu überprüfen.

Sind Differenzen in der Stichlänge zwischen Rückwärts- und Vorwärtsstich zu groß, ist ein Nachjustieren erforderlich.

## Таблица 11

Юстировка автоматической обмётки петель

Установить ручку переключения фасона на 5 положений

Программную ручку переключения – на символ обмотка петель

Сдвинуть подъёмник наверх

Установить регулятор стежка на 4 положения

Швы 5 и 7 должны иметь абсолютно одинаковые длины

Погрешность  $\pm 0$

Юстировка осуществляется путём перемещения соединения между управляющим рычагом 80 02 04 91 и соединительной штангой 80 02 04 74.

Для регулировки, а также контроля обеих гаек требуются соответственно специальные инструменты.

## Tabulka 11

Justáž automatického šíti knoflikové dirky

Volci knoflik vzorků se nastavi na 5

Programovaci knoflik se nastavi na symbol knoflikové dirky

Soupatko se posune nahoru

Knoflik k nastavení stehu se nastavi na 4

Sev 5 a 7 musi mit naprosto stejnou délkou tolerance  $\pm 0$

Justáž se provede seřízením spojení mezi řidici pákou 80 02 04 91 a spojovacim tählem 80 02 04 74.

K seřízení a pojistení obou vzorků se musí použít speciální nářadí.

Justáž automatického šíti knoflikové dirky se kontroluje ušitím jedné knoflikové dirky.

Vyskytnou li se rozdíly v délce stehů u stehů vpřed a zpět, musí se justáž opakovat.

## Planche 11

Réglage pour boutonnière automatique

Placer la manette de sélection sur 5

Placer la manette de programmation sur le symbole "boutonnière"

Pousser le curseur vers le haut

Placer le régulateur de point sur le 4

Les piqûres 5 et 7 doivent avoir exactement la même longueur. Tolérance  $\pm 0$ .

Le réglage se fait par modification de la jonction entre le levier de commande 80 02 04 91 et la barre de jonction 80 02 04 74.

Un outillage spécial est nécessaire pour le réglage ainsi que pour le desserrage des neux contre-écrous.

Le réglage pour la boutonnière automatique est à contrôler par confection d'une boutonnière. Si la différence de longueur entre le point avant et le point arrière est trop importante, un nouveau réglage s'impose.

## 11. Tábla

Automatikus gomblyuk-szabályozás

Mintaválasztó fogantyú 5-re állítjuk

Programkapcsoló fogantyú gomblyuk szimbólumra

Tolattyú feltoljuk

Oltésszabályozó 4-re állítjuk

Az 5-ös és a 7-es varratnak abszolút azonos hosszúnak kell lenni.

Türés  $\pm 0$

A beigazítás a 80 02 04 91 vezérlőkar és a 80 02 04 74 összekötörű közötti összeköttetés beállításával történik.

A beállításhoz és a két anya meghúzáshoz egy-egy speciális szerszámra van szükség.

Az automatikus gomblyukvárrarré beállítását gomblyuk varrásával ellenőrizzük.

Ha túl nagy különbség tapasztalható az öltéshossz tekintetében az előre és visszafelé törtenő öltés között, akkor utánállításra van szükség.

## Tafel 12

Justieren der automatischen Rückwärtssteuerung

Musterwählgriff auf 4 stellen

Stichsteller auf 4 stellen

Das Justieren der Verbindung zwischen dem Steuerhebel 80 02 04 91 und dem Abstoshebel 80 02 05 30 erfolgt mittels Stellschraube 80 04 07 24.

Programmschaltgriff auf Symbol O stellen

Damit wird der Vorwärts- und Rückwärtsstich gleichlang justiert.

Zum Einstellen und Kontern der Schlitzmutter und der Stellschraube sind Spezialwerkzeuge erforderlich.

Toleranz zwischen Vor- und Rückwärtsstich  $\pm 0$ .

## Таблица 12

Юстировка автоматического управления обратным ходом

Установить ручку переключения фасона на 4 положений

Программную ручку переключения –

Регулятор стежка – на 4 положений

Юстировка связи между рычагом управления 80 02 04 91 и рычагом 80 02 05 30 осуществляется с на символ О помощью установочного винта 80 04 07 24.

Тем самым прямой и обратный стежок юстируются на одинаковую длину.

Для регулировки и контроля гаек со шлицем, а также установочного винта требуется специальные инструменты.

Допустимая погрешность между прямым и обратным стежком –  $\pm 0$ .

## Tabulka 12

Justáž automatického řízení reversního pohybu šíti

Volci knoflik vzorků se nastavi na 4

Programovaci knoflik se nastavi na symbol O

Knoflik k nastavení stehu se nastavi na 4

Justáž propojení mezi řidici pákou 80 02 04 91 a čidlovou pákou 80 02 05 30 se provede pomocí stavěcího šroubu 80 04 07 24.

Tim se justuje současně steh vpřed a zpět.

K seřízení a pojistení matic s výrezem a stavěcího šroubu se musí použít speciálního nářadí.

Tolerance vpřed/zpět  $\pm 0$ .

## Planche 12

Réglage de la commande en arrière automatique

Placer la manette de sélection sur le 4

Placer la manette de programmation sur le symbole O

Placer le régulateur de point sur le 4

L'ajustage de la jonction entre le levier de commande 80 02 04 91 et le levier palpeur 80 02 05 30 se fait moyennant la vis de réglage 80 04 07 24. Le point en avant et le point en arrière sont ainsi réglés pour la même longueur. Un outillage spécial est nécessaire pour le réglage et pour le blocage de la vis à fente et de la vis de réglage. La tolérance entre point en avant et point en arrière est de  $\pm 0$ .

## 12. Tábla

Az automatikus visszavezérlés beállítása

Mintaválasztó fogantyú 4-re állítjuk

Programkapcsoló fogantyú

szimbólumra állítjuk O


Oltésszabályoz 4-re állítjuk

A 80 02 04 91 vezérlőkar és a 80 02 05 30 letapogatókar közötti összeköttetés beállítása a 80 04 07 24 szabályozócsavar segítségével történik.

Ezzel azonos hosszúságúra állítjuk bez az előre és visszafelé történő öltést.

A hornyos anya és a szabályozócsavar beállításához és meghúzásához speciális szerszámra van szükség.

Az előre- és visszafeléöltés közötti türés  $\pm 0$ .

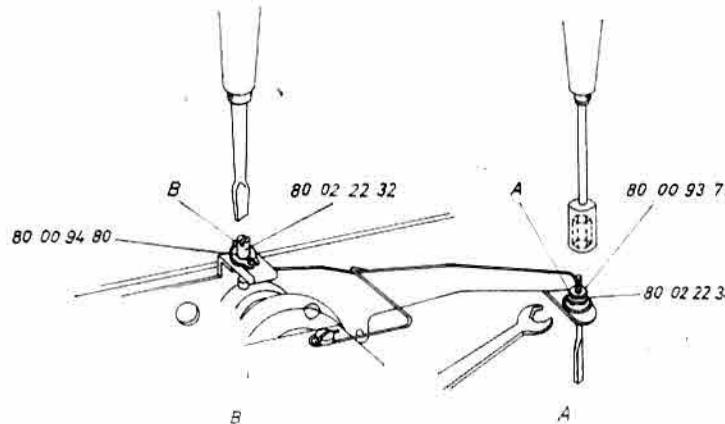

## Tafel 11a

### EINSTELLANWEISUNG DER NEUEN ZENTRAL SCHALTUNG 4.2.

#### A) Justage der Rückwärtssticheinrichtung

- Umschaltehebel nach hinten stellen

- Musterwählgriff auf 4 stellen

- Programmschaltgriff auf Symbol O stellen

- Stichstellerhandgriff auf 4 stellen

1. Die Justage der Rückwärtssticheinrichtung erfolgt durch Verdrehen der Stellmutter 80 02 22 35 am Justagepunkt „A“.

Zum Einstellen sowie Abkloppen beider Muttern ist jeweils ein Spezialwerkzeug erforderlich.

a) Rechtsdrehung der Stellmutter bewirkt - Muster wird zusammengedrückt (enger)

b) Linksdrehung der Stellmutter bewirkt - Muster wird auseinandergezogen (weiter)

2. Nach erfolgter Justage ist mittels Spezialwerkzeug die Stellmutter 80 02 22 35 mit der Sechskantmutter 80 00 93 71 zu kontern. Die Einstellung der Stellmutter 80 02 22 35 darf dabei nicht verändert werden.

## Таблица 11а

### Установление нового механизма управления 4.2.

#### А. Юстировка шва в обратную сторону

- рычаг для установки стежка в обратную сторону поставить назад

- рукоятку для выбора вида шва поставить на 4

- рычаг переключения поставить на символ O

- рукоятку регулятора длины стежка поставить на 4

- Юстировка шва в обратную сторону происходит в результате поворота установочной гайки 80 02 22 35 в юстировочном пункте «A». Для установки и огра ничения обеих гаек необходим специальный инструмент.
  - Поворотом установочной гайки вправ узор сдавливается (уже).
  - Поворотом установочной гайки влево узор растягивается (шире).
- После проведенной юстировки установочная гайка 80 02 22 35 специальным инструментом закрепляется шестигранной гайкой 80 00 93 71. Положение установочной гайки не должно измениться.

## Tabulka 11 a

### Pokyny k seřízení nového centrálního řazení 4.2.

#### A) Justáž zařízení na zpětný steh

- přepínací páka se nastaví do pozice
- volci knoflík svůj se nastaví na 4
- programovací knoflík se nastaví na symbol O
- knoflík k nastavení délky stehu se nastaví na 4

1. Justáž zařízení na zpětný steh se provede nastavením stavěcí matice 80 02 22 35 na justážní bod „A“.

K seřízení a pojištění matic je zapotřebí speciální nářadí

- Otačení maticce vpravo způsobi stažení vzorku (zúžení)
- Otačení maticce vlevo způsobi roztažení vzorku (prodloužení)

2. Po justáži se pomocí speciálního nářadí pojistí seřizovací maticce 80 02 22 35 šestihranou pojistnou matici 80 00 93 71. Přitom se nesmí poloha stavěcí matice 80 02 22 35 změnit.

## Planche 11a

### Instructions d'ajustage pour le nouveau dispositif de réglage central 4.2.

#### A) Ajustage du dispositif de point arrière

- Mettre le levier de changement vers l'arrière.
- Mettre le bouton sélecteur des motifs en position "4".
- Mettre le bouton de changement de programme au symbole O.
- Mettre le bouton de règle-point en position "4".

1. L'ajustage du dispositif de point arrière s'effectue par déplacement de l'écrou de réglage 80 02 22 35 au point d'ajustage "A".

Utiliser en tout cas un outil spécial pour le réglage et pour le blocage des deux écrous.

- Tourner à droite l'écrou de réglage : Le motif en est serré (devient plus étroit).
- tourner à gauche l'écrou de réglage : Le motif en est allongé (devient plus large).

2. L'ajustage étant terminé, l'écrou de réglage 80 02 22 35 sera bloqué au moyen du contre-écrou six pans 80 00 93 71 à l'aide d'un outil spécial.

Pour ce faire, observer à ne plus modifier l'ajustage de l'écrou de réglage 80 02 22 35.

## 11a. Tábla

### Az új 4.2. központi kapcsolás beállítási utasítása

#### A) A hátrafelé varró berendezés beállítása

- Az átkapcsolót hátra állítjuk.

- A mintaválasztó fogantyút 4-re állítjuk.

- A programkapcsoló fogantyút a O szimbólumra állítjuk.

- Az öltéssállító fogantyút 4-re kapcsoljuk.

1. A hátrafelé varró berendezés beigazítása a 80 02 22 35 számú állítóanya elforgatásával történik az „A“ beigazítási pontnál.

A két anya beállításához és meghúzásához egy-egy speciális szerszám szükséges.

- Az állítóanya jobbra forgatásának hatására a minta összenyomódik (szorosabb lesz).
- Az állítóanya balra forgatásának hatására a minta széthúzódik (bövebb lesz).

2. A beállítás megtörténté után a speciális szerszám segítségével meghúzzuk a 80 02 22 35 számú anyát a 80 00 93 71 számú hatlapú anyával.

Ennek során nem szabad megváltoztatni a 80 02 22 35 számú állítóanya beállítását.

## Tafel 12a

### B) Justage des automatischen Knopfloches

- Musterwählgriff auf 5 stellen

- Programmschaltgriff auf „Knopflochsymbol“ stellen und hineindrücken

- Stichsteller auf 4 stellen

Noht 5 und 7 müssen absolut gleiche Längen haben. Toleranz = 0

Die Justage erfolgt durch Verdrehen der Stellschraube 80 02 22 32 am Justierpunkt „B“. Naht 5 ist auf Papier oder auf Stoff zu nähen. Es erfolgt ein Rückwärtstransport. Bei Linksdrehung wird die Naht weiter, bei Rechtsdrehung enger. Die Justierung ist durch Nähen eines Knopfloches zu überprüfen. Wurde der Klemmring 80 00 94 80 abgenommen, ist dieser nach erfolgter Justage mittels Spezialzange auf die Stellschraube 80 02 22 32 zu setzen. Dabei darf die Einstellung des Bolzens nicht verändert werden. Die Öffnung des Klemmringes zeigt zum Wählgriff der Maschine (vorn). Er muß fest sitzen.

#### Таблица 12а

##### B) Юстировка автоматической петли

- Рукоятку для выбора вида шва поставить на 5
- Рычаг переключения поставить на символ «петли» и вдавить.
- Рукоятку регулятора длины стежка поставить на 4
- Швы 5 и 7 должны быть абсолютно одинаковы. Предел допуска = 0
- Юстировка производится поворотом установочного винта 80 02 22 32 в пункте «B». Швом 5 прошить на бумаге или ткани. Происходит транспортировка в обратную сторону. Поворотом влево шов расширяется, вправо сужается. Юстировку проконтролировать шитьем петли. Если стопорное кольцо 80 00 94 80 было снято, то по окончании юстировки его необходимо специальными щипцами посадить на установочный винт 80 02 22 32. При установке положение болта не должно изменяться. Отверстие стопорного кольца должно быть направлено на рукоятку для выбора вида шитья машины (впереди). Оно должно плотно сидеть.

#### Tabulka 12 a

##### B) Justáž pro automatické šití knoflikové dirky

- Volci knoflik stehu se nastavi na 5
- programovací knoflik se nastavi na symbol „knofliková dirka“ a zastrči se
- Knoflik k nastavení délky stehů se nastavi na 4
- Sev 5 a 7 musi mit absolutně stejnou délku. Tolerance = 0.
- Justáž se provádí natáčením stavěcího šroubu 80 02 22 32 na justážním bodu „B“. Sev 5 se přišije na papír nebo kus látky. Provede se podání látky zpět. Při otočení vlevo se šev prodlouží, při otočení vpravo se šev zkráti. Justáž se přezkouší ušitím knoflikové dirky. Jestliže se před seřízením odstranil upínací kroužek 80 00 94 80, musí se nasadit použitím speciálních kleští na stavěcí šroub 80 02 22 32. Přitom se nesmí změnit poloha čepu. Otvor upinacího kroužku směruje k volicimu knofliku šicího stroje (kupředu). Kroužek musí volně dosednout.

#### Tableau 12a


##### B) Ajustage de la boutonnière automatique

- Mettre le bouton sélecteur des motifs en position "5".
- Mettre le bouton de changements de programme au "symbole boutonnière" et le pousser.
- Mettre le règle-point en position "4".
- Les coutures 5 et 7 devront présenter des longueurs absolument égales. Tolérance = 0. L'ajustage s'effectue par déplacement de la vis de réglage 80 02 22 32 au point d'ajustage "B". La couture 5 est à confectionner sur papier ou bien sur étoffe. Il se fera alors un entraînement en arrière. Tourner à gauche: La couture en devient plus large. Tourner à droite: La couture en devient plus étroite. Vérifier l'ajustage en confectionnant une boutonnière. Si l'anneau de serrage 80 00 94 80 a été enlevé auparavant, celui-ci est à placer sur la vis de réglage 80 02 22 32 à l'aide d'une pince spéciale, après l'ajustage. Pour ce faire, veiller à ne plus modifier l'ajustage du boulon. L'ouverture de l'anneau de serrage sera disposée de manière à montrer la direction du bouton sélecteur de la machine (vers l'avant). Cet anneau présentera alors un serrage parfait.

#### 12a. Таблица

##### B) Az automatikus gomblyukvárrás beállítása

- A mintaválasztó fogantyút 5-re állítjuk.
- A programkapcsoló fogantyút „gomblyuk-szimbólumra” állítjuk és benyomjuk.
- Az öltésállítót 4-re kapcsoljuk.
- Az 5-ös és a 7-es varratnak abszolút azonos hosszúnak kell lenni. Türes = 0. A beigazítás a 80 02 22 32 számú állítócsavar elforgatásával történik a „B” beigazítási pontnál.
- Az 5-ös varratot papírra vagy kelmére varrjuk. Visszafelé továbbítás következik.
- Balra forgatáskor a varrat ritkább, jobbra forgatáskor pedig szorosabb lesz. A beállítást ellenőrizni szükséges gomblyuk varrássával.
- Amennyiben levettük a 80 00 94 80 szorítógyűrűt, úgy azt a beállítás elvégzése után fel kell helyezni speciális szerszámmal a 80 02 22 32 állítócsavarra.
- Ennek során nem szabad megváltoztatni a csapszeg beállítását. A szorítógyűrű nyílása a gép választófogantyújára nézzen (előre). A gyűrűnek szorosnak kell lennie.

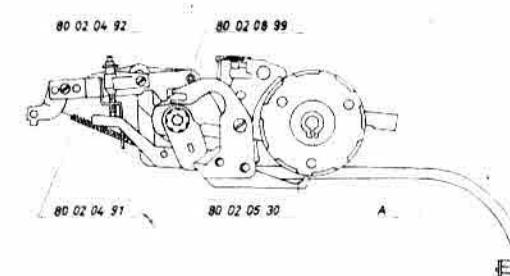

#### Tafel 13

##### Einbau und Justierung des Anschlages 80 02 08 99

1. Vor dem Einbau der Zentralschaltung 80 02 04 80 bzw. 80 02 07 84 ist der vormontierte Anschlag 80 02 08 99 zu entfernen.
2. Einbau der Zentralschaltung in die Maschine und Justierung aller Funktionen (z. B. autom. Knopfloch, autom. Rückwärtssteuerung u. a.) entsprechend der vorliegenden Vorschriften. Dabei ist die Drehzahl der Maschine mit 700 U/min einzuhalten. Der Rückwärtsschalthebel des Stichstellers darf nicht betätigt werden.
3. Einbau und Justage des Anschlages 80 02 08 99

- a) Wählgriff auf 4  
Schaltgriff auf 0  
Stichsteller auf 4

Die Kurvenpakete sind in eine solche Stellung zu bringen, daß der Abtastfinger A des Abtasthebels 80 02 05 30 auf dem höchsten Punkt der Steuerscheibe 80 02 05 13 steht. Dann nimmt der Steuerhebel 80 02 04 91 die oberste Stellung ein.

#### Таблица 13

##### Установки и юстировка упора 80 02 08 99

1. Перед установкой центрального механизма управления 80 02 04 80 или 80 02 07 84 нужно снять предварительно установленный упор 80 02 08 99.
2. Установку механизма управления в швейной машине и юстировку всех функций (напр. автом. обмётка петель, автом. управление обратным ходом и т.д.) следует проводить в соответствии с данным руководством. При этом нужно сохранять значение числа оборотов швейной машины, равное 700 об/мин. Нельзя переключать рычаг включения обратного хода.

### 3. Установка и юстировка упора 80 02 08 99

- Установить ручку переключения на 4  
Программную ручку переключения – на О  
Регулятор стежка – на 4

Пакеты швов нужно установить в такое положение, чтобы палец A рычага 80 02 05 30 находился бы в наивысшей точке управляющей шайбы 80 02 05 13. Тогда рычаг управления 80 02 04 91 займет тоже наивысшее положение.

### Tabulka 13

#### Vestavení a justáž dorazu 80 02 08 99

- Před vestavením ústředního řízení 80 02 04 80 resp. 80 02 07 84 se musí odstranit předem smontovaný doraz 80 02 08 99.
- Vestavení ústředního řízení do sčítacího stroje a justáž všech funkci (např. automatického šíti knoflíkové dírky, automatický reversní steh a ped.) se provádí podle uvedených pokynů. Při tom se musí dodržovat počet otáček stroje  $n = 700$  ot/min. Páčka pro zapnutí reversního stehu se nesmí ovládat.
- Vestavení na justáž dorazu 80 02 08 99  
a) Volci knoflík se nastavi na 4  
Programovaci knoflík se nastavi na symbol O  
Knoflík k nastavení stehu se nastavi na 4

Svazky oblouků se uvedou do takové polohy, aby dosedl čidlový prst A čidlové páky 80 02 05 30 na nejvyšším bodu řídícího oblouku (kotouče) 80 02 05 13. Tím zaujmě řídící páka 80 02 04 91 horní polohu.

### Planche 13

#### Montage et réglage de la butée 80 02 08 99

- Retirer la butée prémontée 80 02 08 99 avant de monter la commande centrale 80 02 04 80 ou 80 02 07 84.
- Incorporer la commande centrale dans la machine et procéder au réglage de toutes les fonctions (boutonnière automatique, commande en arrière automatique et autres) selon les prescriptions, la vitesse  $n$  de la machine devant, pour ce faire, être maintenue à 700 t/mn. **Ne pas actionner** le levier de commande en arrière du régulateur de point.
- Montage et réglage de la butée 80 02 08 99  
Placer la manette de sélection sur le 4  
Placer la manette de programmation sur le symbole O  
Placer le régulateur de point sur le 4


Les paquets de cames sont à placer dans une position que le palpeur A du levier palpeur 80 02 05 30 se trouve au point le plus haut de la came de commande 80 02 05 13. Le levier de commande 80 02 04 91 se met alors dans sa position la plus haute.

### 13. Tábla

#### A 80 02 08 99 ütköző beszerelése és beállítása

- A 80 02 04 80, ill. 80 02 07 84 számú központi kapcsolás beszerelése előtt el kell távolítani az előszerejt 80 02 08 99 ütközöt.
- A központi kapcsolást beszerljük a géphez és beállítjuk az összes működést (pl. automatikus gomblyukvárást, automatikus visszavezérlést stb.) a megadott előírásoknak megfelelően. Ennek során tartsuk be az  $n = 700$  ford./perc értékű gépfordulatszámot. Az öltésszabályozó visszakapcsoló karját **nem** szabad működtetni.
- A 80 02 08 99 ütköző beszerelése és beállítása  
a) Választó fogantyú 4-re  
Kapcsoló fogantyú O szimbólumra  
Öltésszabályozó 4-re

A vezérlő ivdarab-készleteket (vezérlőbütyköket) olyan helyzetbe állítjuk, hogy a 80 02 05 30 letapogatókar „A” letapogató ujjai a 80 02 05 13 vezérlőtárcsa legfelsőbb pontján álljan. Ekkor a 80 02 04 91 vezérlőkar legfelsőbb helyzetben van.

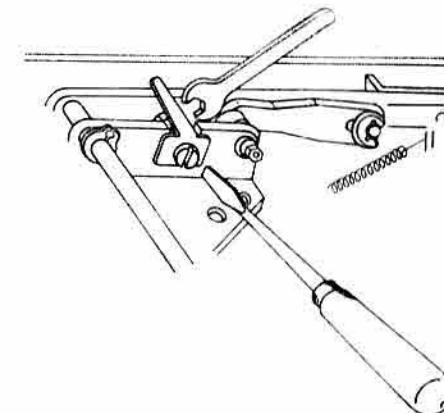

### Tafel 14

Einsetzen des Anschlages in den Schlitz des Lagerbockes 80 02 04 92 und mittels Schraubendreher und Maulschlüssel so festziehen, daß der Finger des Anschlages die Oberkante des Steuerhebels berührt. Bei der Prüfung muß ein dünner Papierstreifen fest eingeklemmt werden.

### Таблица 14

Установить упор в шлиц опорной стойки 80 02 04 92 и затянуть с помощью гаечных ключей таким образом, чтобы палец упора соприкасался бы с верхним краем рычага управления. Для проверки должен прочно держаться тонкий лист бумаги.

### Tabulka 14

Nasadi se doraz do výrezu ložiskového kozlíku 80 02 04 92 a utahne se pomocí šroubováku a čelistového kliče tak, aby prst.dorazu dosedl (se dotknul) horní hrany řídící páky. Při zkoušce musí zde být pevně přidržovám proužek tenkého papíru.

### Planche 14

Mise en place de la butée dans la fente du support 80 02 04 92. Serrer la butée (tournevis et clef plate) de telle manière que le doigt de la butée touche le bord supérieur du levier de commande. Le contrôle se fait à l'aide d'une bande de papier mince qui restera coincée entre les deux éléments.

### 14. Tábla

Az ütközöt behelyezzük a 80 02 04 92 csapágybak vágatába, majd a csavarhúzó és a franciakulcs segítségével meghúzzuk úgy szorosan, hogy az ütköző ujja a vezérlőkar felső széléhez érjen. Ennek ellenör zésekkel egy vékony papírcsíknak be kell szorulnia.